

◆推定損傷主原因	塩 害
◆考えられる他の原因	なし
◆地域	青森県 市街地 寒冷
◆部位	RC 橋
◆供用年数	75 年（写真撮影時）
◆判定理由ほか	設置場所はむつ湾沿岸。主桁下面に接着した鋼板（補修時期は 1980 年ごろ）が広範囲に腐食，浮きが確認される。また，コンクリートとの境界面からの漏水も確認される。

