



レーダー探査範囲
 ・空洞か砂の緩みか確認できず
 ・鉄筋棒貫入によりNo.9-10
 付近に新たに空洞を発見

掘削調査範囲
 ・防砂板に亀裂
 ・海水の出入りが確認
 ・昨年4月の明石市に
 による補修跡を確認

空洞
 ・ファイバースコープ調査
 ・発砲ウレタン注入

掘削調査範囲
 ・全ての目地の防砂板に亀裂
 ・No.11-12、no.14-15で海水の出入りが確認
 ・No.11-12で防砂シートと土のう袋が発見

空洞
 ・レーダー探査と鉄筋貫入で発見
 ・ファイバースコープ調査
 ・発砲ウレタン注入

空洞
 ・ファイバースコープ調査
 ・発砲ウレタン注入

潜水夫調査範囲
 ・No.7-8で多量の砂の流出が確認