


3 . 西側護岸の掘削調査結果

西側護岸の掘削調査について


西側突堤

護岸の掘削調査で
防砂板を確認した箇所
(網掛け部分)

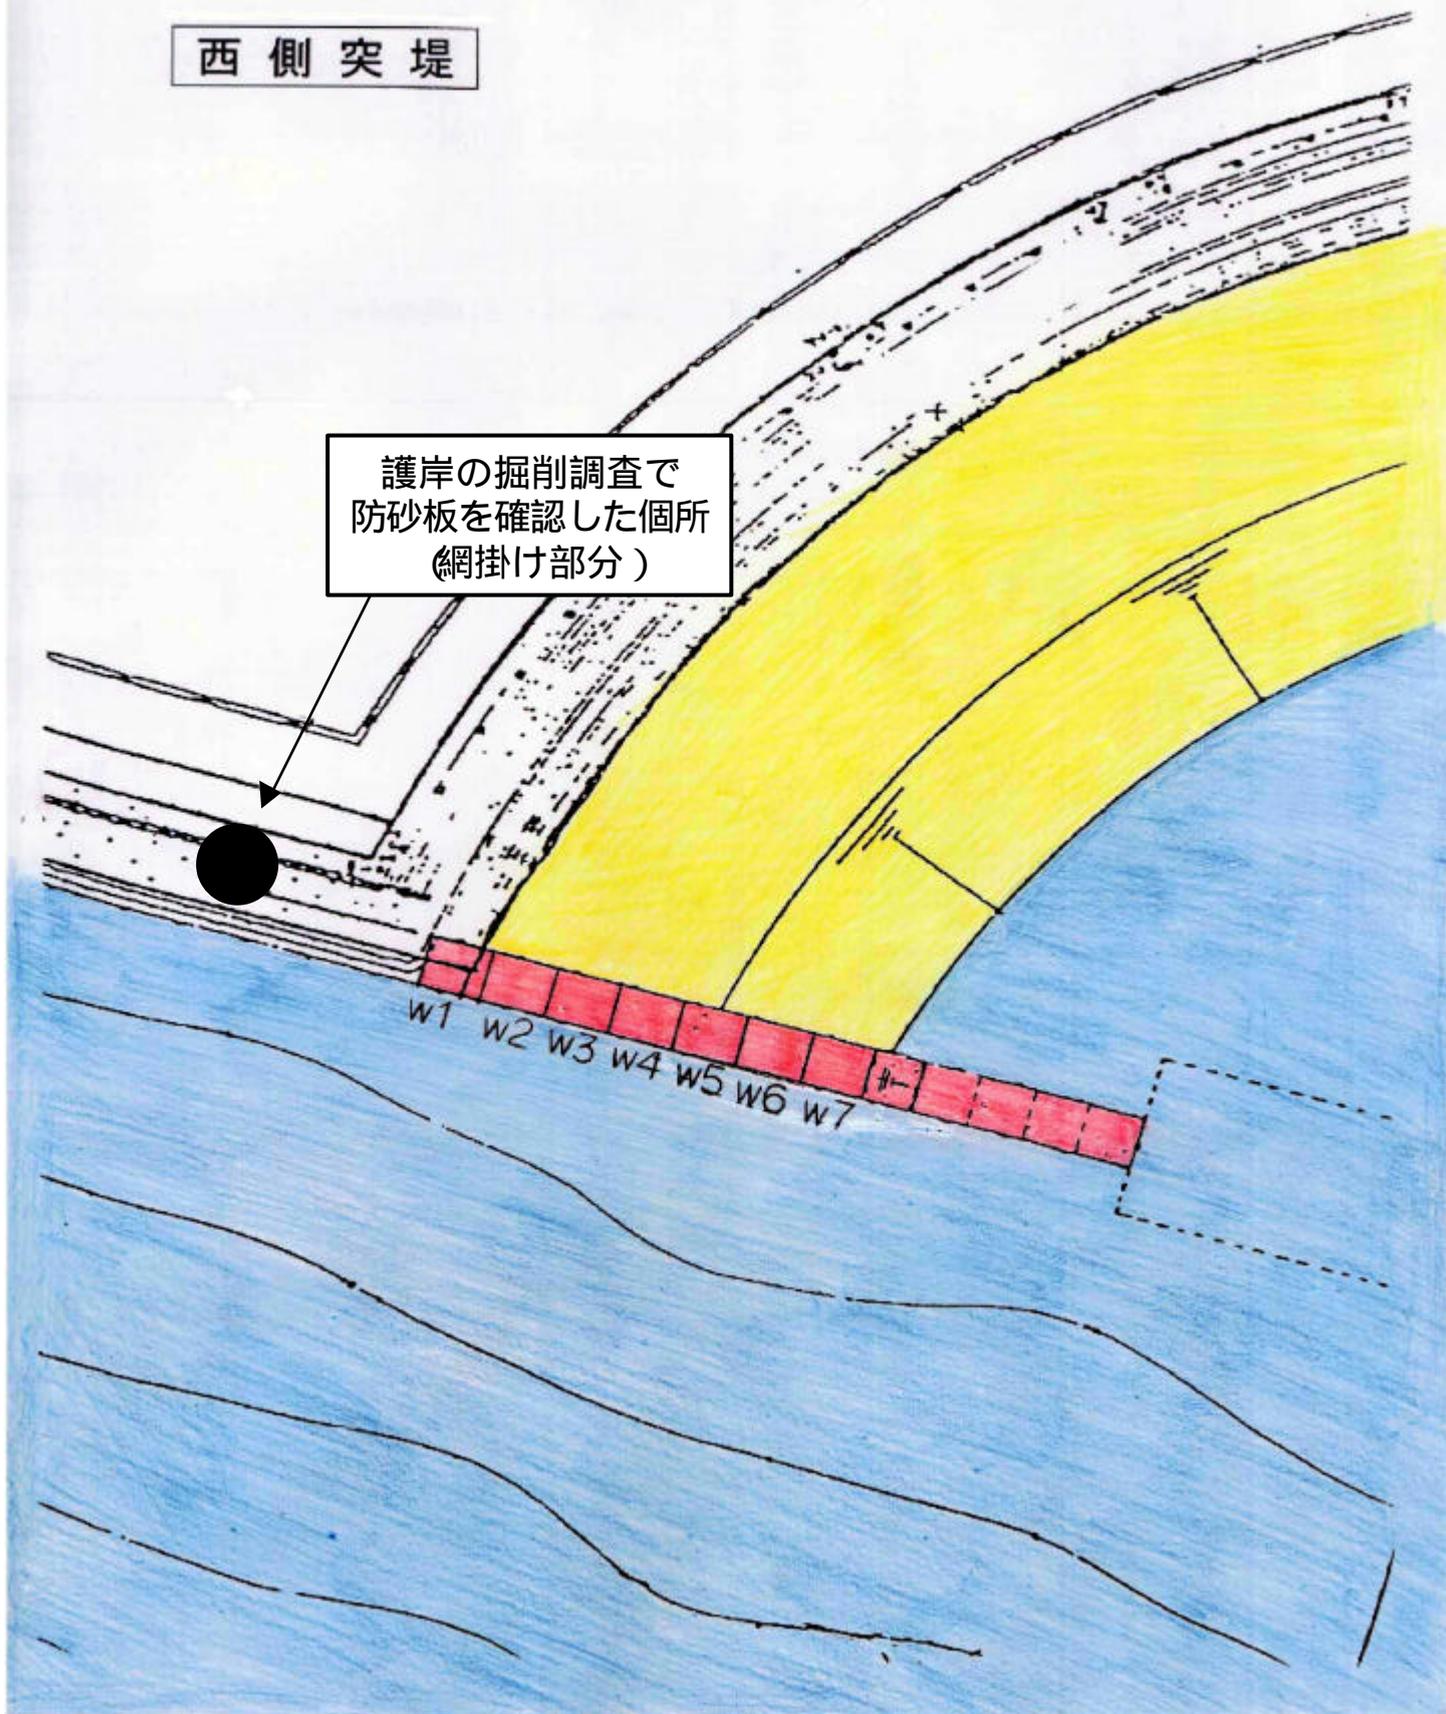

<写真>
表(陸側)

<スケッチ>
表(陸側)

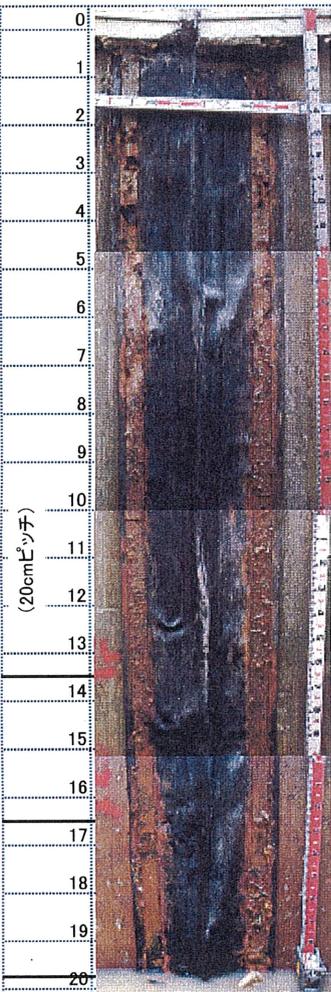


裏込石等の突起物
による切断
(上段:長さ5mm程度
中段:長さ1cm程度
下段:長さ5cm程度)

形式:SK-1(逆取付)
全長:未確認


注) ■印:破孔部
-印:破断部



掘削範囲図

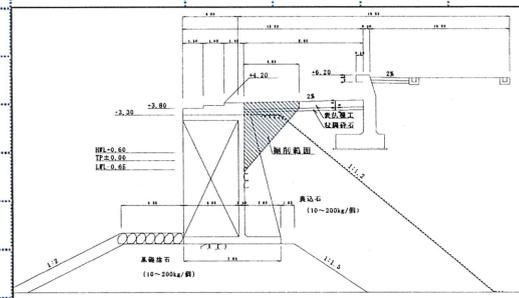

取付状況図

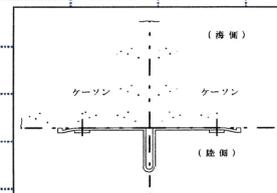

H.W.L. +0.60

擦り切れによる1cm
程度の穴数ヶ所あり

T.P. ±0.00

L.W.L. -0.65

水面下確認できず

擦り切れによる5cm程度の穴
4ヶ所有り

摩耗が著しい
3~5mmの穴数ヶ所有り

