



試験報告書

平成14年 4月12日

No.44-2A-0342

財団法人 化学物質評価研究機構



1. 依頼者 国土交通省 殿
2. 受付年月日 平成14年 3月22日
3. 件名 大蔵海岸で使用していた防砂板の損傷原因究明のための調査
4. 試料名 防砂板 損傷品
防砂板 現用品（未使用品）
防舷材 比較品（未使用品）
海水（大蔵海岸で採取したもの）
海水（南淡町で採取したもの） 計5点

4. 試験方法及び結果

4-1. 防砂板及び防舷材の試験片採取

大蔵海岸より回収した防砂板損傷品において、図1に示す①～⑥の部位から試験片を切出すとともに、未使用品及び①の内部から試験片を採取しそれぞれ⑦、⑧とし、防舷材を⑨とした。

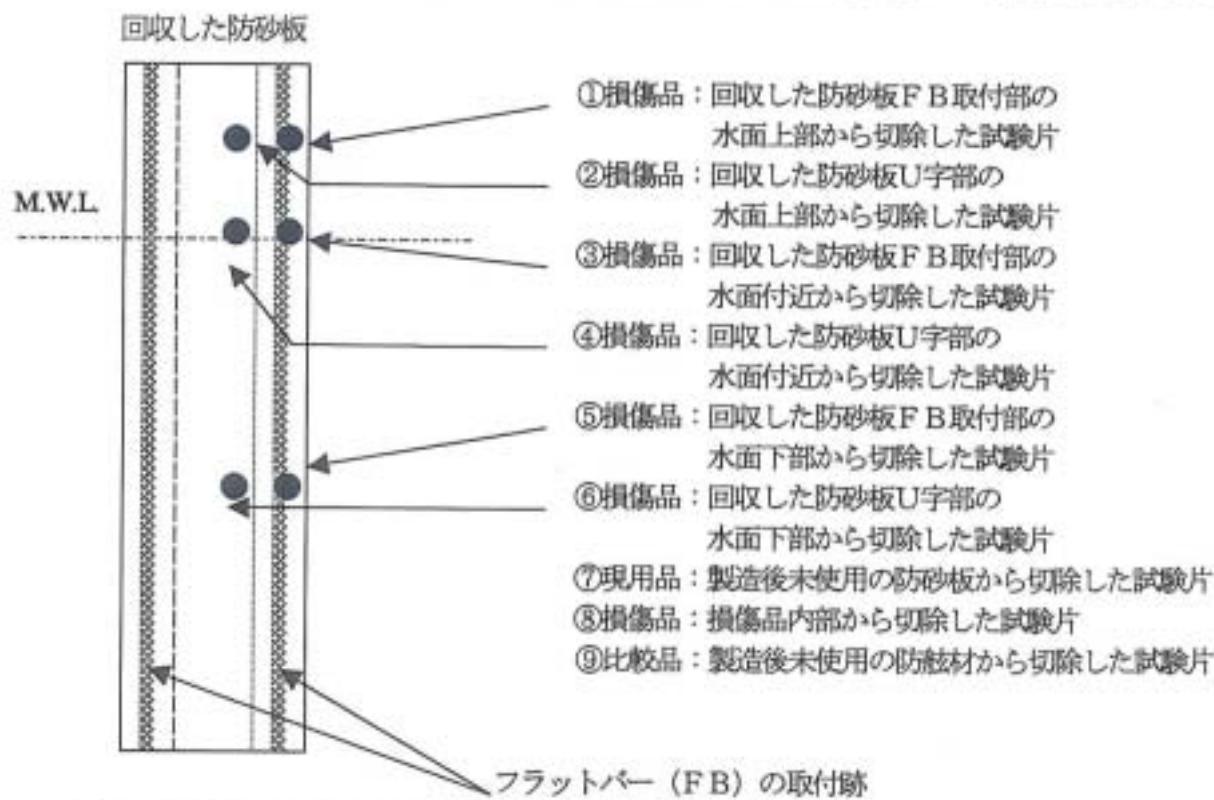


図1. 損傷品の試験片採取部位

一次頁に続く一

大阪事業所 〒543-0033 大阪市天王寺区堂ヶ芝1-6-5 電話 06-6771-5157(代)

この試験報告書を転載するときは、事前に本機構の承認を受けてください。

相対量	検出元素	
	⑦	⑧
++++ 非常に多い	C	C
+++ 多い	-	-
++ 中位	-	-
+ 少ない	S, Zn, Si, O, Fe	S, Zn, O, Fe
(+) 非常に少ない	Al, Na, K, Cl, Ca, Mg	Ca

(添付チャート参照)

注) 添付チャートにおいてAu(金)が検出されているのはゴールドスパッタリングによる。

考 察

- (1)損傷品①, ③, ⑥のフラットバーの取付け部分(U字部)からは鉄(Fe)が強く検出された。
- (2)損傷品②, ④, ⑥の損傷部からは、炭素(C), 酸素(O), 鉄(Fe)などが検出された。
- (3)損傷品内部⑧及び未使用品⑦では、炭素(C)が強く検出され、その他として、酸素(O), 硫黄(S), 垂鉛(Zn), 鉄(Fe)などが検出された。
- (4)損傷品損傷部④からゴムを劣化させるマンガン(Mn)が極わずかに検出されたが、他の部位では検出されていないことから、今回の損傷の要因とは考えられない。

4-3. 材料分析

防砂板損傷品の各部において原料ポリマー及び配合組成にばらつきがないか、又現用品の未使用品と同材質かどうかを調査するためにポリマー鑑別及び配合組成分析を行った。一方、ゴムの劣化を抑制する老化防止剤の定性分析及び定量分析も試みた。

分析方法

- (1)ポリマー鑑別：赤外分光光度法、ガスクロマトグラフ法
- (2)ポリマー量：アセトン抽出済み試料を窒素気流中で強熱し、減量をポリマー量とした。
- (3)メタノール抽出分：J I S K 6350-1976
- (4)カーボンブラック量(熱分解法)：J I S K 6350-1976
- (5)灰 分：J I S K 6350-1976
- (6)老化防止剤の定性：赤外分光光度法、ガスクロマトグラフ/質量分析法
- (7)老化防止剤の定量：ガスクロマトグラフ法(FID法)

分析結果

項目	①	②	③	④
(1)ポリマー鑑別	NR(IR)	NR(IR)	NR(IR)	NR(IR)
(2)ポリマー量 (%)	59.8	60.7	60.7	58.9
(3)メタノール抽出分 (%)	6.6	4.9	5.1	5.9
(4)カーボンブラック量 (%)	29.6	30.2	30.0	31.1
(5)灰 分 (%)	4.1	4.4	4.2	4.3
(6)老化防止剤の定性	IPPD, 6PPD	6PPD	IPPD, 6PPD	老化防止剤と考えられるものは不検出
(7)老化防止剤の定量				
IPPD (%)	0.05以下	—	0.05以下	—
6PPD (%)	0.05以下	0.05以下	0.05以下	—

項目	⑤	⑥	⑦	⑨
(1) ポリマー鑑別	NR(IR)	NR(IR)	NR(IR)	NR(IR)+SBR
(2) ポリマー量 (%)	60.5	60.1	59.2	53.9
(3) メタノール抽出分 (%)	5.4	5.0	7.7	7.4
(4) カーボンブラック量 (%)	30.0	30.8	29.5	27.9
(5) 灰 分 (%)	4.2	4.5	3.8	11.1
(6) 老化防止剤の定性	6PPD	老化防止剤と 考えられるも のは不検出	IPPD, 6PPD	IPPD, 6PPD, SP
(7) 老化防止剤の定量				
IPP D (%)	—	—	0.50	0.46
6 P P D (%)	0.09	—	0.51	0.45

考 察

- 防砂板損傷品①～⑥の個所の原料ポリマーは、比較の現用品(未使用品)と同じ天然ゴム(NR)で問題ないと考えられる。なお、()内のIRはイソブレンゴム(別名：合成天然ゴム)でNRと化学構造が同じで区別がつかないため記した。
- ポリマー量、メタノール抽出分(主に軟化剤を示している)カーボンブラック量及び灰分量は、損傷品①～⑥と現用品(未使用品)とで大差はないと考えられる。但し、損傷品①～⑥は現用品(未使用品)に比較してメタノール抽出量が幾分少なくなっている。これはおそらく、4年間使用中にゴム中の軟化剤が抽出されたためと推察される。
- 老化防止剤の定性、定量分析においては、現用品(未使用品)では一般にオゾン劣化防止剤として使用されるIPP D(3C)及び6PPD(6C)の2種類のアミン系の老化防止剤が検出された。一方損傷品においては、損傷の著しい④及び⑥は検出されず、②はIPP D(3C)がかろうじて検出されたが定量不可能なレベルであった。①、③、⑤においても、かろうじて検出はされているが、量的には定量不可能なレベルか、又は不検出であった。これは、おそらく4年間の使用中に老化防止剤が消費されたためと考えられる。
- 参照品の防舷材⑨は、天然ゴムとステレンブタジエンゴム(SBR)のブレンドであり、防砂板とは異なっていた。また、配合も異なっていた。
- 以上より、防砂板の損傷品は原料ポリマー及び配合組成には問題なかったと推察される。

4-3. 防砂板及び防舷材表面の外観観察

防砂板の損傷状況を調べるために、損傷品①～⑥の部位と未使用品⑦とを比較して目視及びデジタルマイクロスコープによる観察を行った。なお、参考データとして防舷材⑨についても写真撮影を行った。

観察条件

使用試験機：㈱キーエンス製 デジタルHDマイクロスコープ VH-7000
観察倍率：25倍、50倍、100倍

考 察

- 表、裏面ともに防砂板損傷品①、③、⑥のFB取付部では著しい目立った外観変化は認められなかった。
- 表、裏面ともに防砂板損傷品②、④、⑥の防砂板U字部では著しいき裂、摩滅(又は侵食)及び凹凸が認められた。
- 防砂板損傷品②の砂側表面では大気中のオゾンによる影響と考えられる特徴のあるき裂が認められた。
- ②、④、⑥海側の表面では、亀甲状の亀裂が多く見られた。表面には部分的にゴムから遊離したと思われるカーボンが見られた。④の砂側表面では細かい凹凸が多く見られた。

(詳しくは、添付写真参照)

一次頁に続く一

考 察

- (1) 退色は認められたが、き裂の発生、カーボンブラックの析出は認められなかった。
- (2) 硬さ（表面及び内部）、引張強さ、伸び、引張応力、摩耗容積についても大きな変化は認められなかった。

4-7. 海水の分析

大蔵海岸の海水が防砂板の劣化に影響した可能性が考えられたため、現場付近及び比較のため、問題がないと思われる南淡町の2ヶ所から海水を採取し、pHの測定、COD、n-ヘキサン抽出質（天然ゴムを膨潤させて強度を低下させる可能性がある）及び銅とマンガンの定量分析を行なった。

分析方法

- (1) 水素イオン濃度(pH) : J I S K 0 1 0 2-1998 12. 1 測定温度: 18°C
- (2) 化学的酸素要求量(COD) : J I S K 0 1 0 2-1998 17. 1
- (3) n-ヘキサン抽出質(油分等) : 昭和46年環境庁告示第59号 付表9
- (4) 銅(Cu) : J I S K 0 1 0 2-1998 52. 4
- (5) マンガン(Mn) : J I S K 0 1 0 2-1998 56. 4

分析結果

項目	大蔵海岸	南淡町
(1) 水素イオン濃度(pH)	8. 2	8. 3
(2) 化学的酸素要求量(COD) (mg/l)	1. 4	0. 6
(3) n-ヘキサン抽出質(油分等) (mg/l)	0. 5以下	0. 5以下
(4) 銅(Cu) (mg/l)	不検出	不検出
(5) マンガン(Mn) (mg/l)	不検出	不検出

*検出限界: 0. 01以下

考 察

- (1) pH、COD、n-ヘキサン抽出質については、いずれも環境基準値をクリアしていた。
- (2) 天然ゴムを劣化させるCu及びMnはいずれの海水からも検出されなかった。
- (3) (1), (2)の結果より、大蔵海岸の海水が防砂板の劣化に影響したとは考えられない。

6. 備 考

室温: 23°C


-以上-


(受付No.44-11-4300)


E P M A
定性チャート


Draw - Overlay


File Name = km0329m
File Comment = 44-11-4300 国土交通省
Pos. Comment = 1
(Counts) Acc. V (kV) = 15 Beam Size (μm) = 50 B. C. (μA) = 0.0601 S. C. (μA) = 0.0441

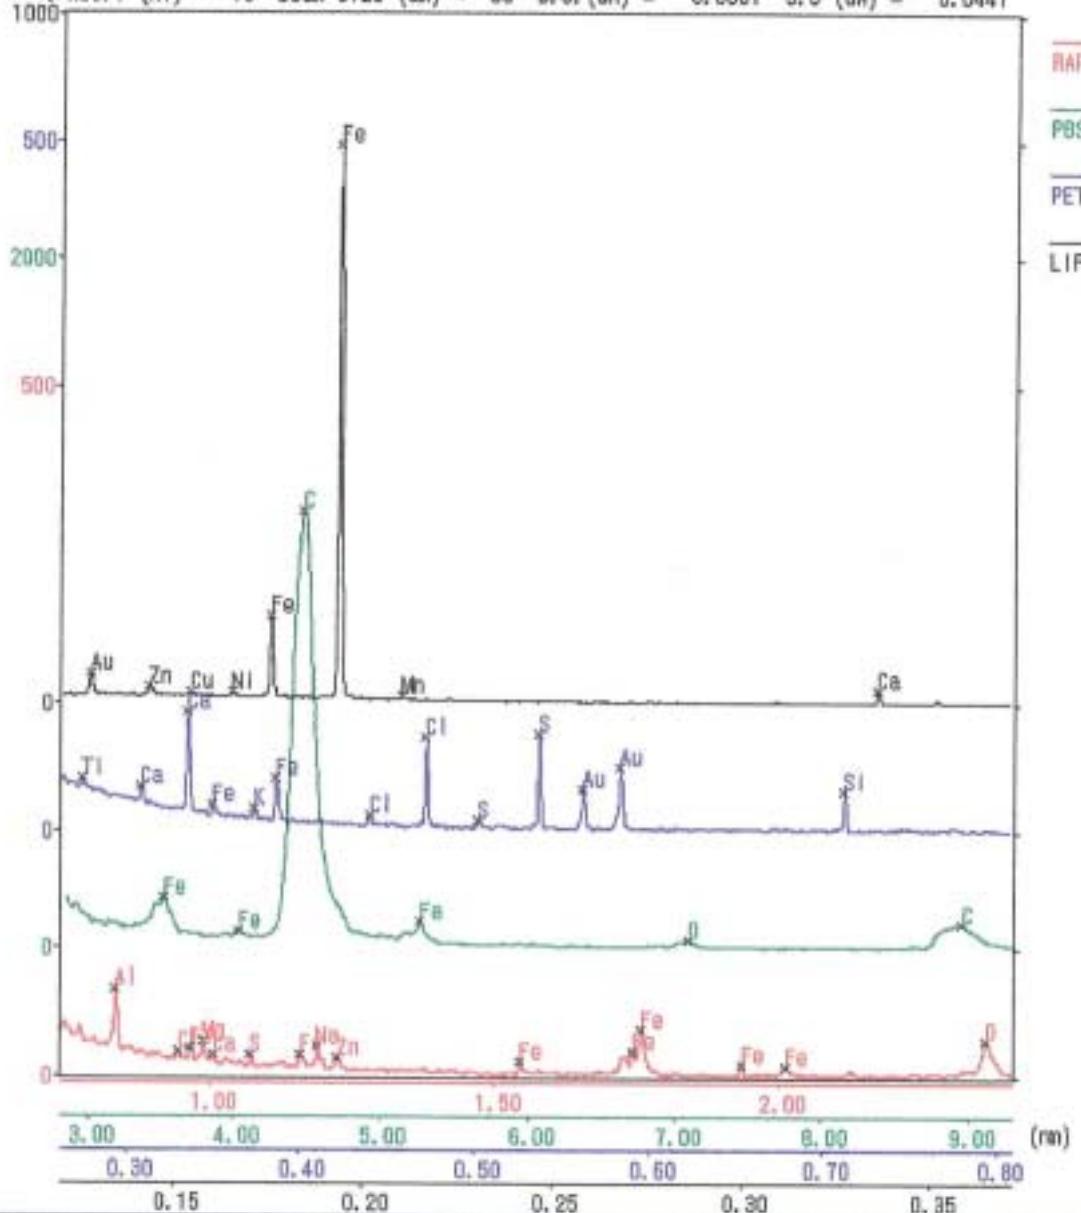


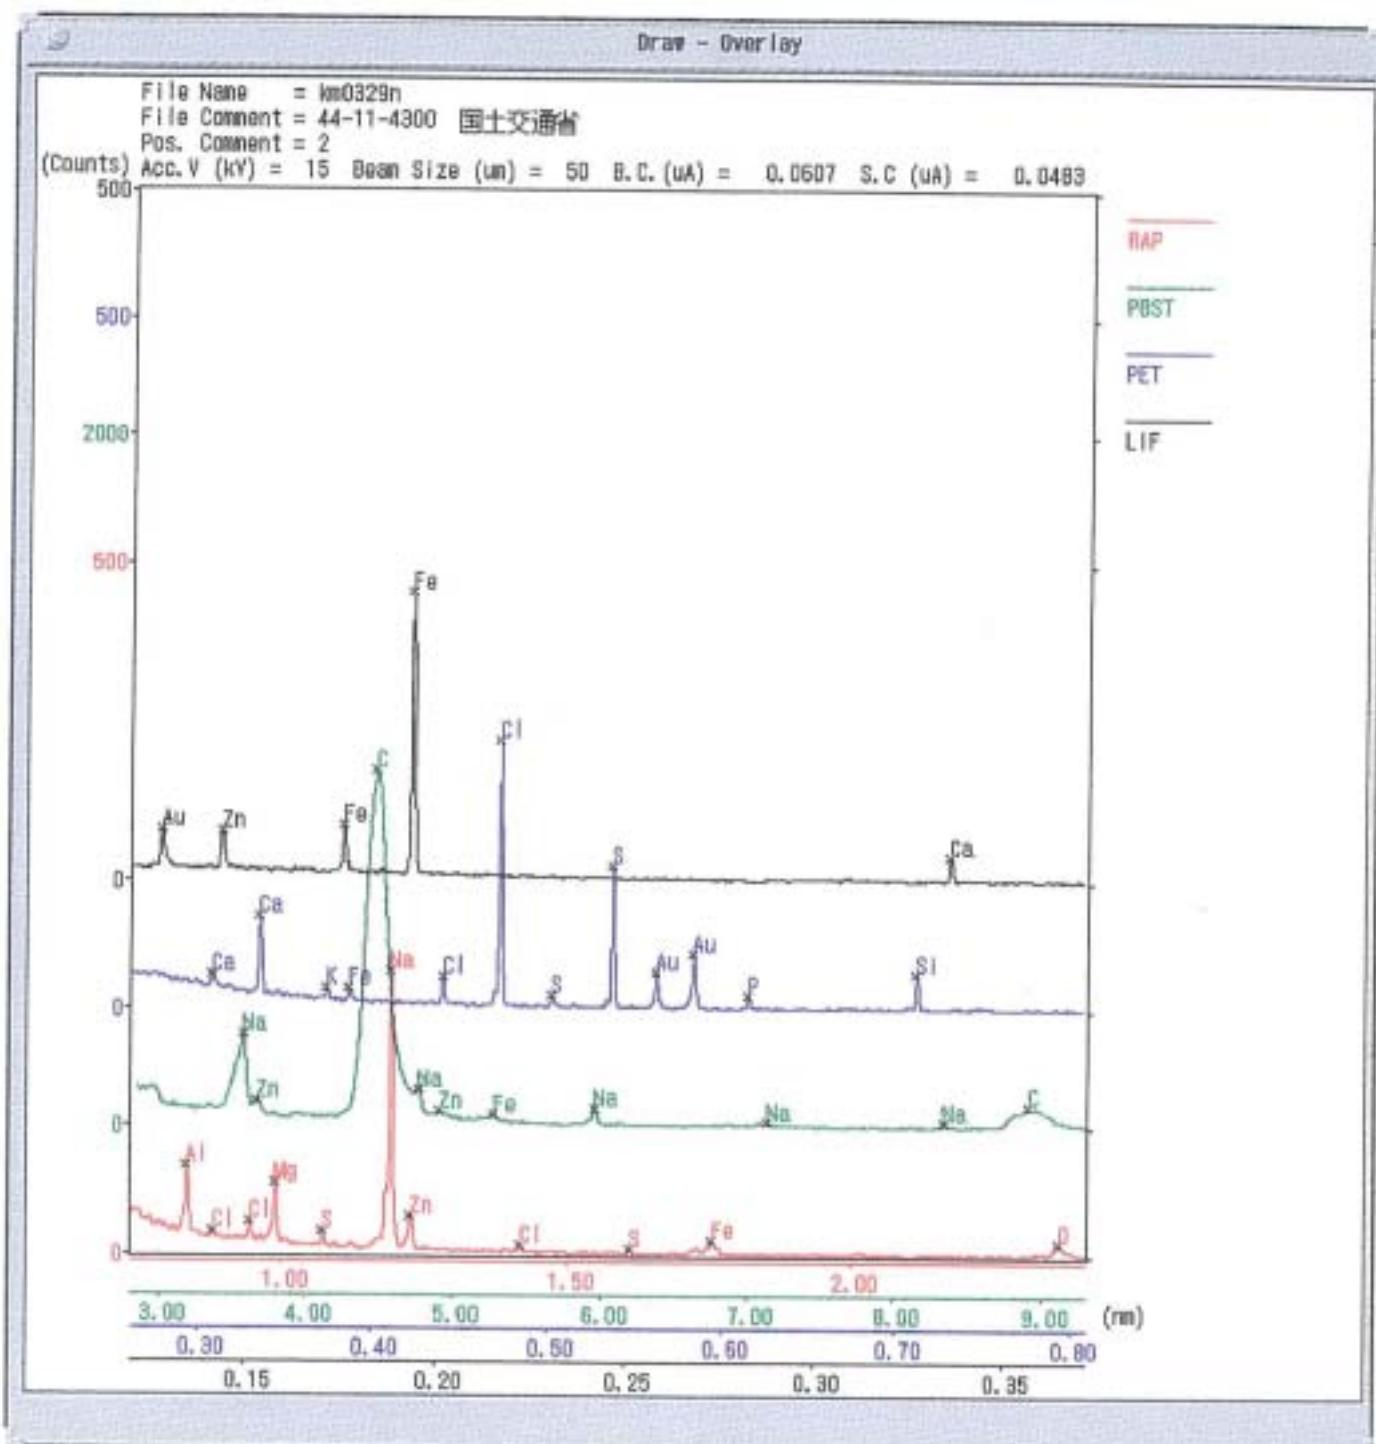

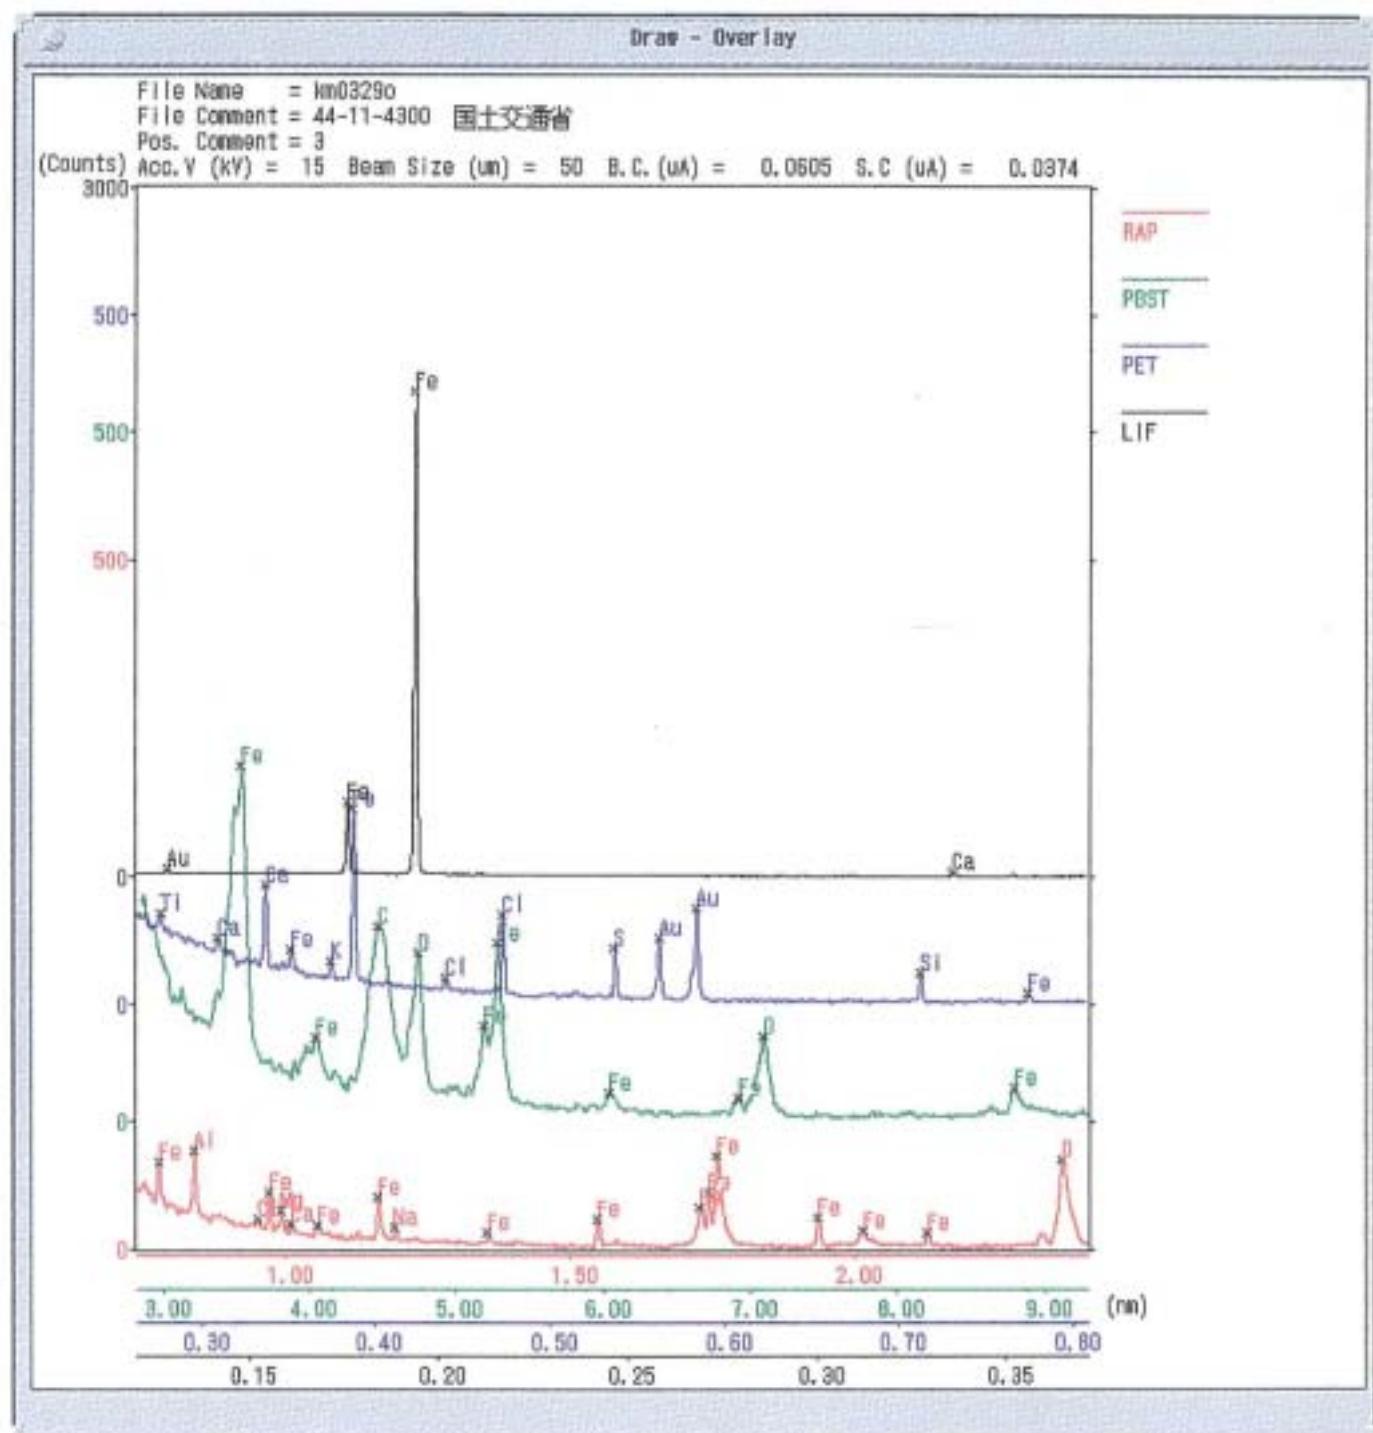

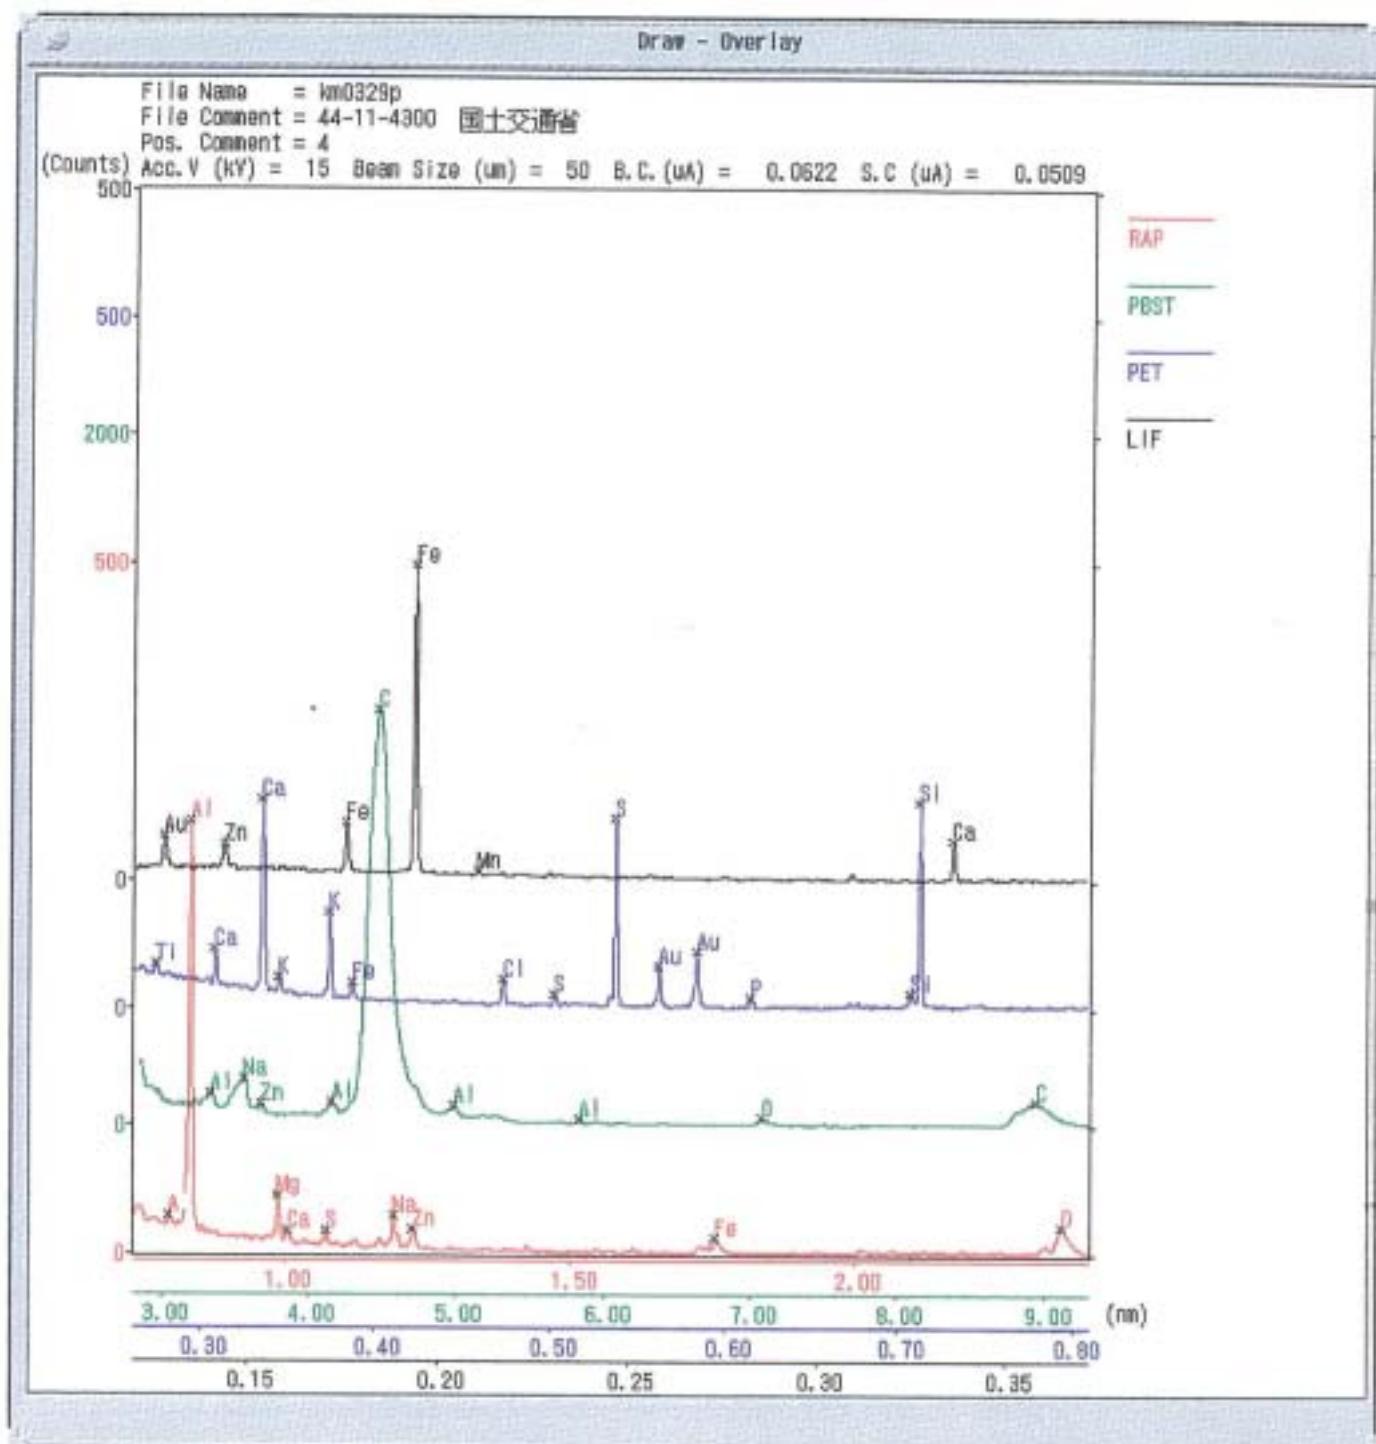


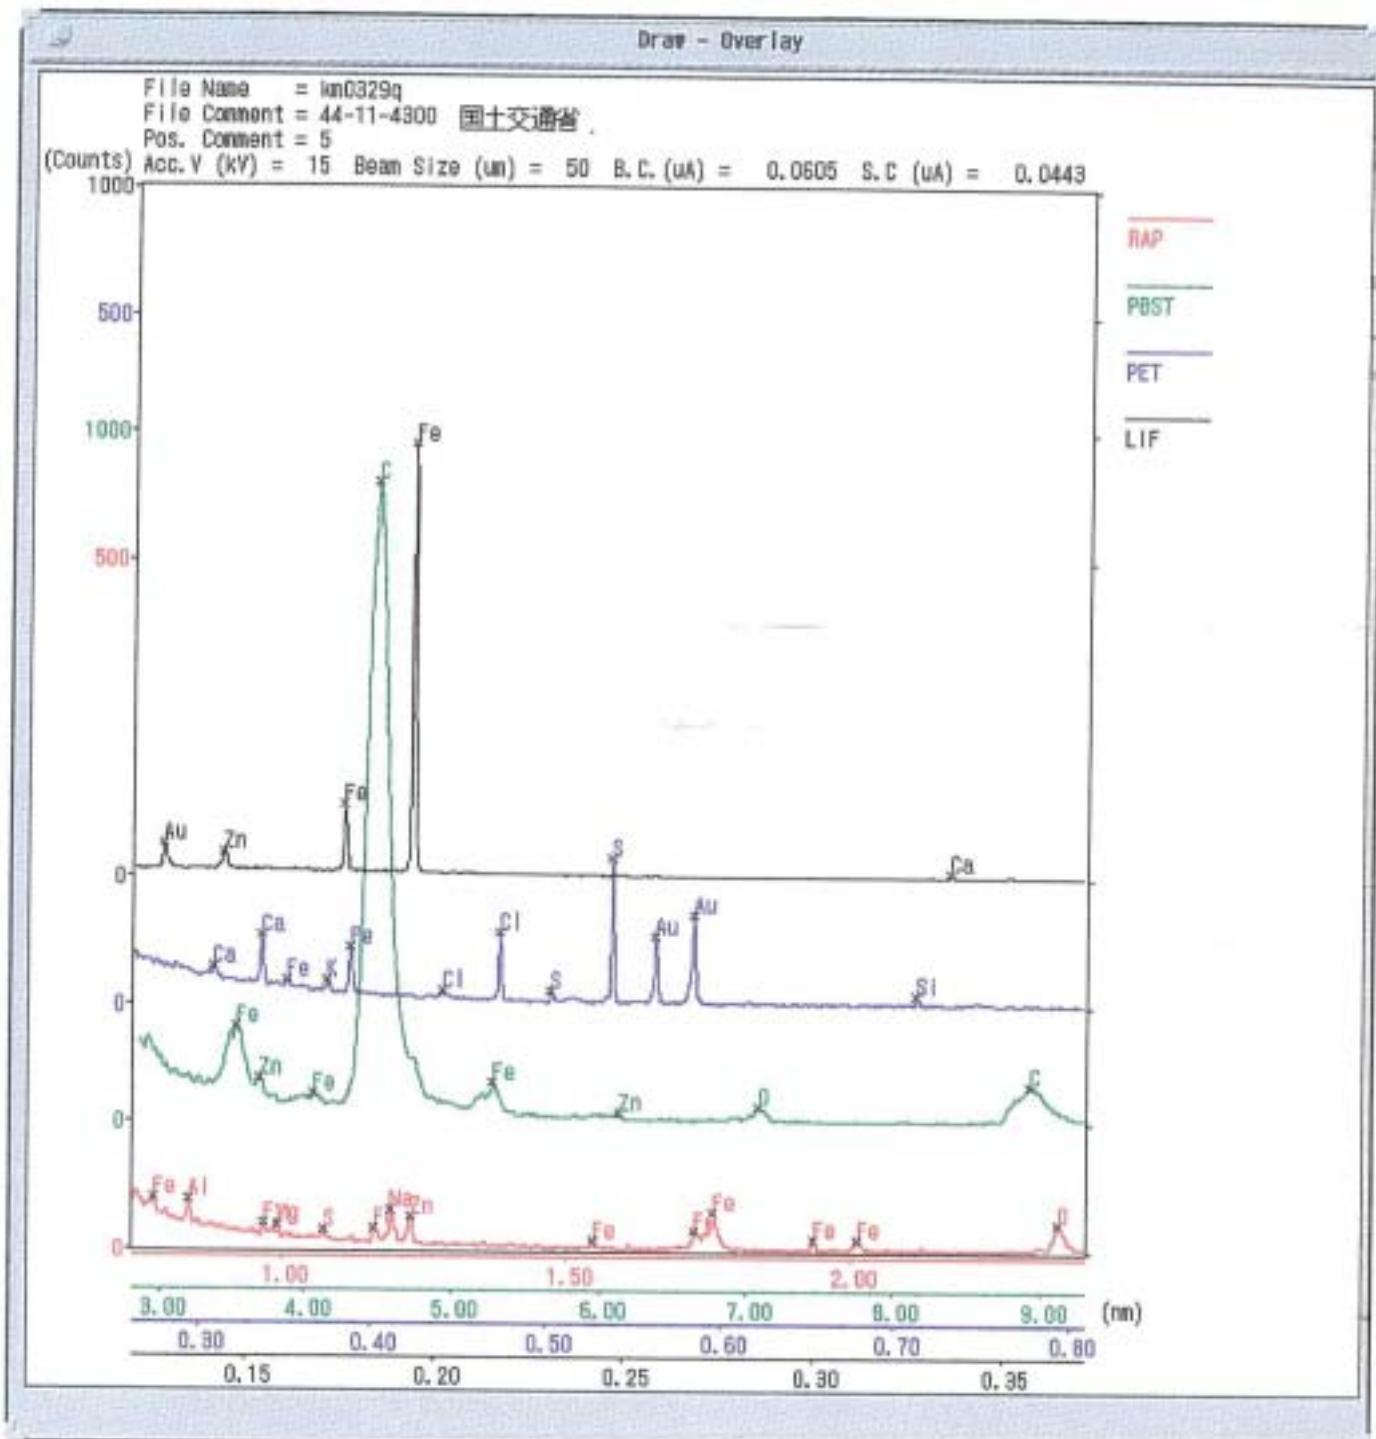


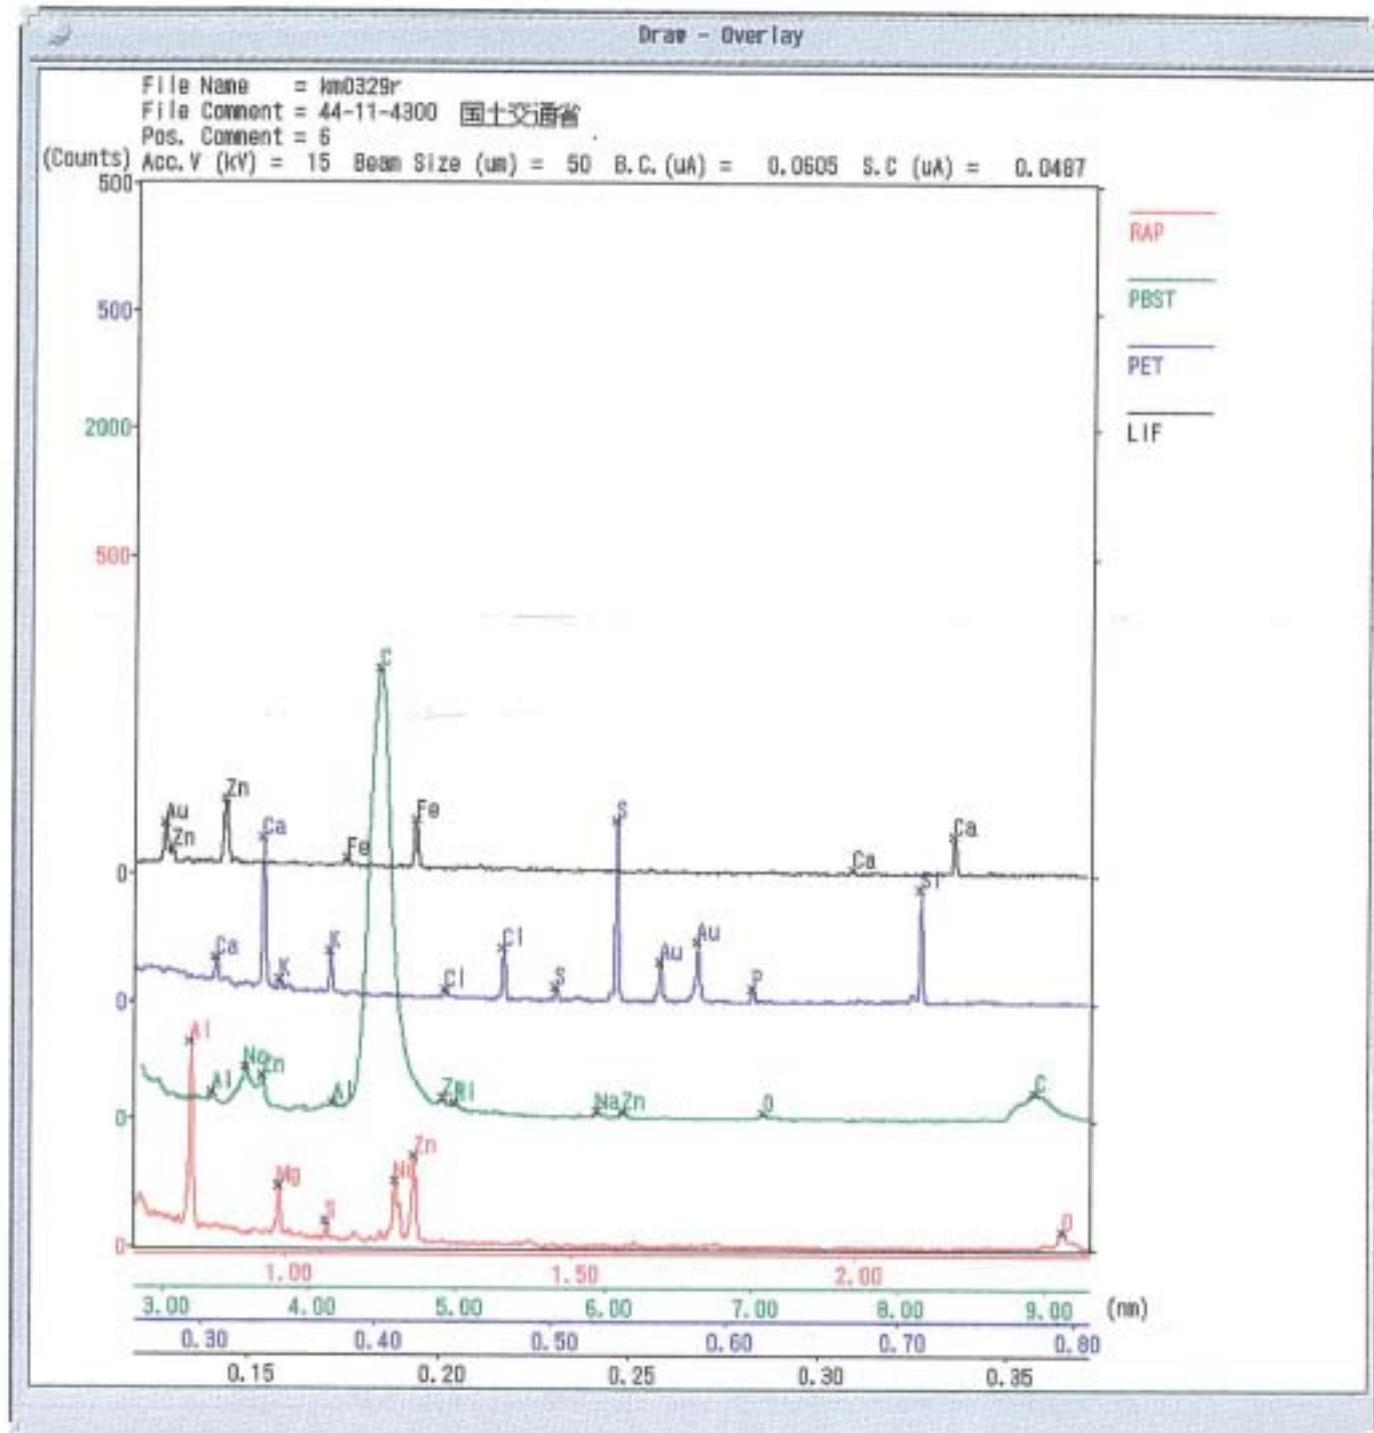

Draw - Overlay

File Name = Ion0329s
File Comment = 44-11-4300 国土交通省
Pos. Comment = 7
(Counts) Acc. V (kV) = 15 Beam Size (μm) = 50 B. C. (μA) = 0.0604 S.C. (μA) = 0.0604

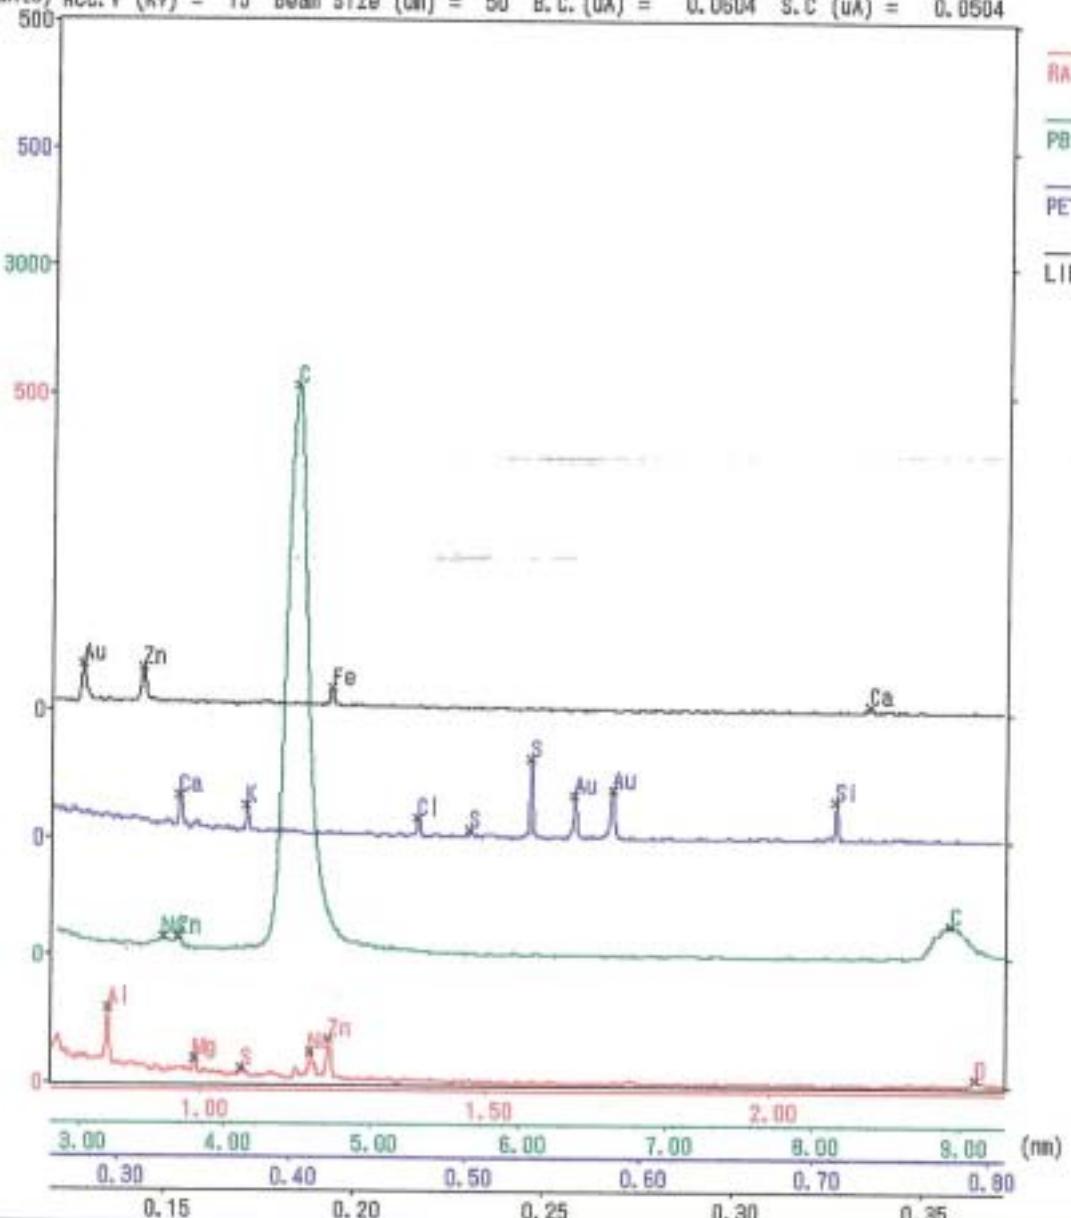

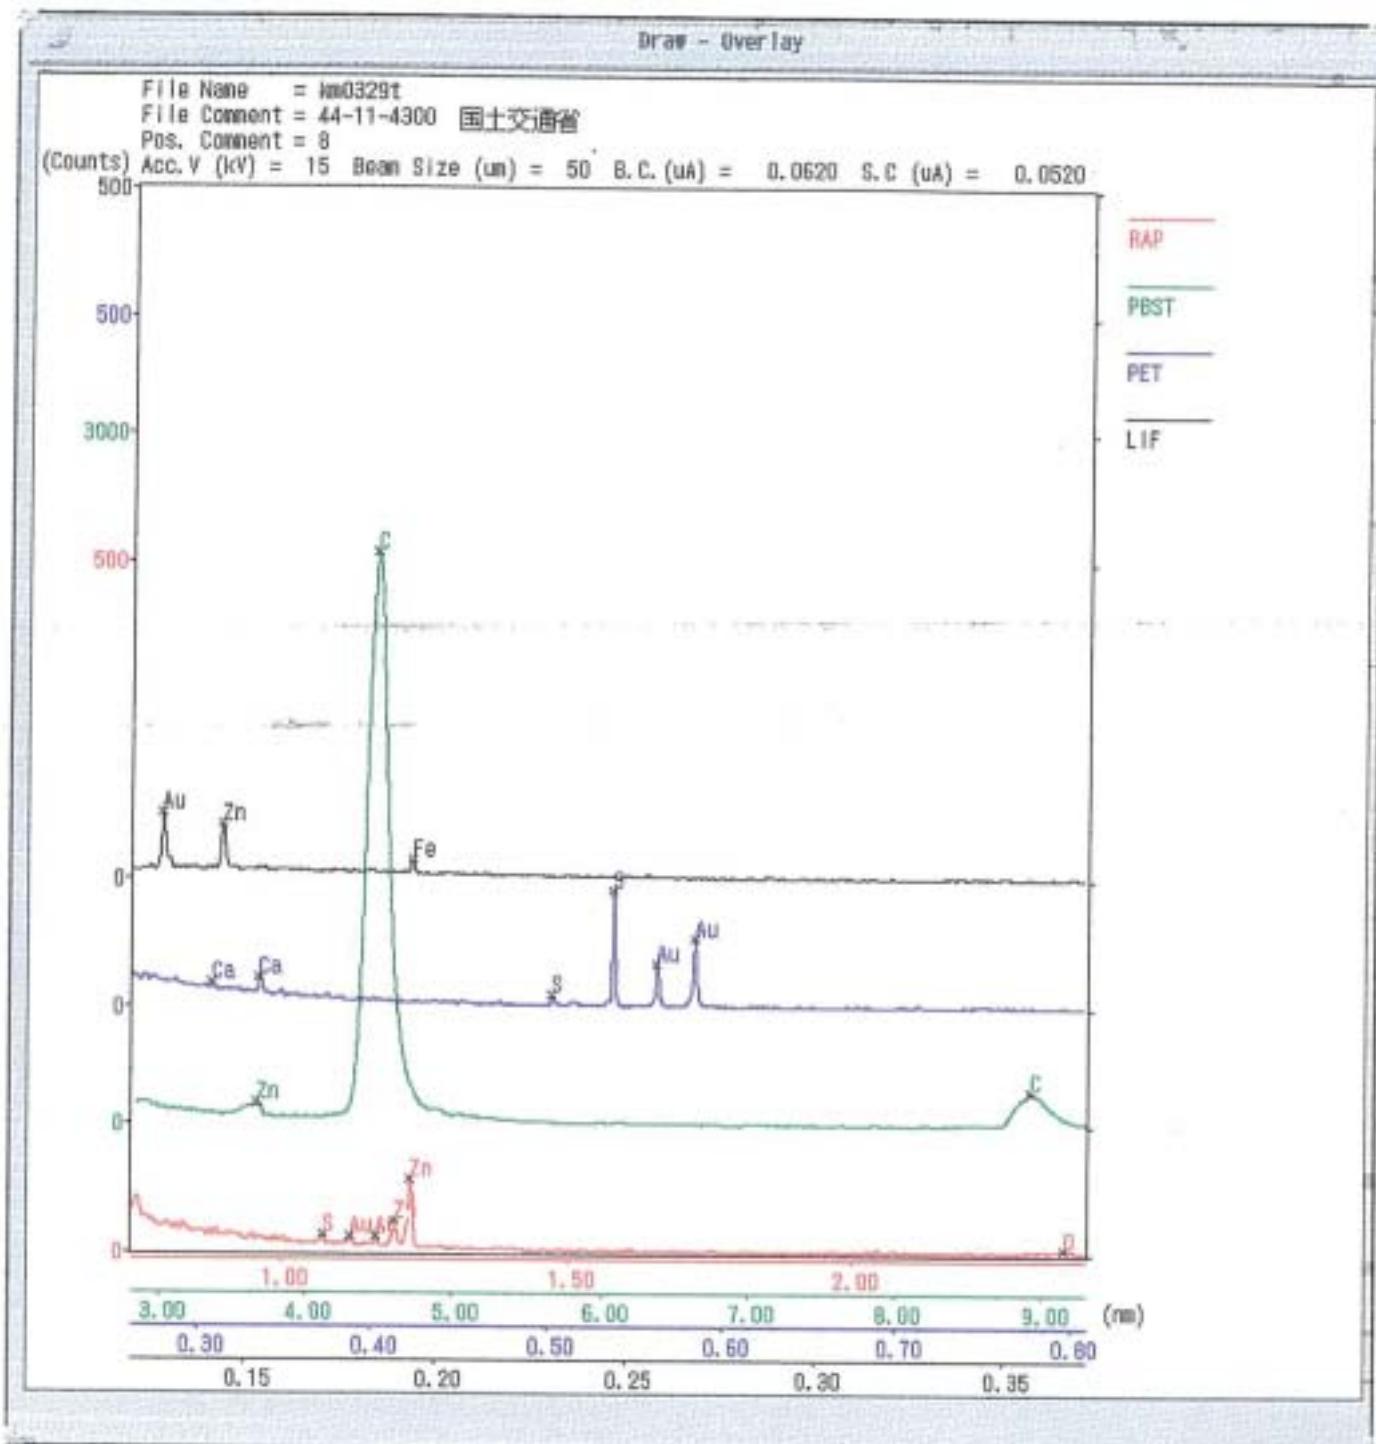

E P M A

添付写真

MAP Data Proc. : Multi Display - Image

損傷品水上部U字部

420000

159
139
129
118
108
88
87
77
67
56
46
36
25
15
5

BEI

Cl

1000μm

1000
928
857
786
715
644
573
502
431
360
289
218
147
76
5

1000
923
857
788
715
644
573
502
431
360
289
218
147
76
5

1000
923
857
788
715
644
573
502
431
360
289
218
147
76
5


Fe

1000μm


5

MAP Data Proc. : Multi Display - Image

損傷品水素部U字部


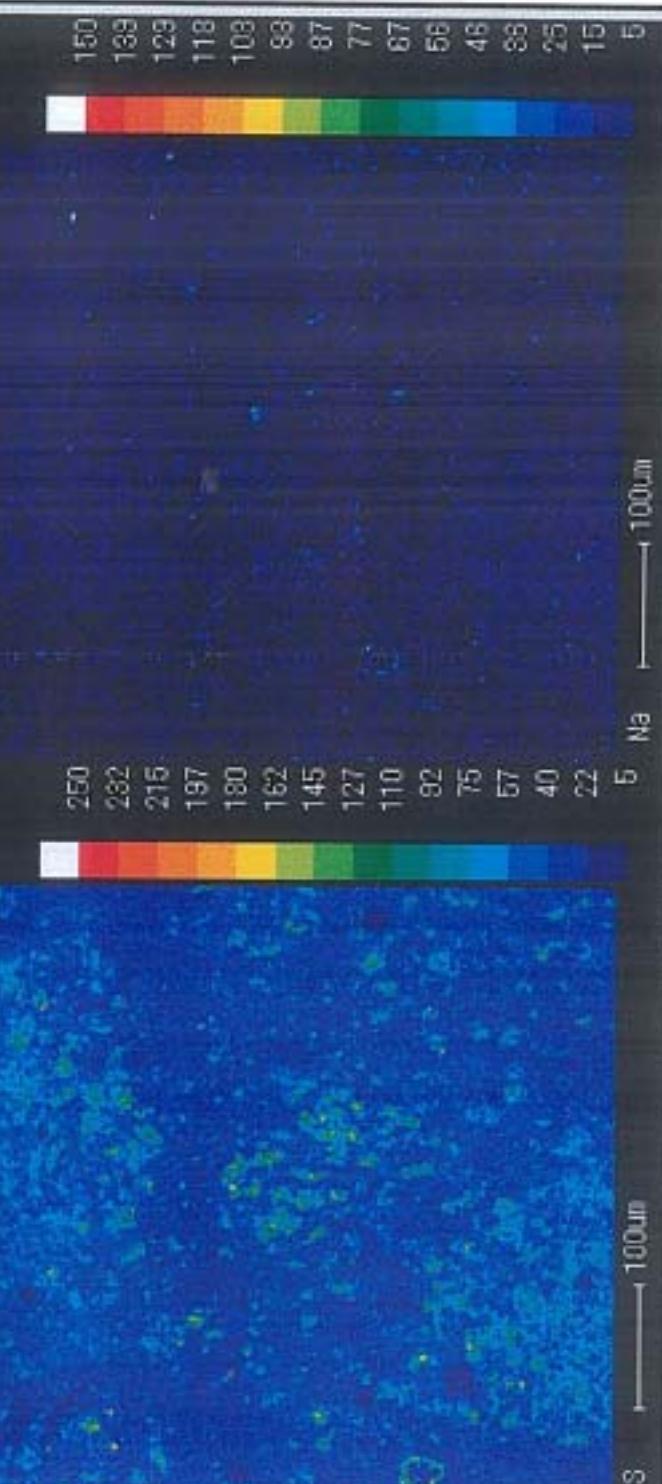


MAP Data Proc. : Multi Display - Image

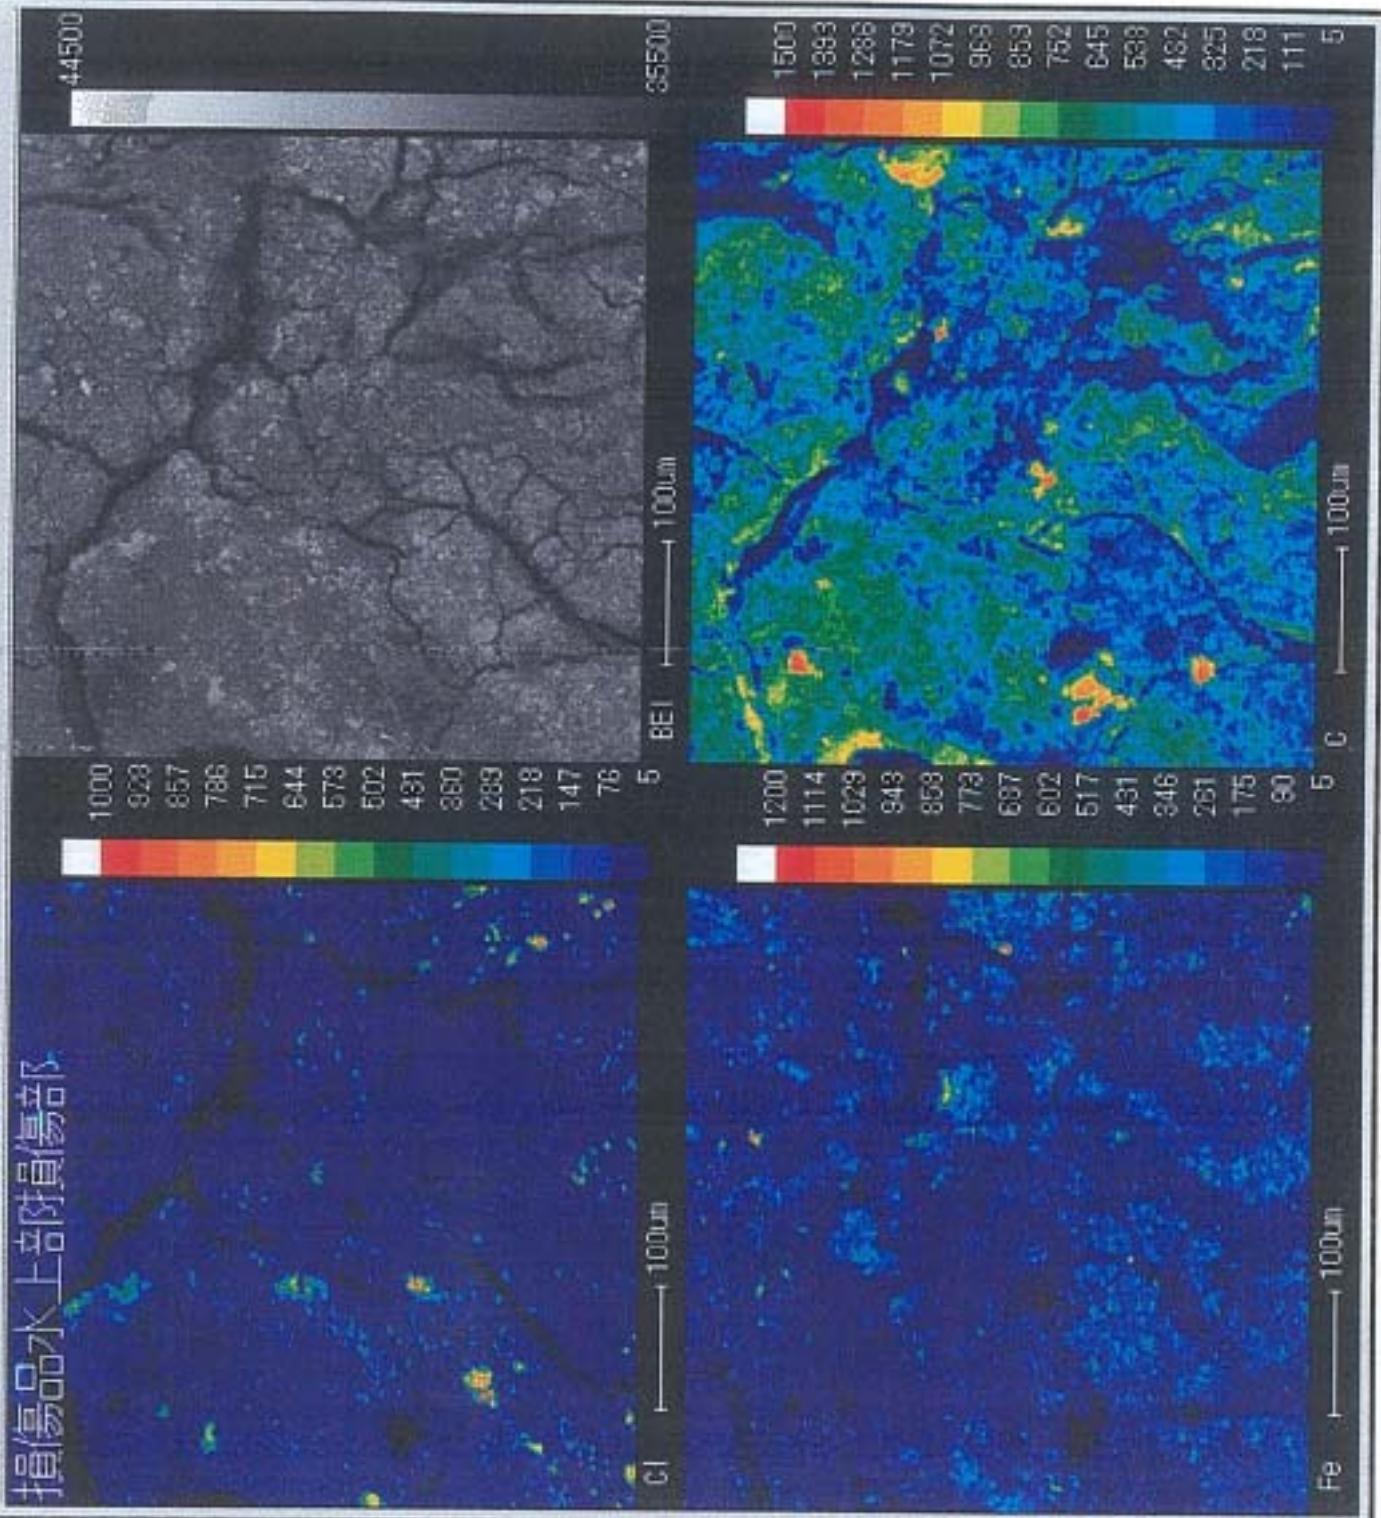


MAP Data Proc. : Multi Display - Image


損傷品水素上部員傷部

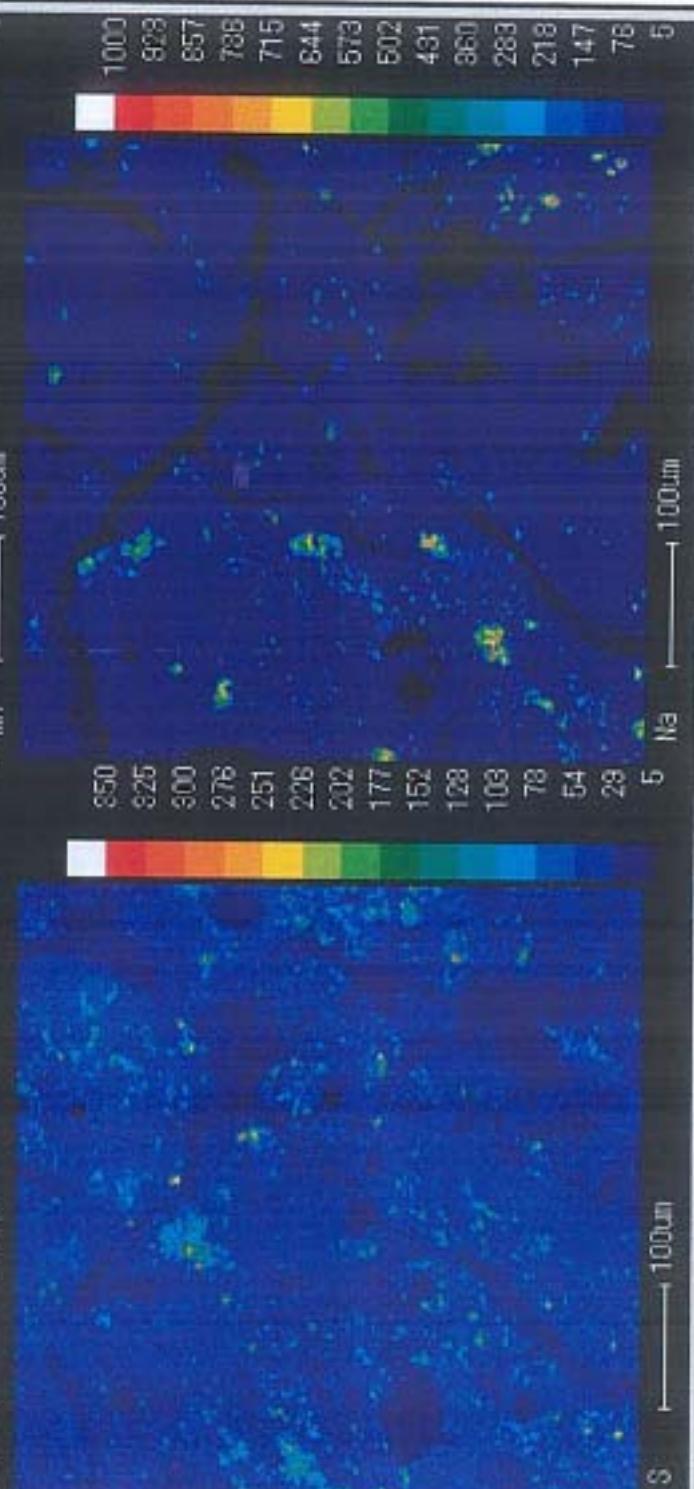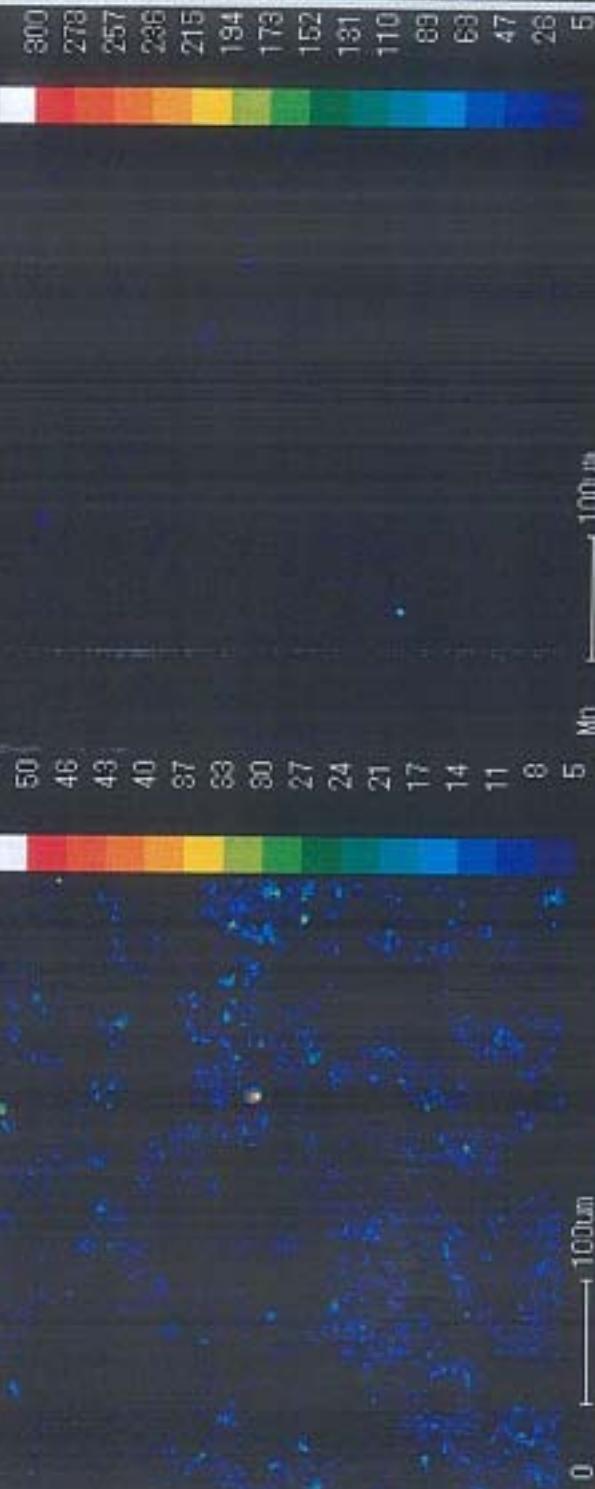

MAP Data Proc. : Multi Display - Image


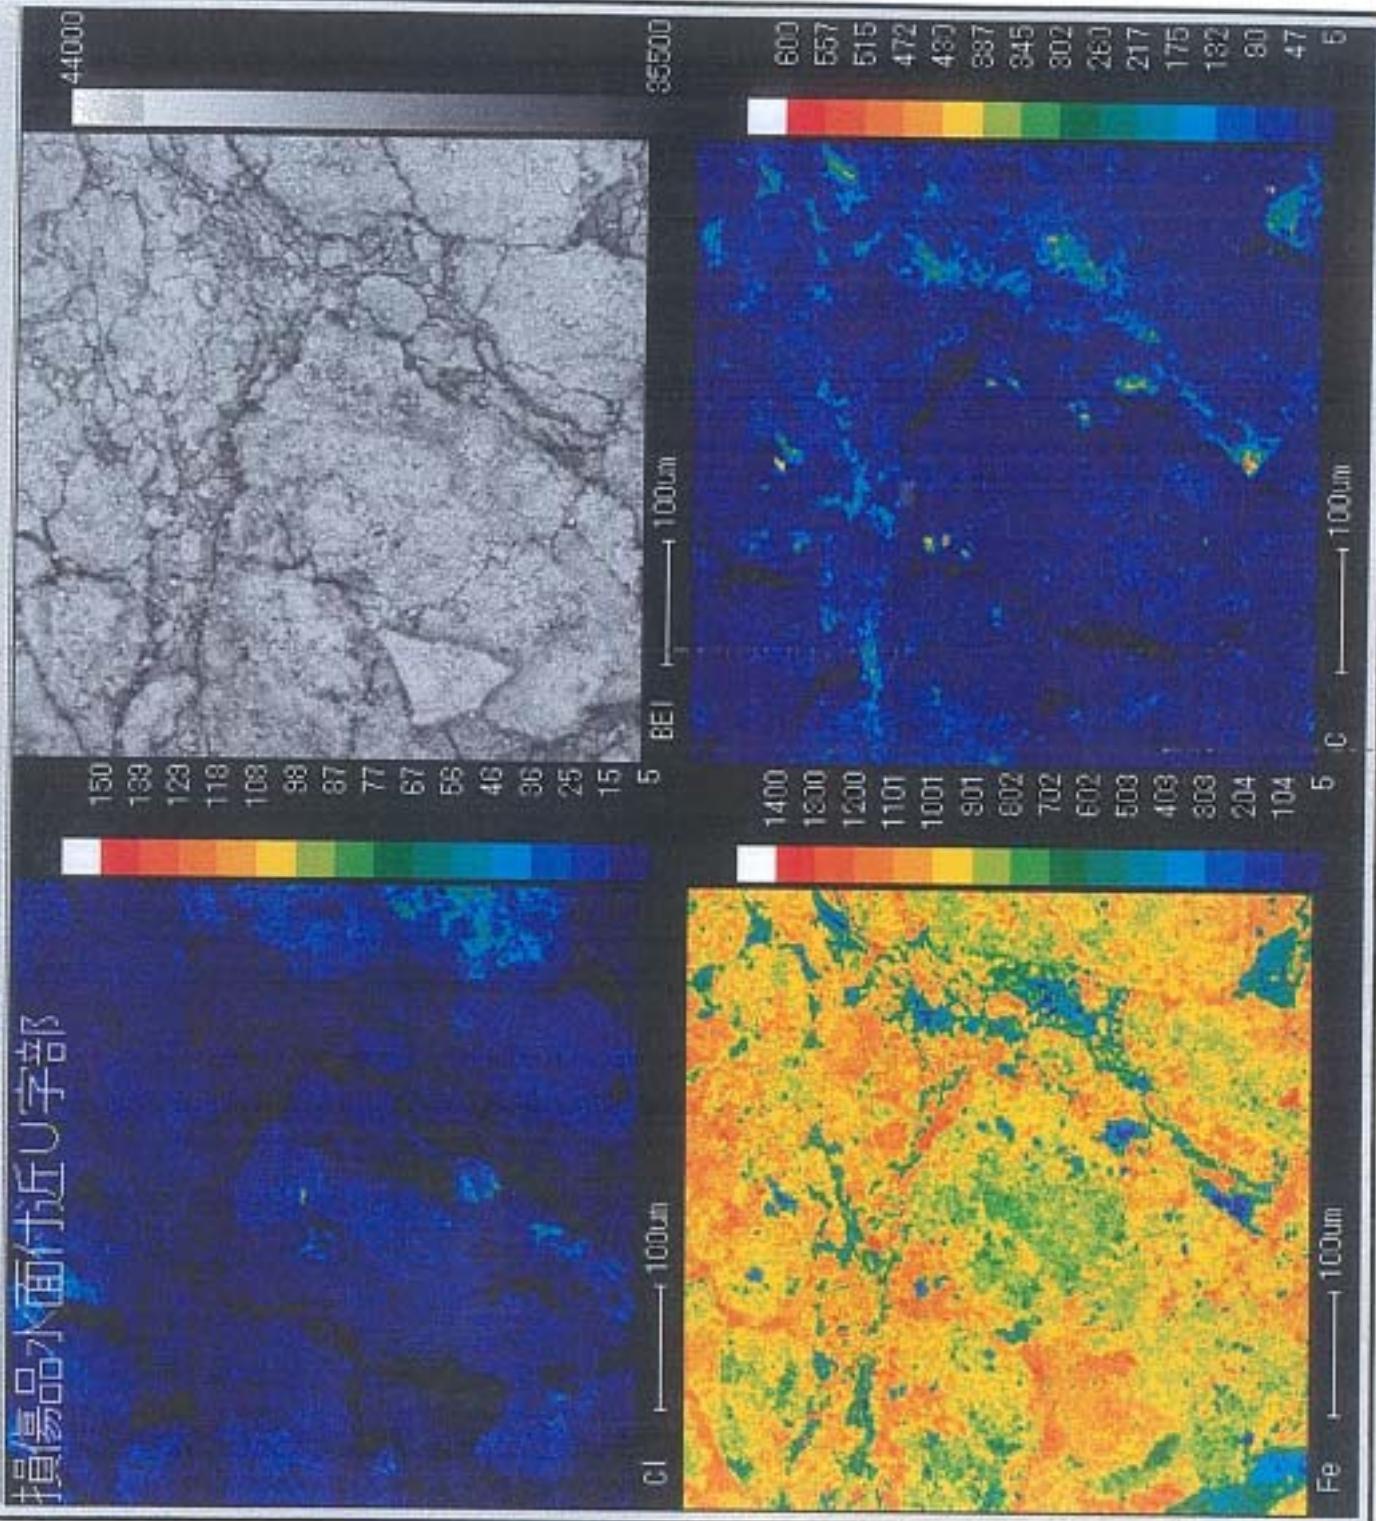


MAP Data Proc. : Multi Display - Image

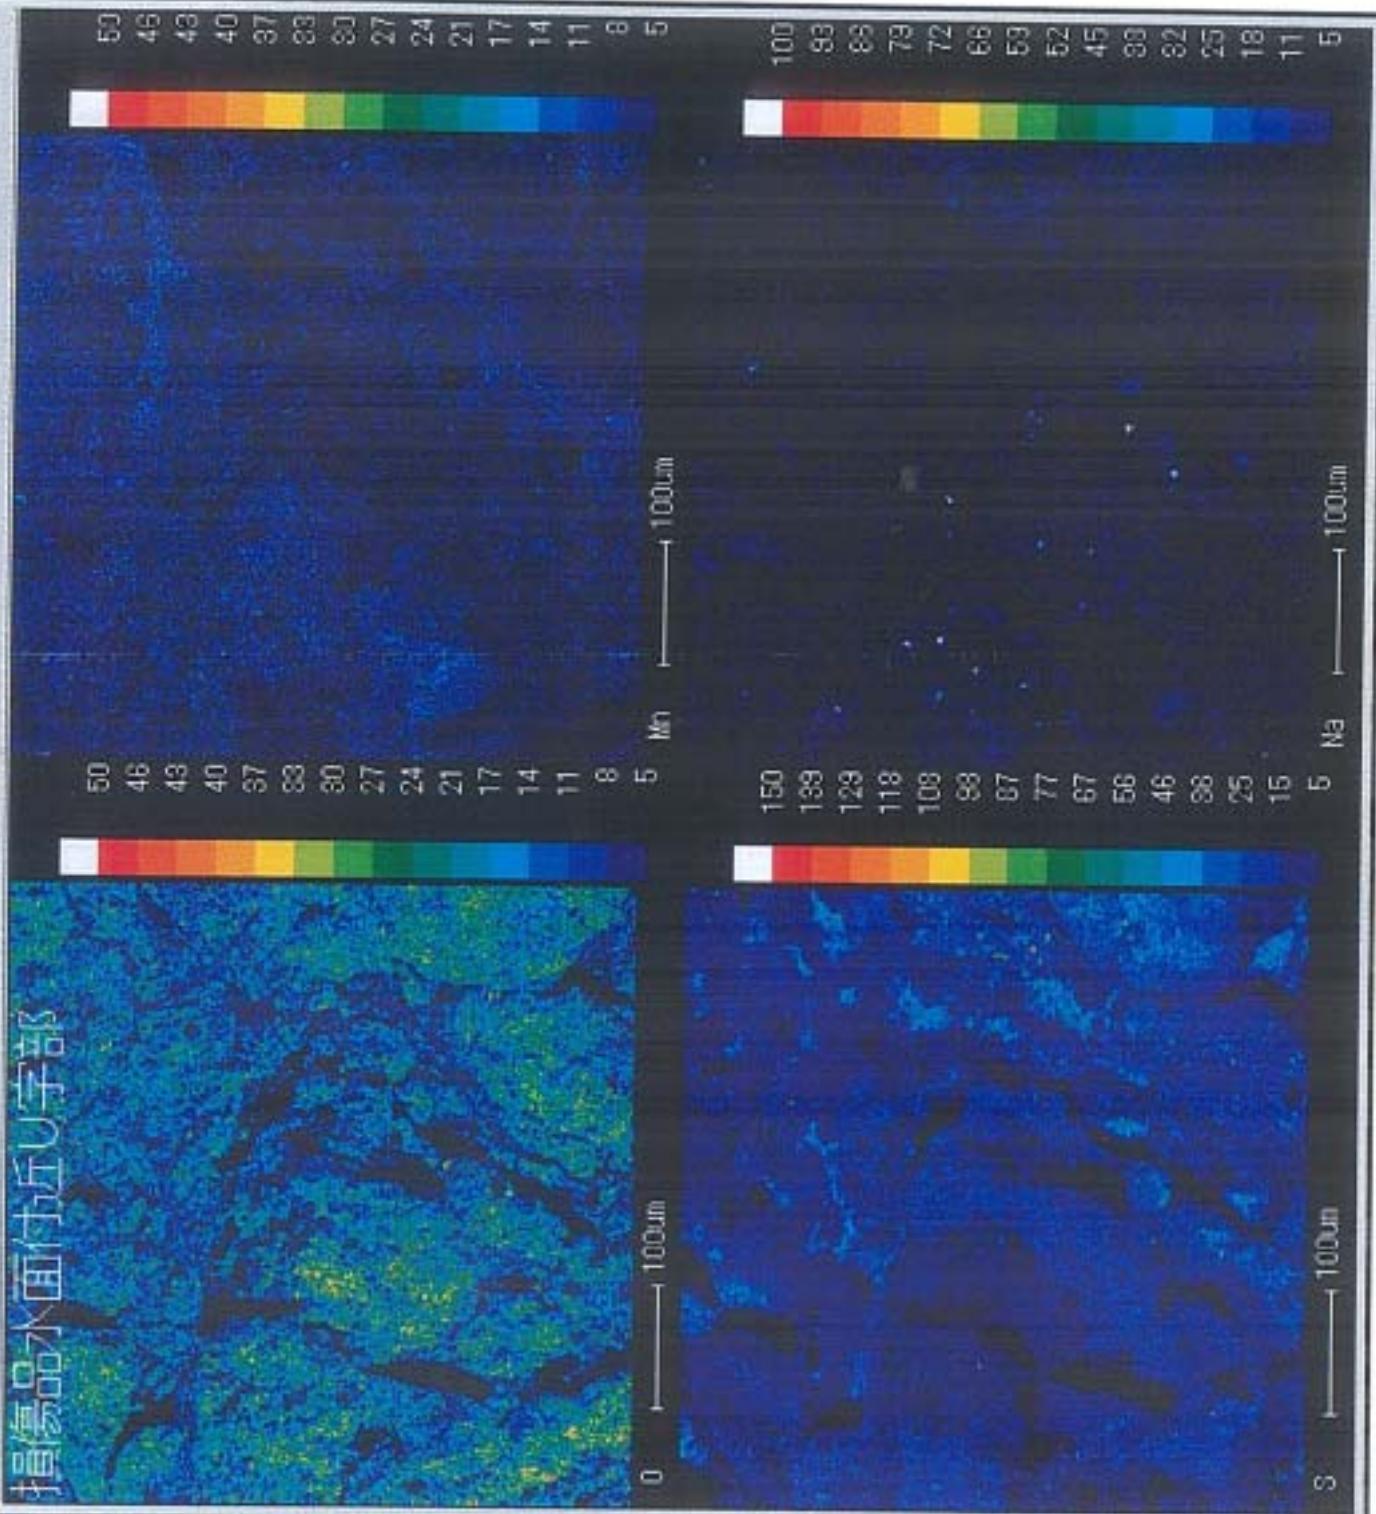


MAP Data Proc. : Multi Display - Image


損傷品水面上近損傷部

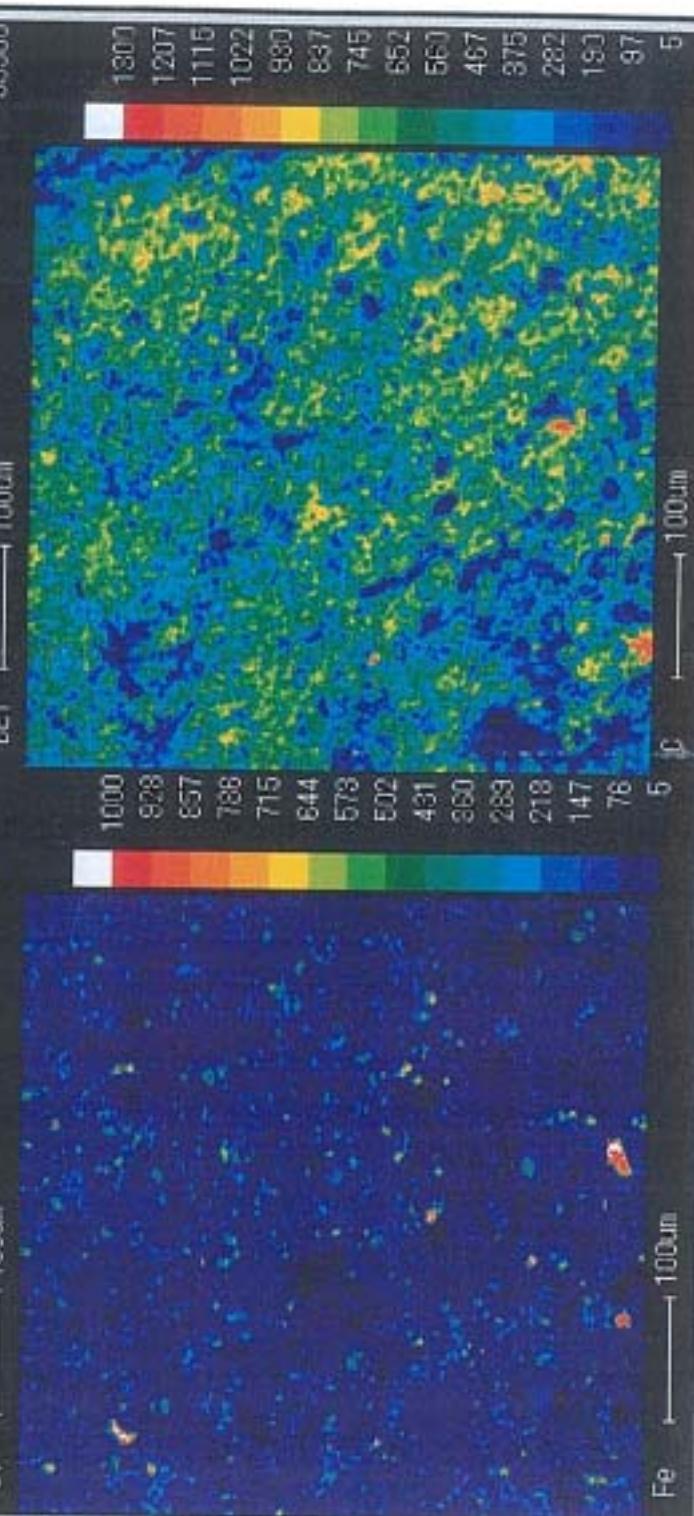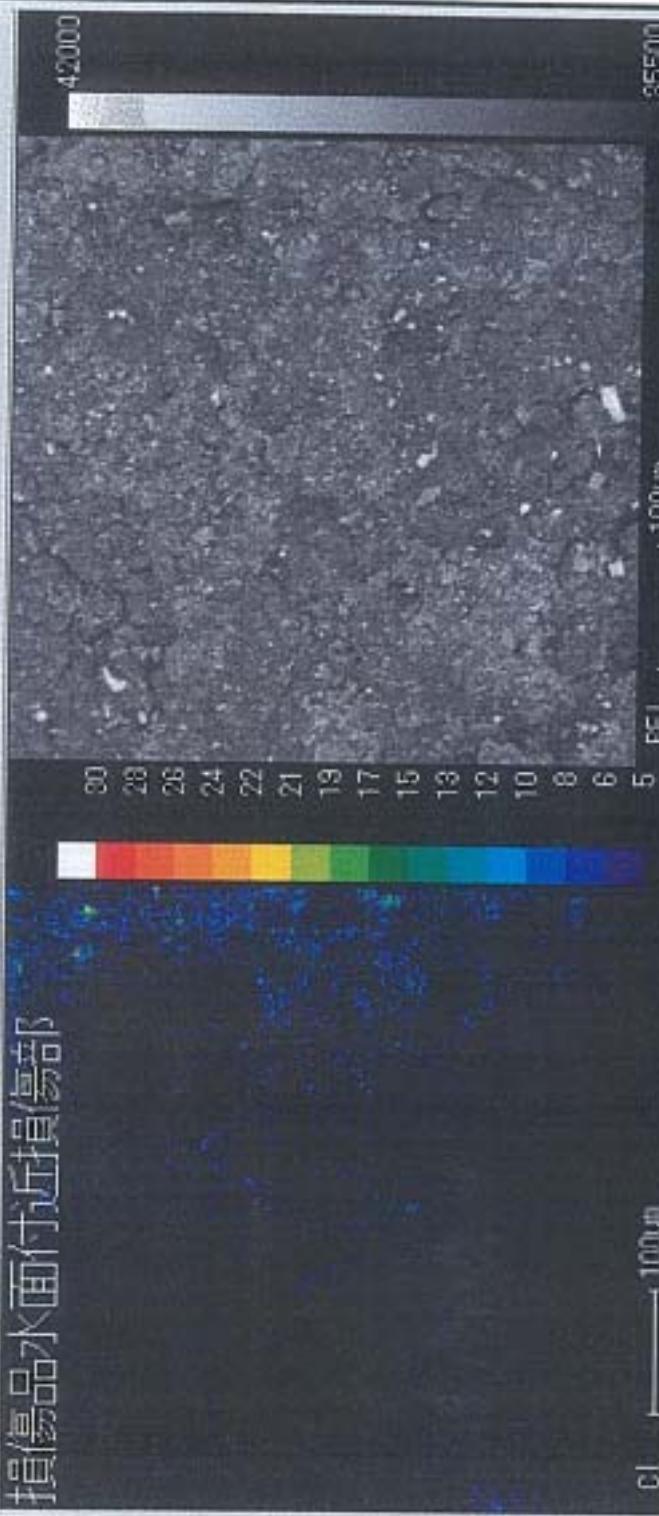

MAP Data Proc. : Multi Display - Image

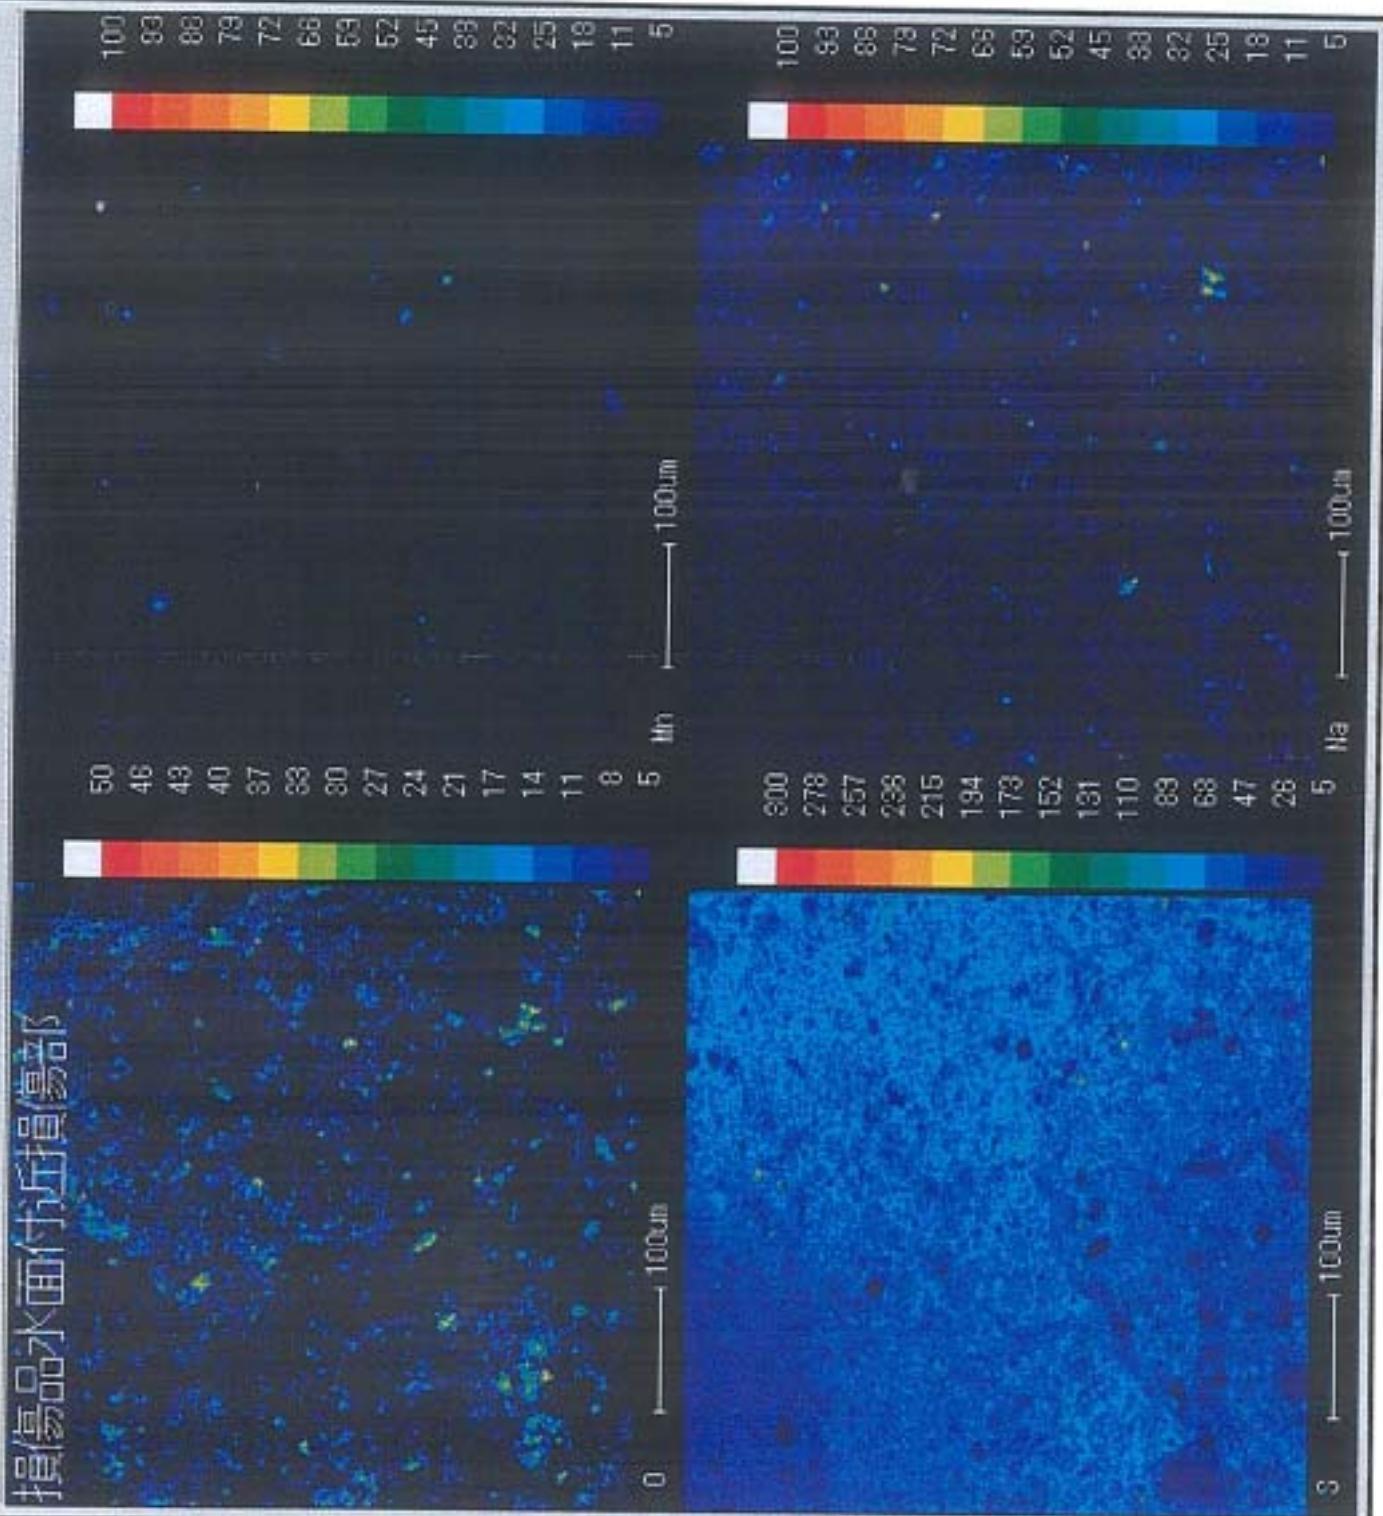


MAP Data Proc. : Multi Display - Image

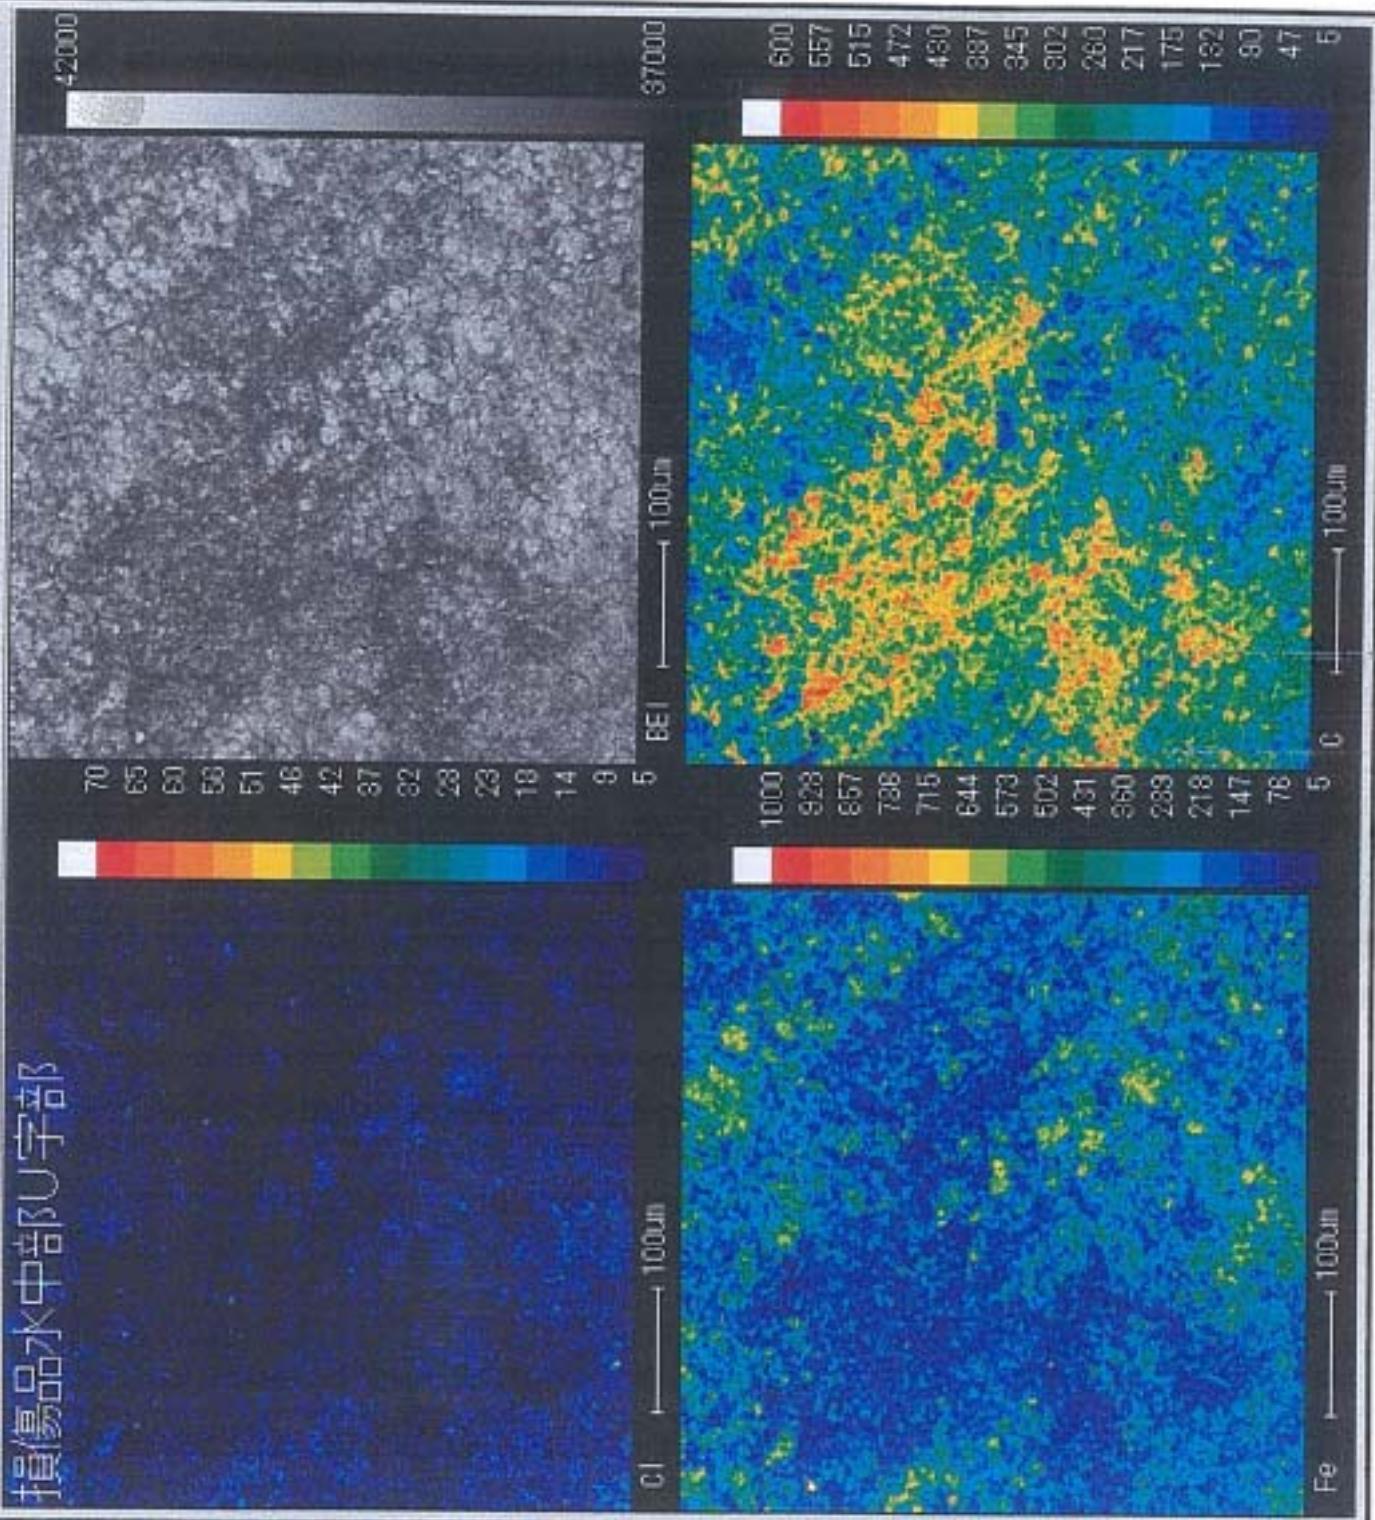


MAP Data Proc. : Multi Display - Image

損傷品水中部U字部

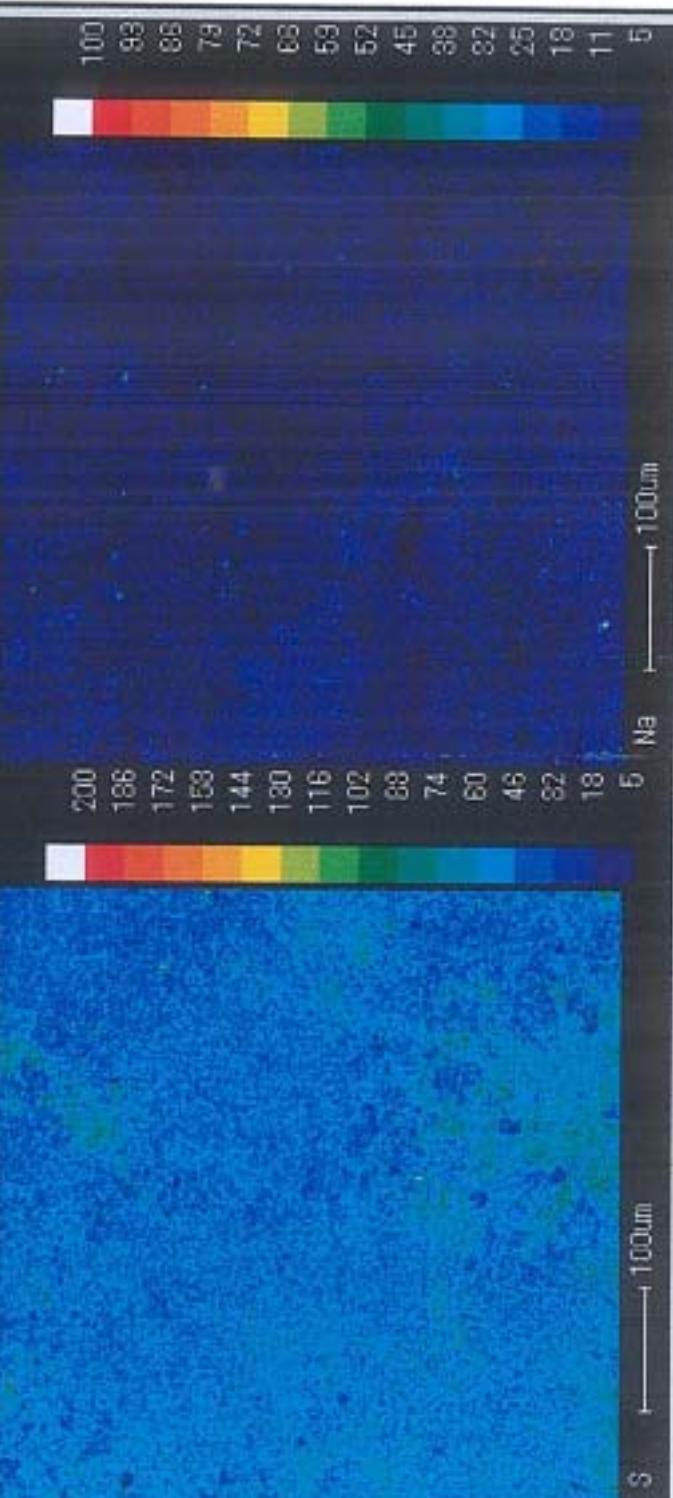



MAP Data Proc. : Multi Display - Image

損傷品水中部材傷害部

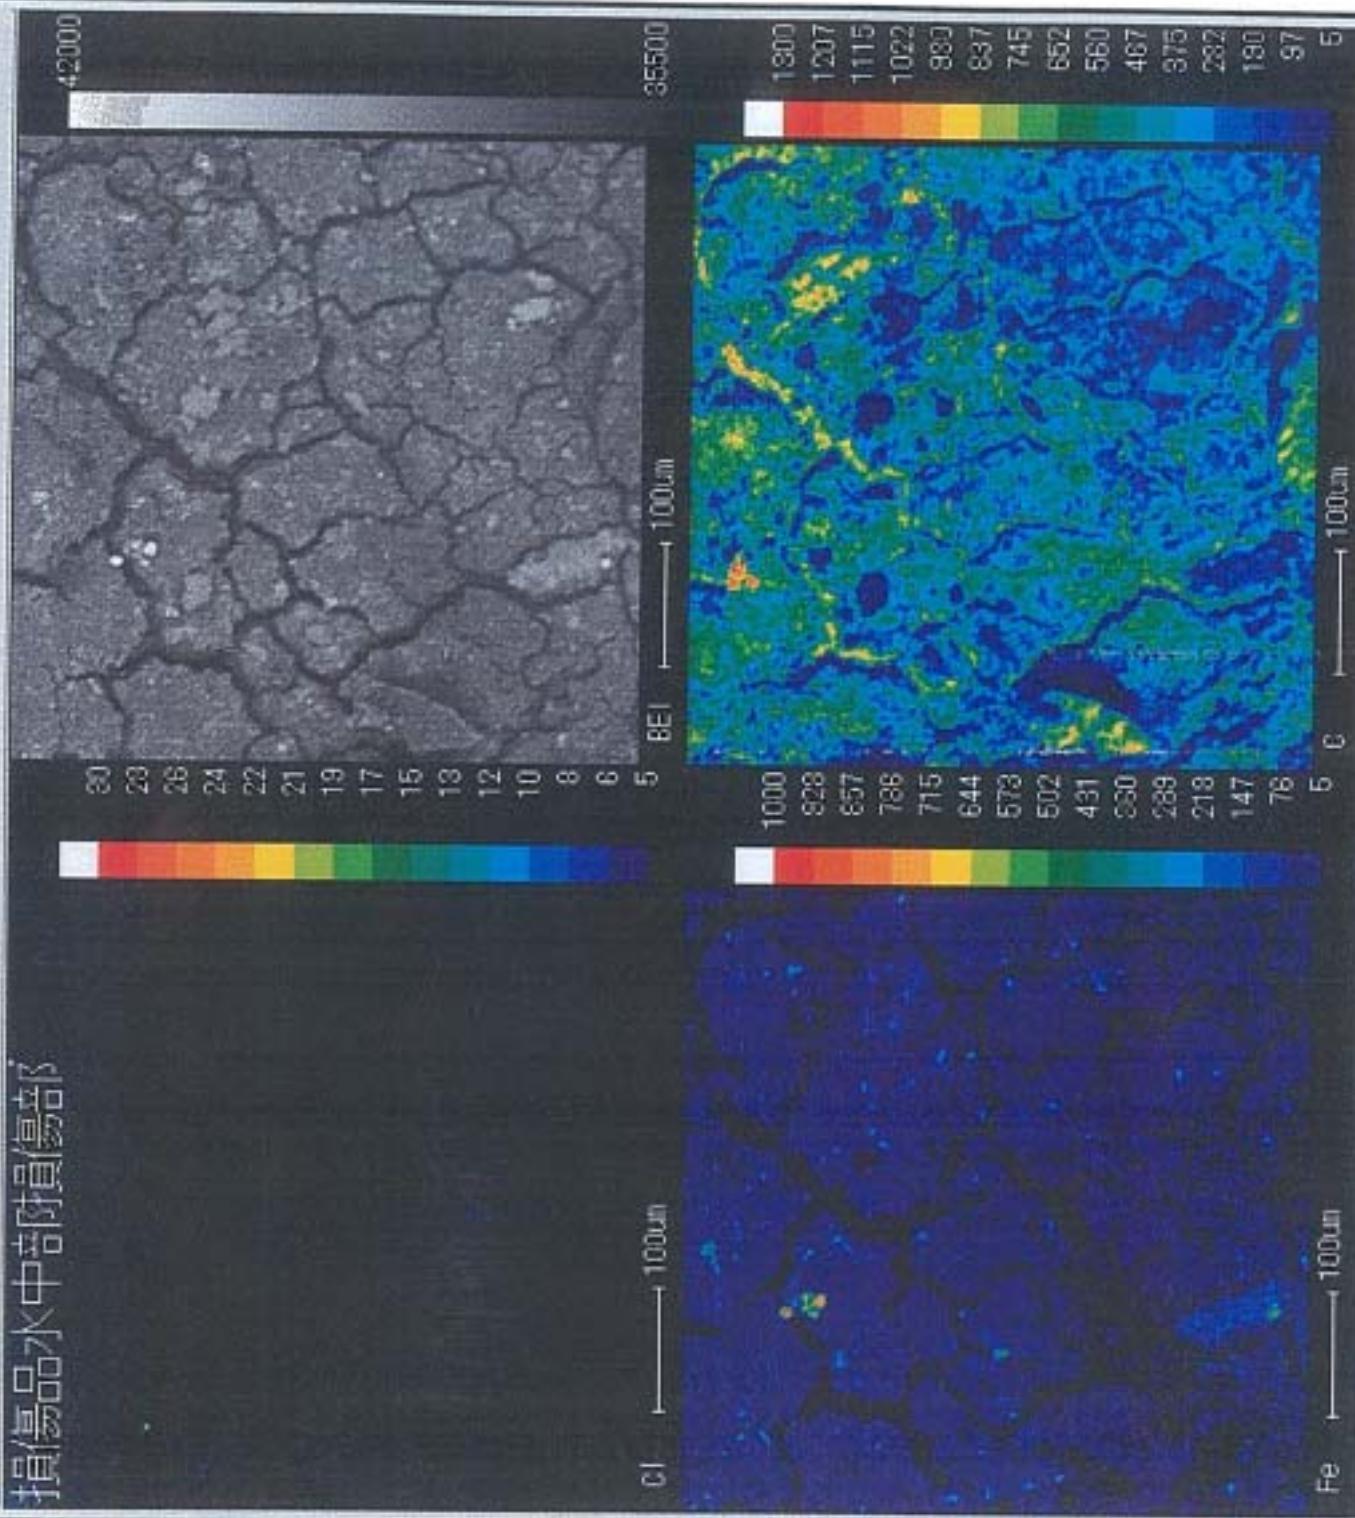


MAP Data Proc. : Multi Display - Image

損傷品水中部員傷部

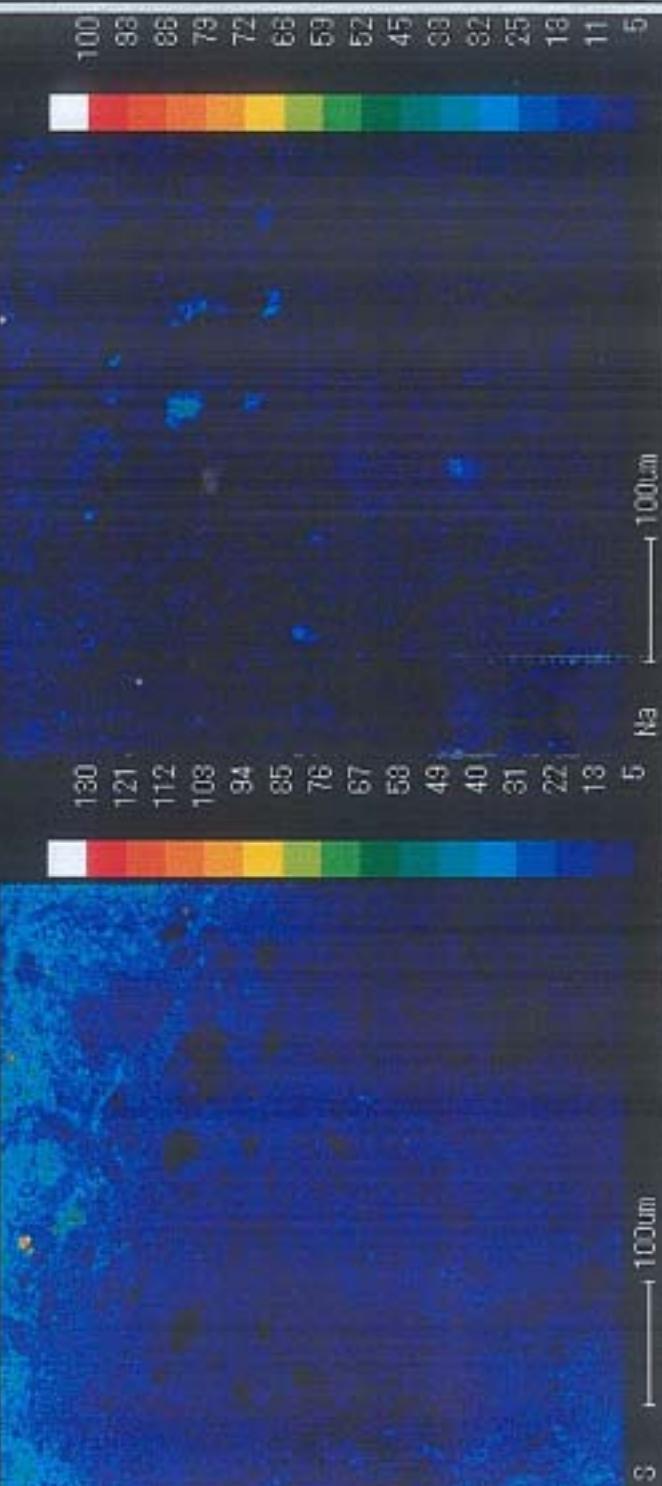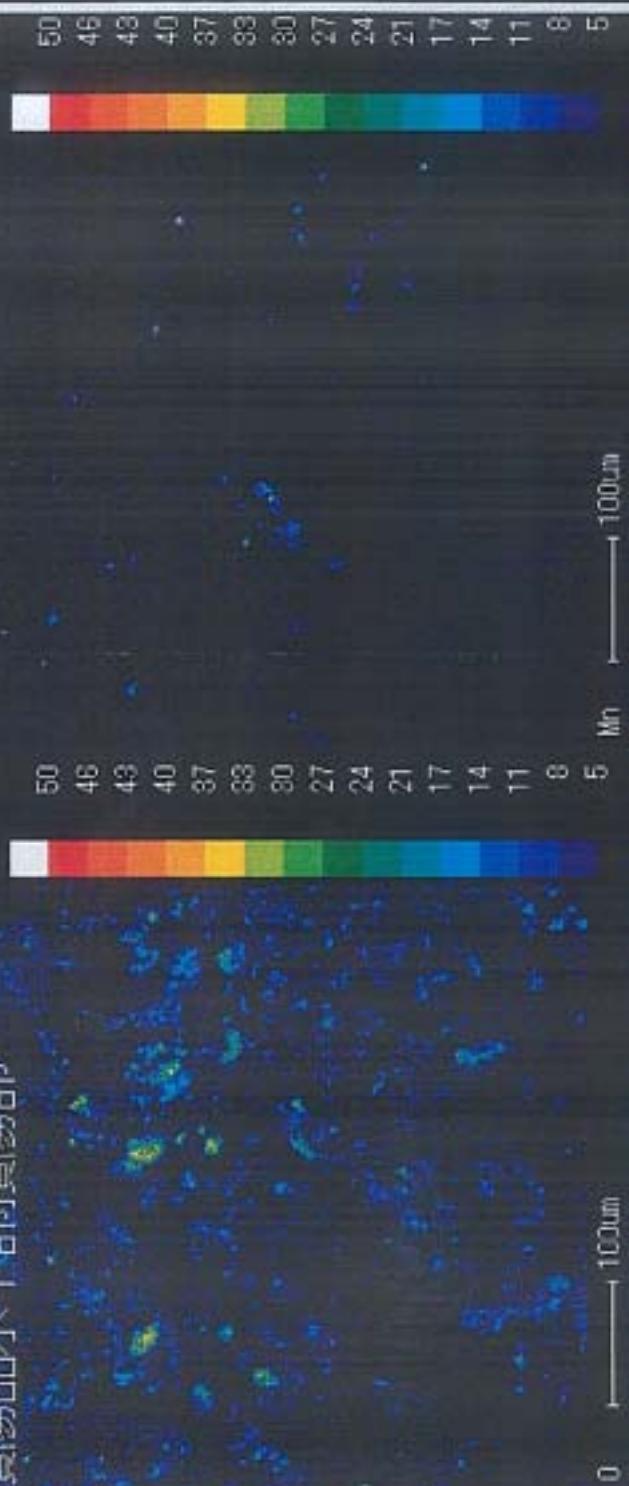


MAP Data Proc. : Multi Display - Image

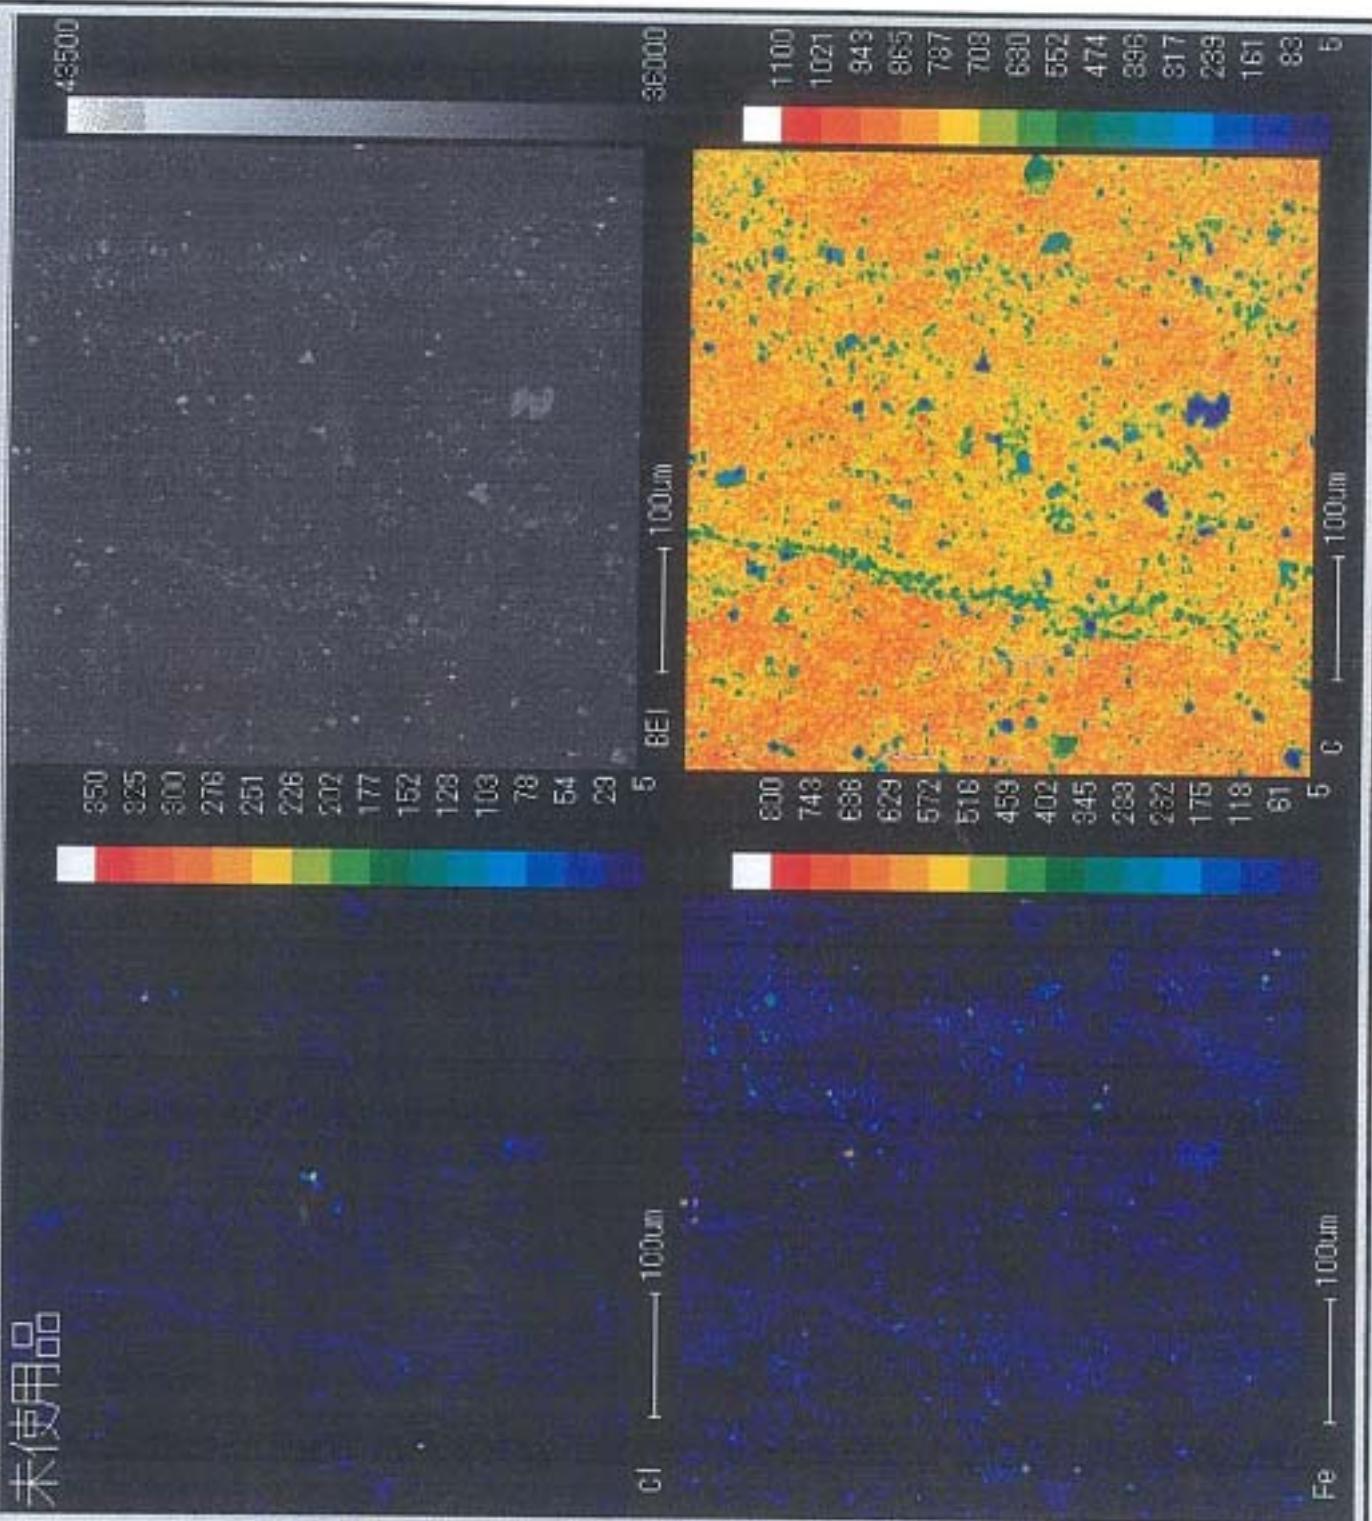


MAP Data Proc. : Multi Display - Image

未使用品

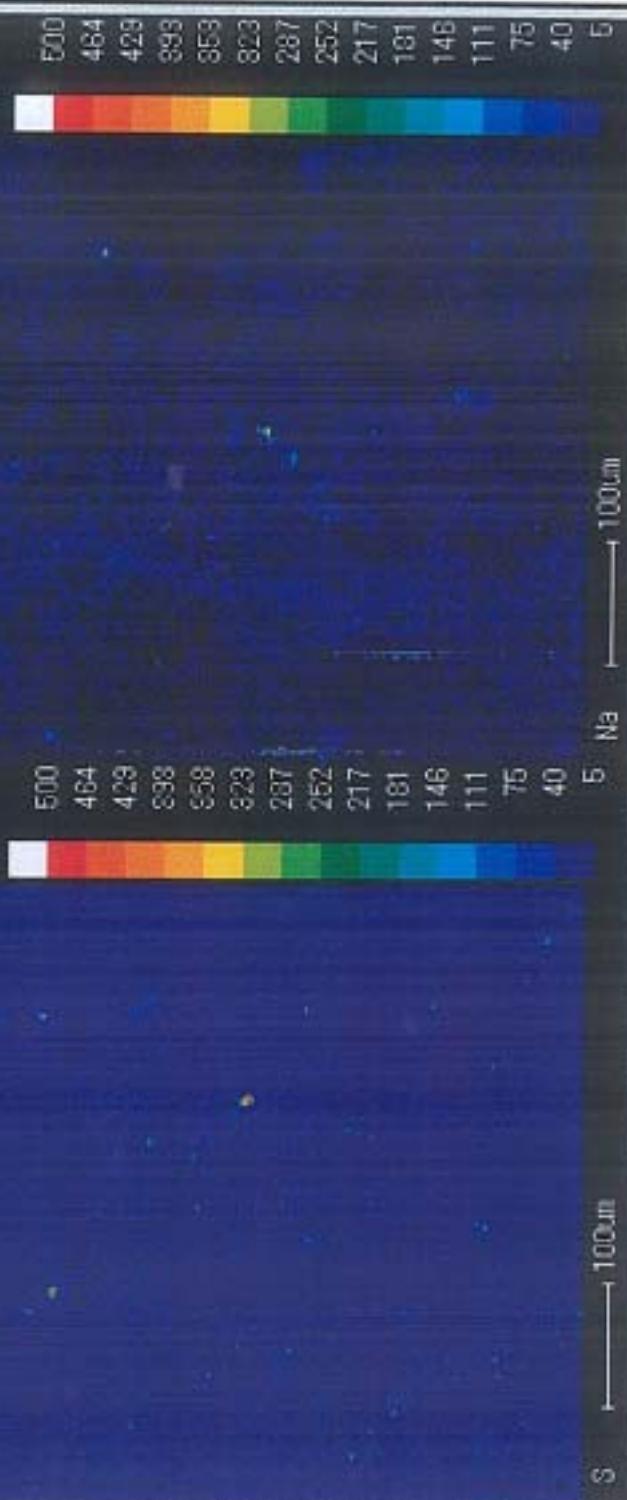



MAP Data Proc. : Multi Display - Image

損傷品内部

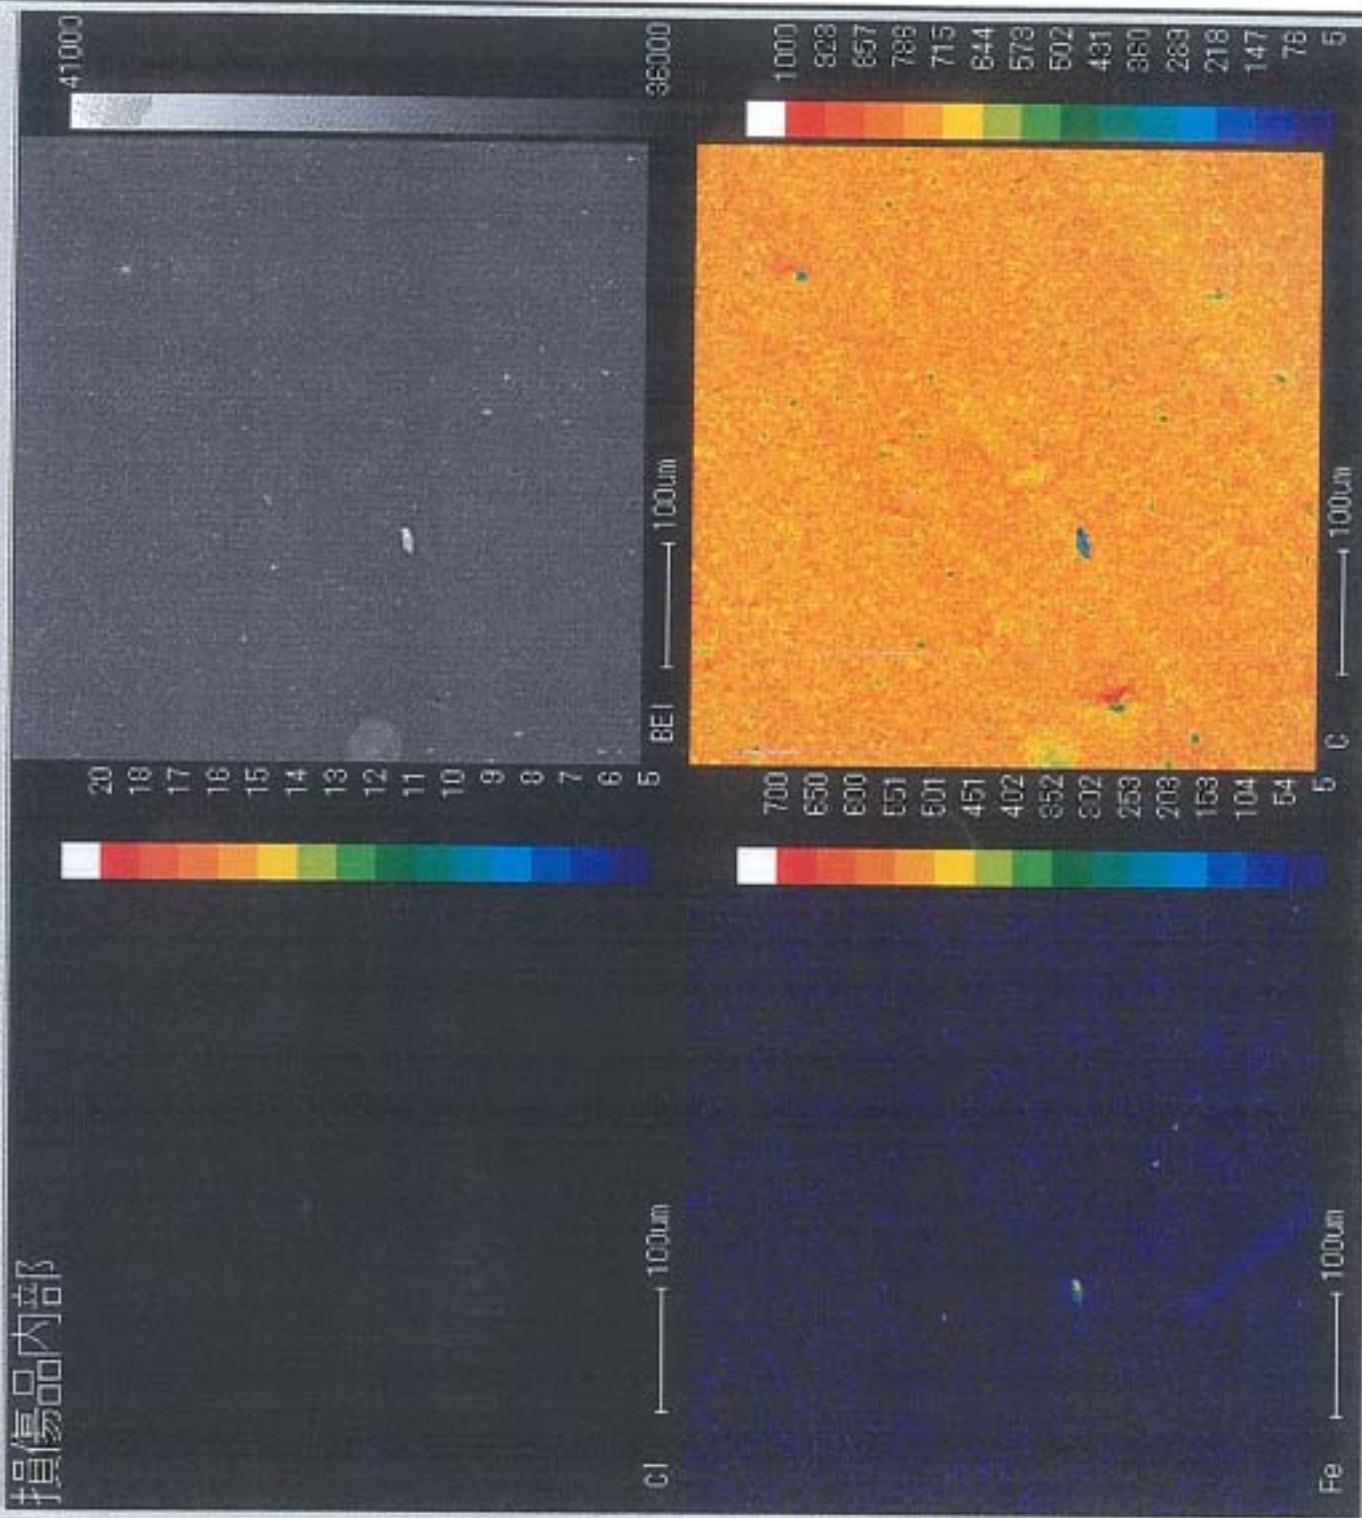



MAP Data Proc. : Multi Display - Image

損傷品内部

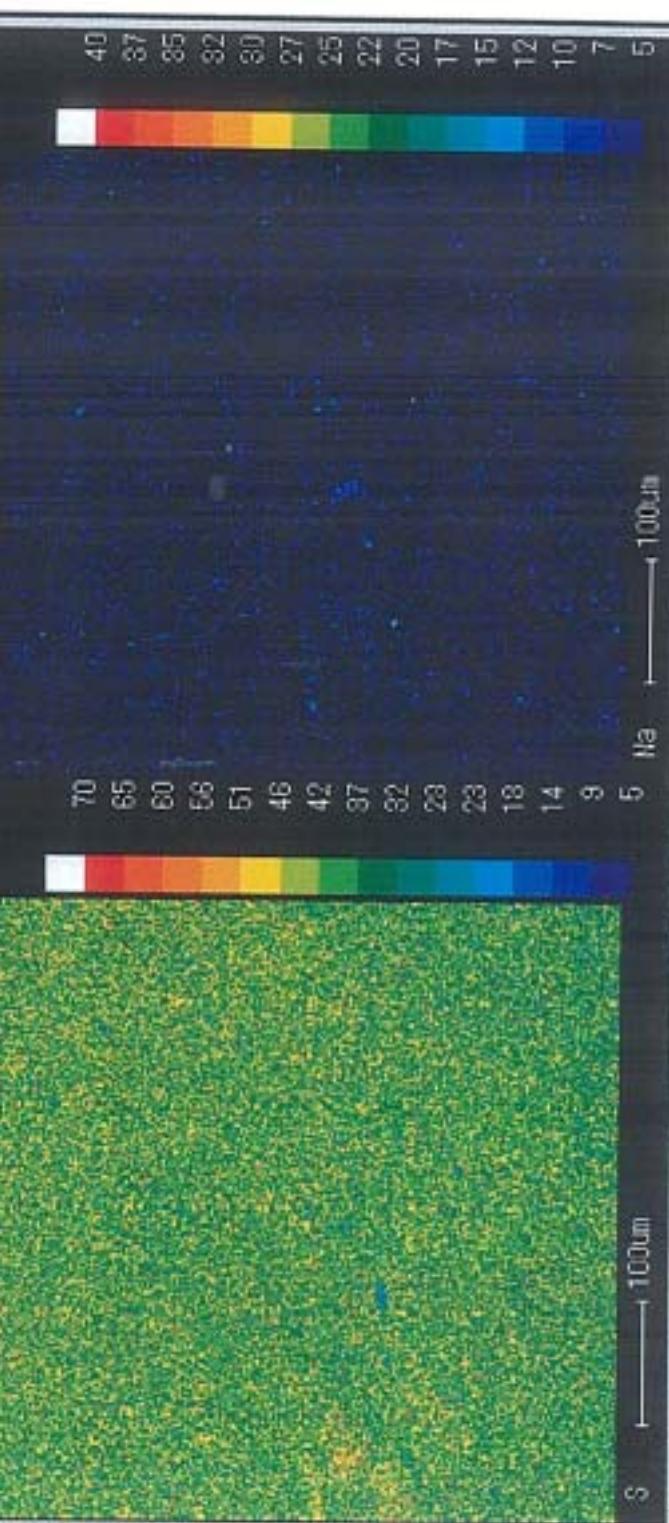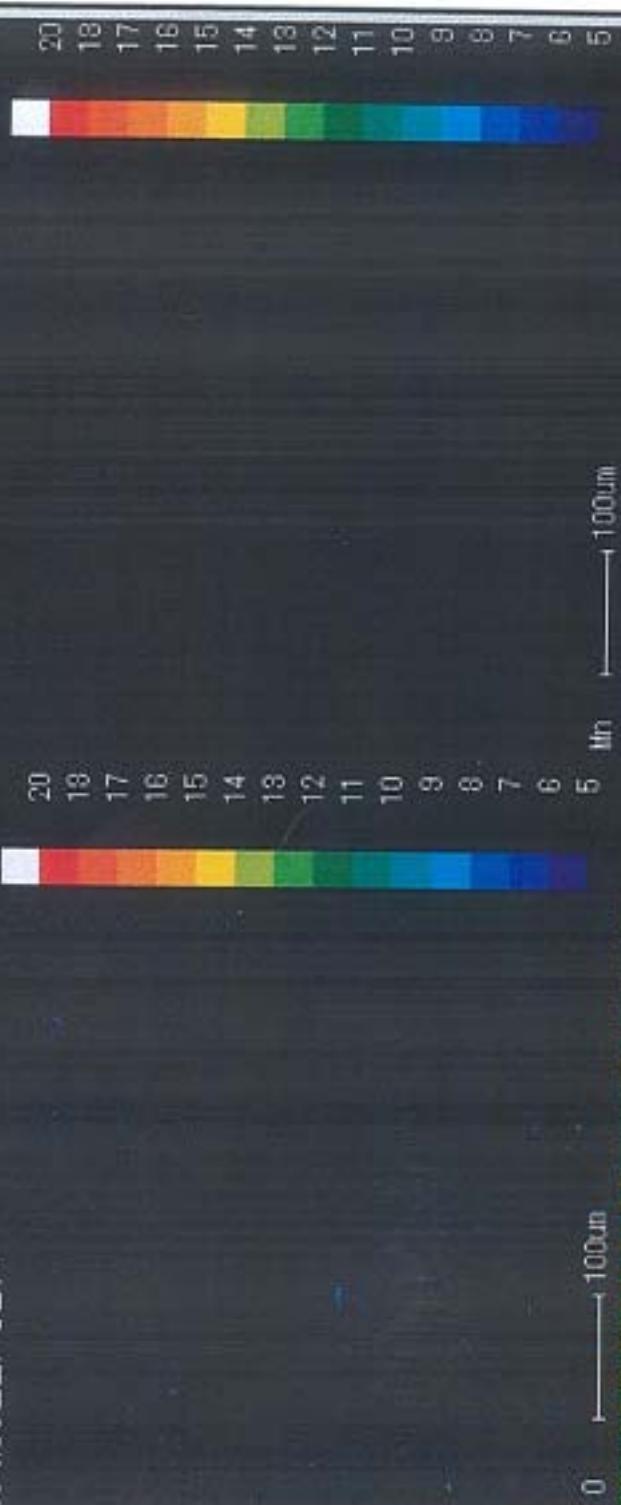


E P M A
添付チャート

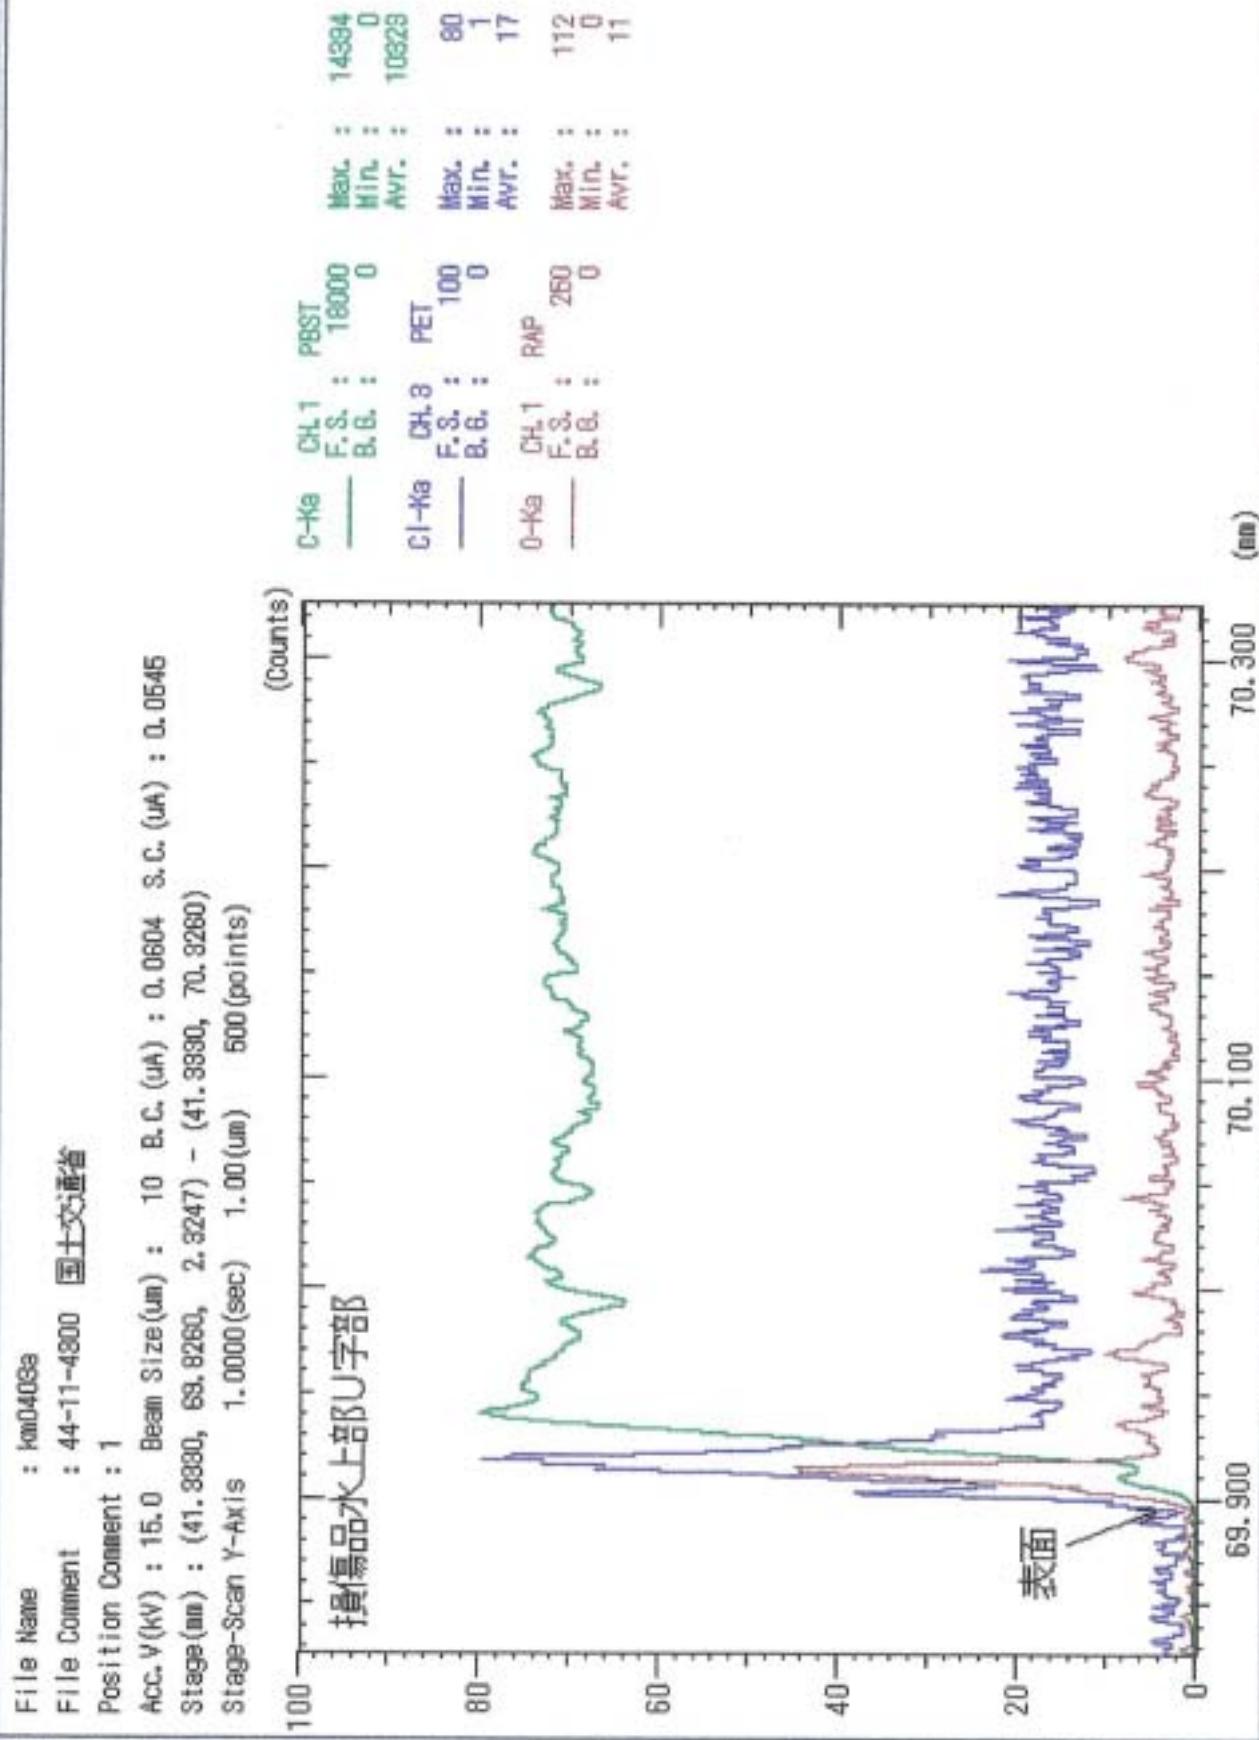


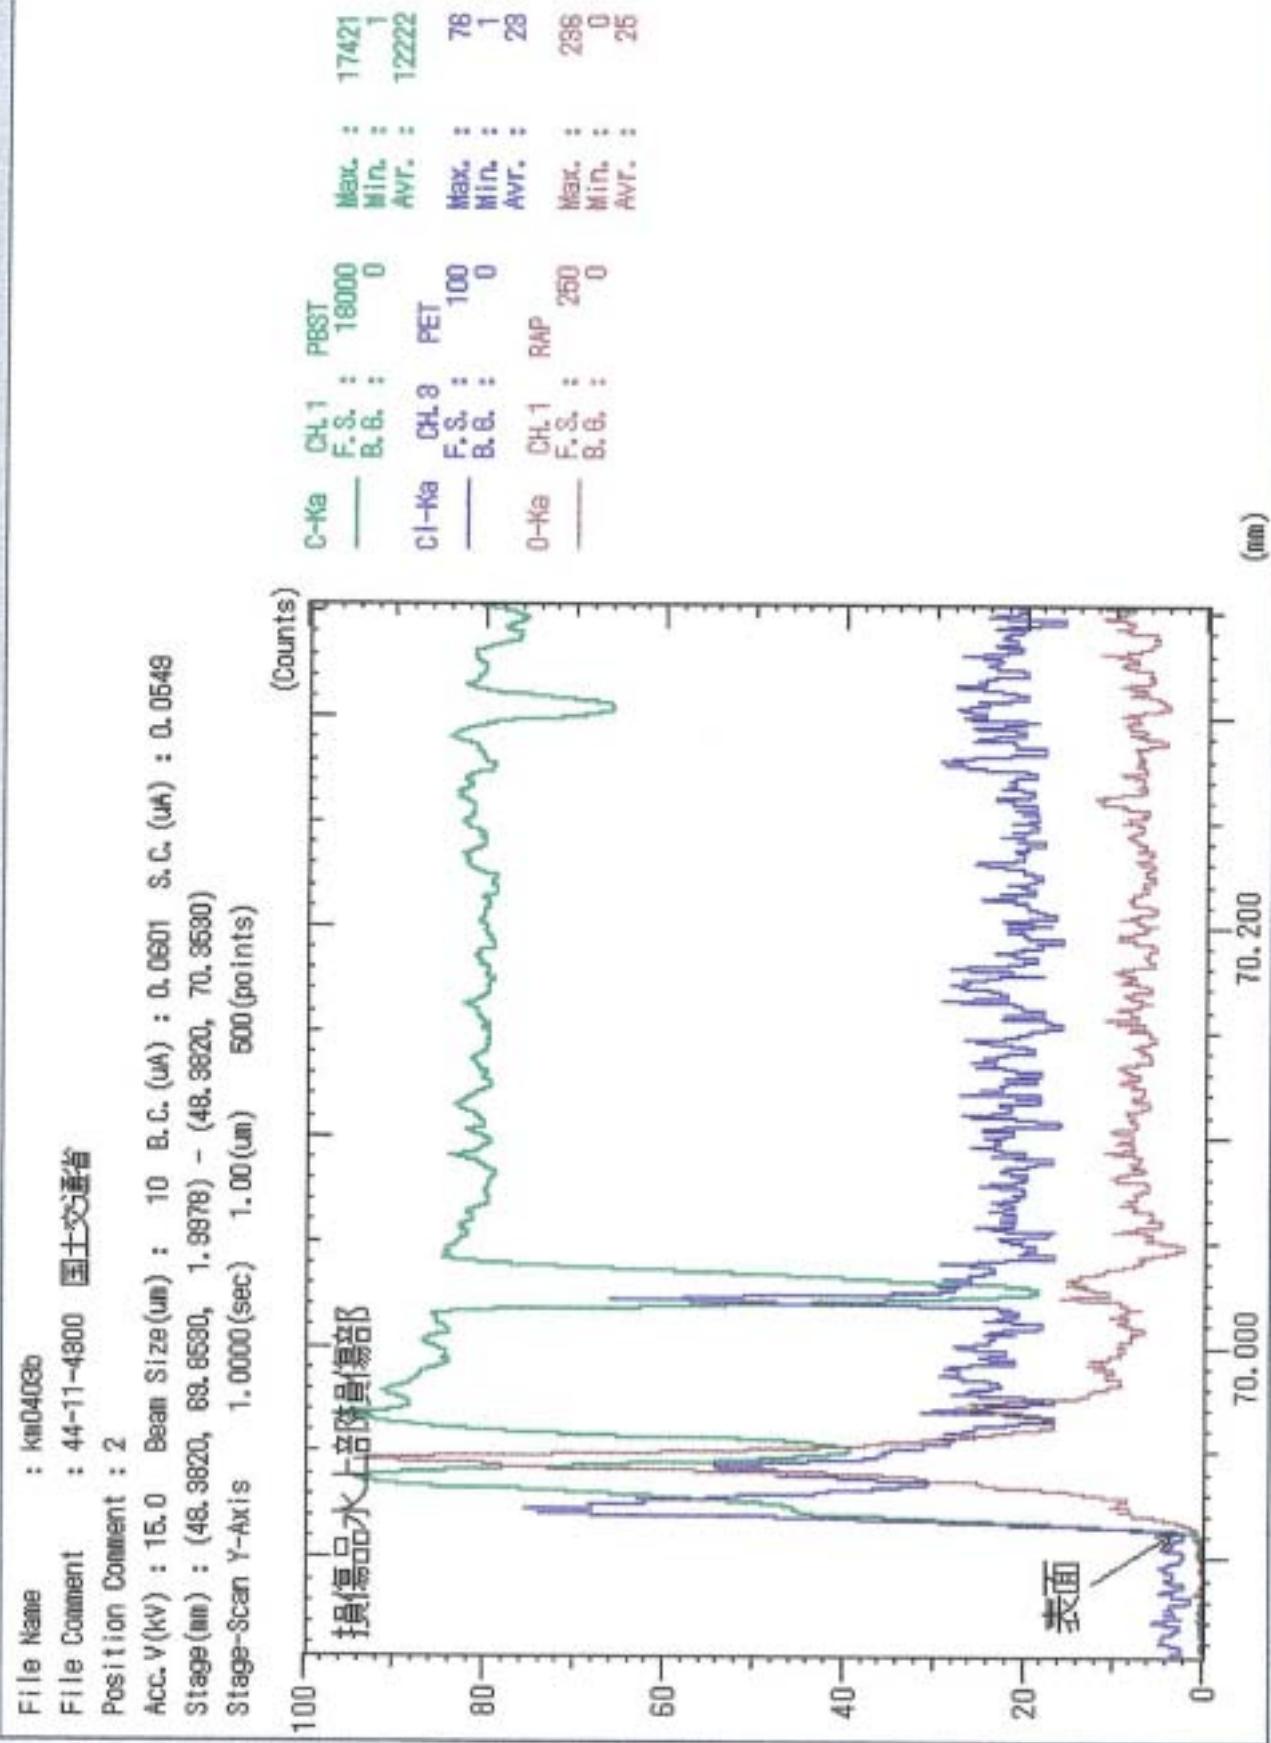


Line Data Proc. : Draw

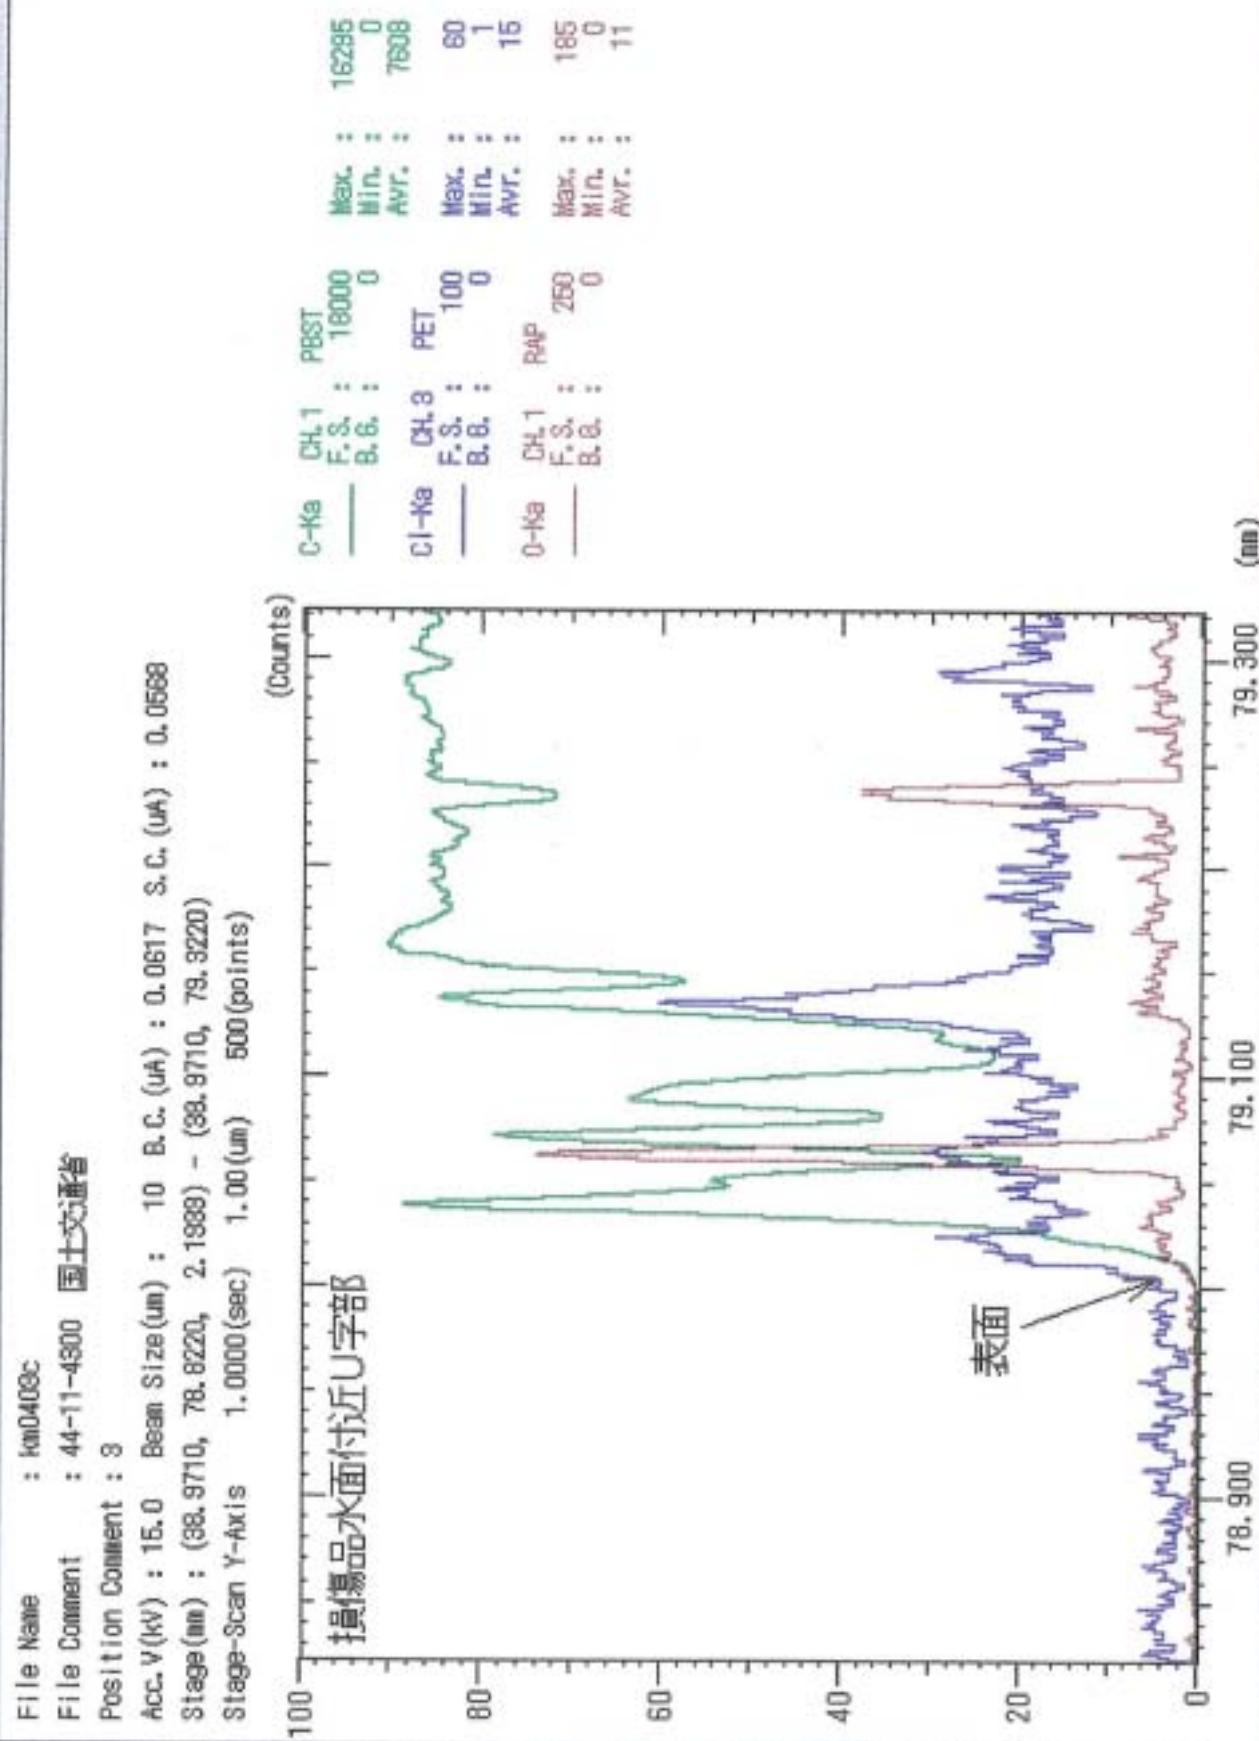


Line Data Proc. : Draw

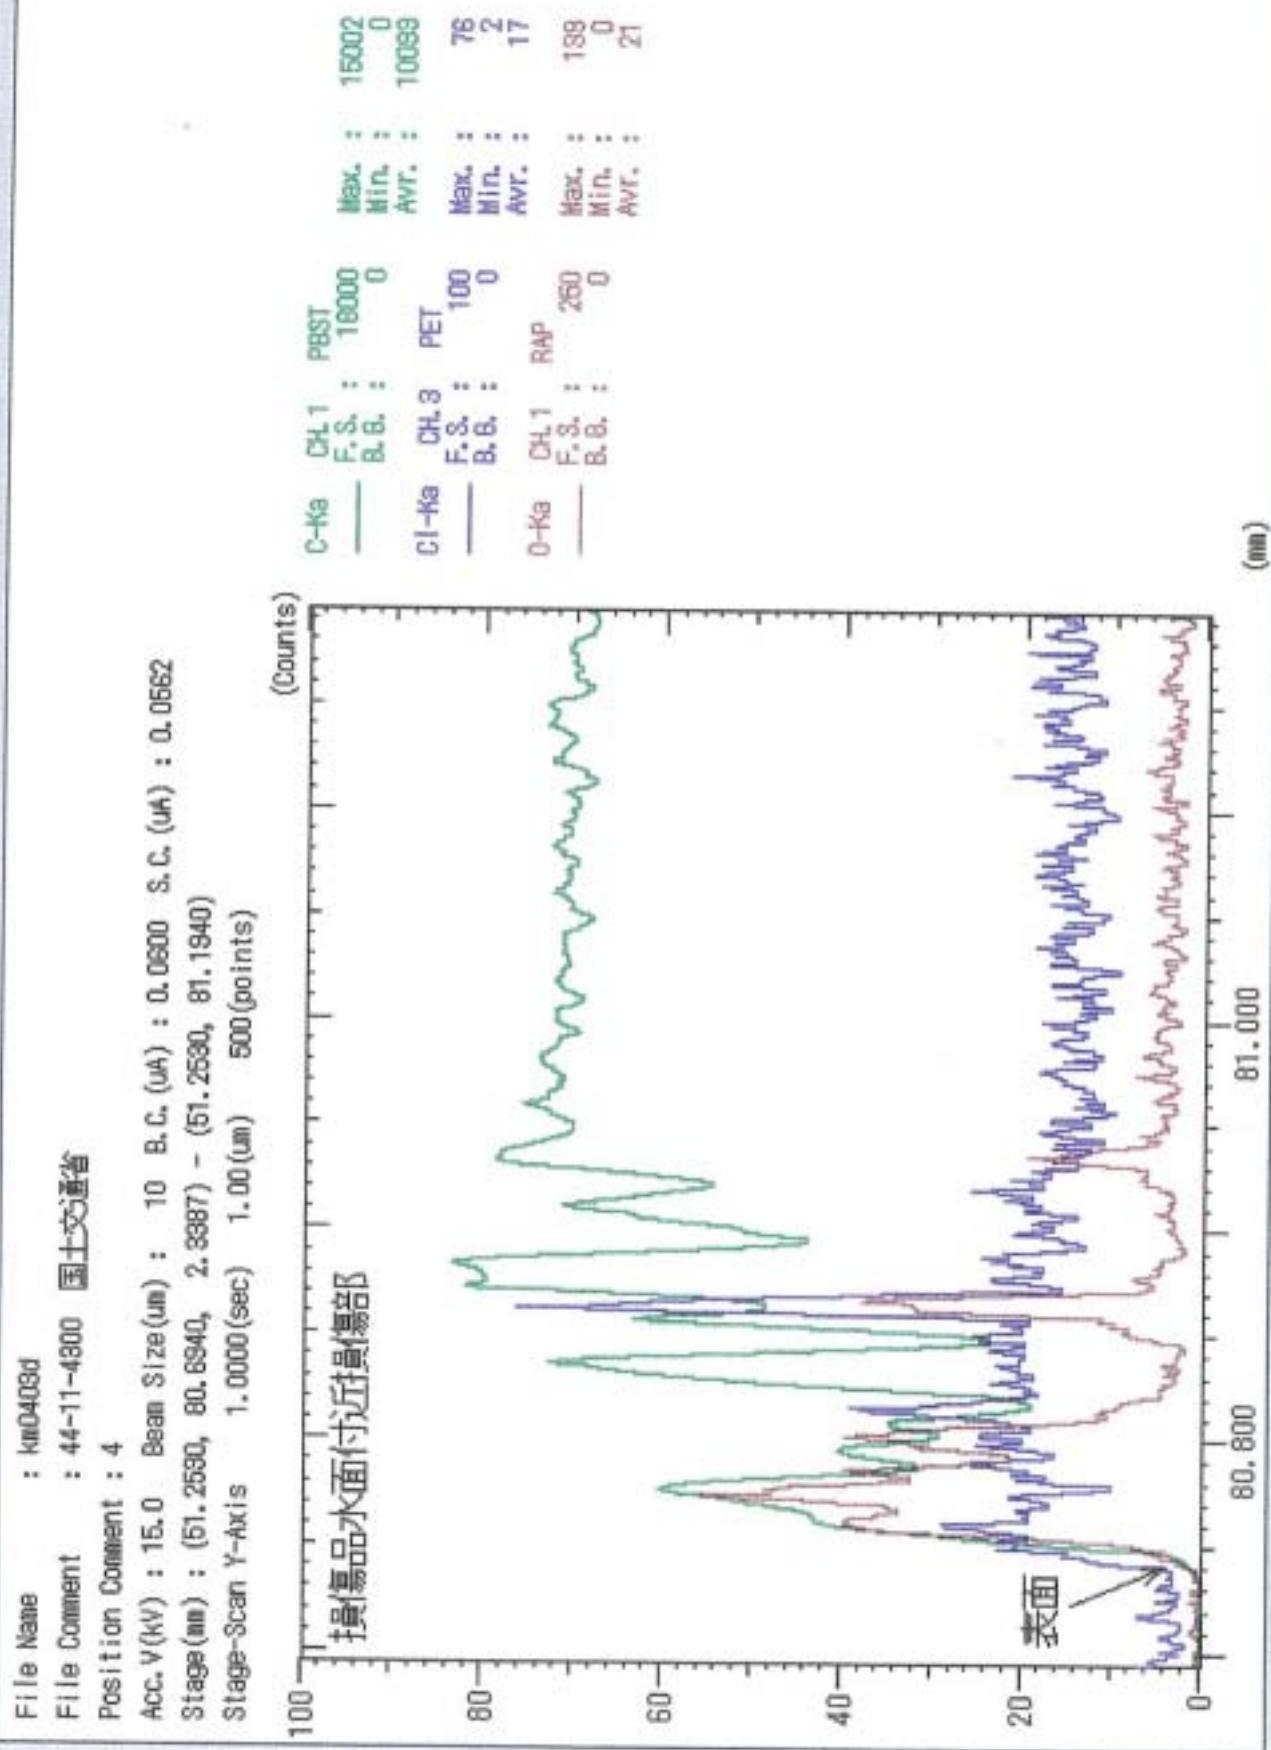


Line Data Proc. : Draw

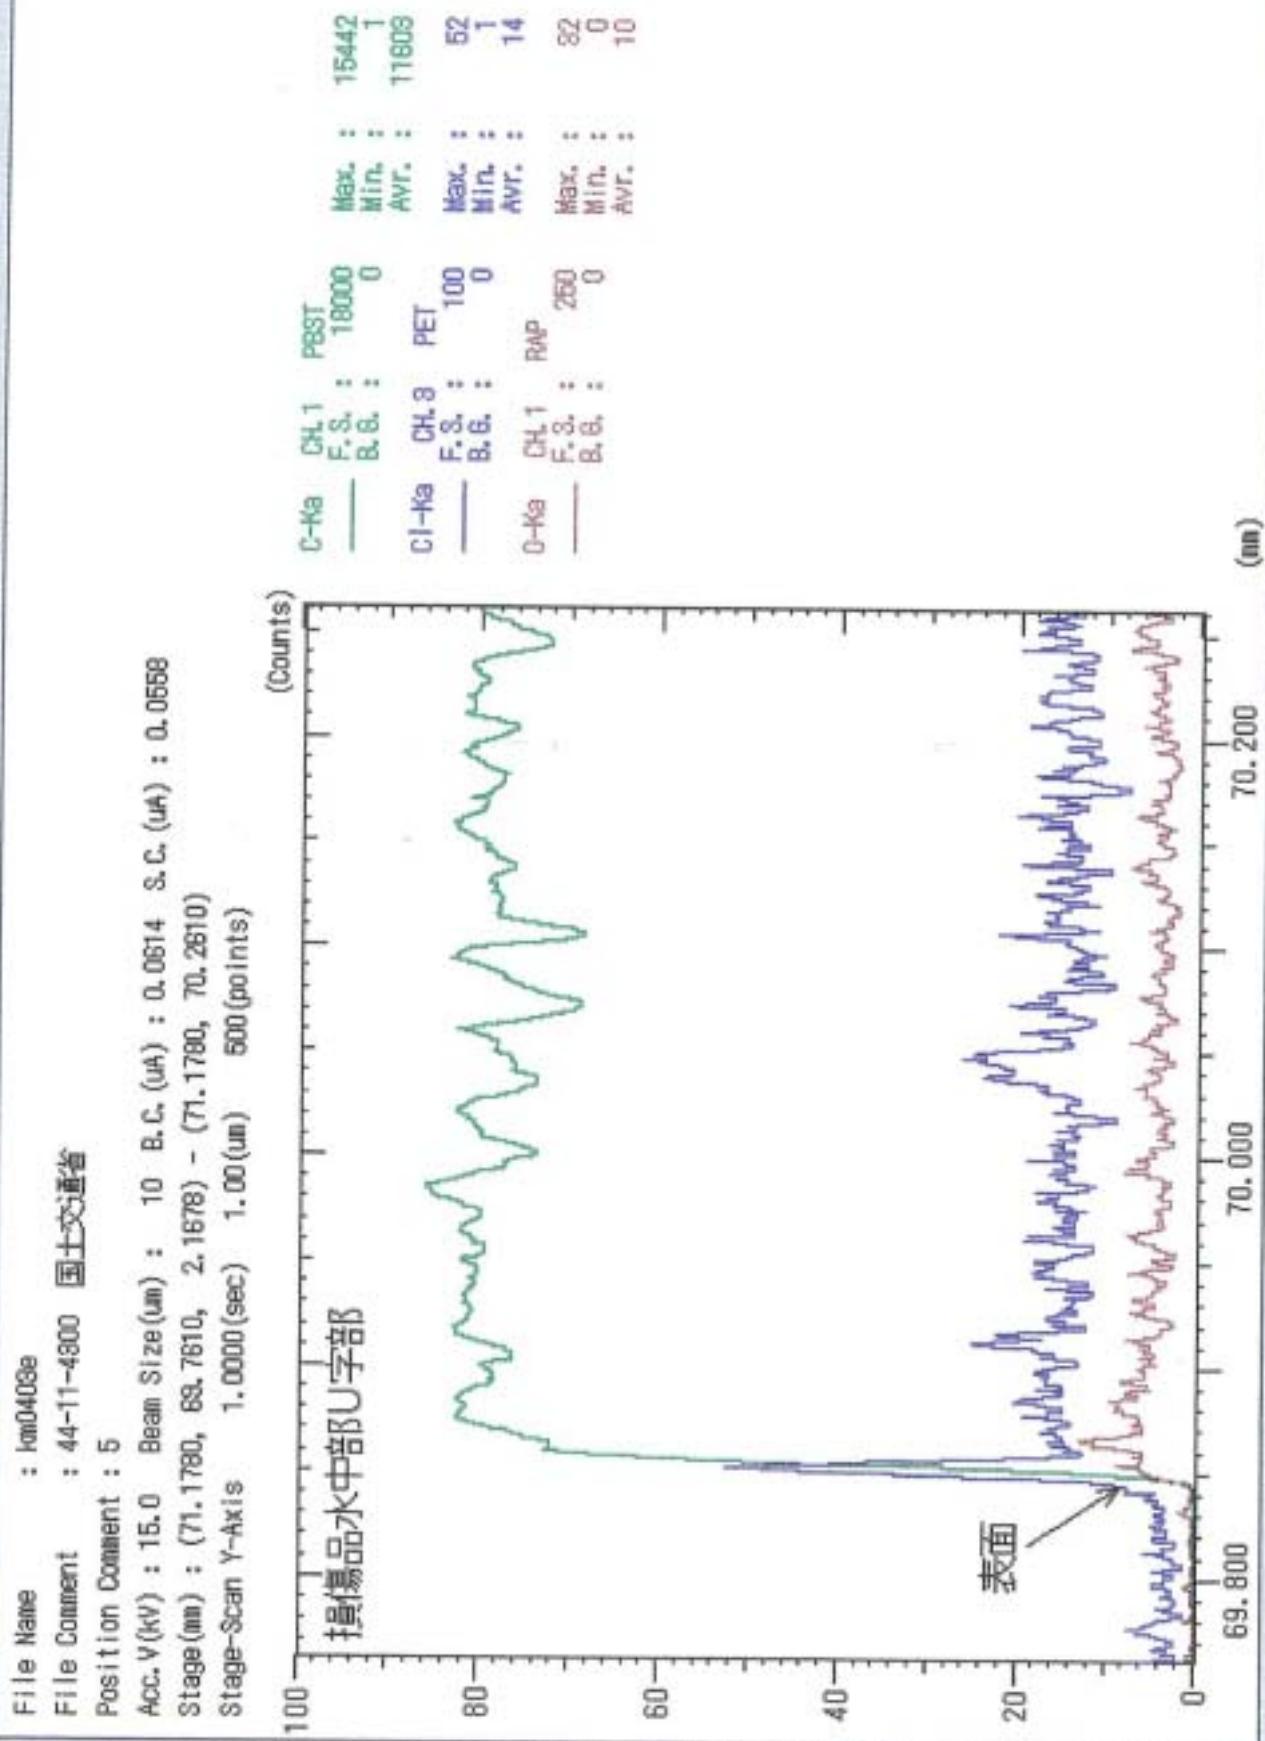

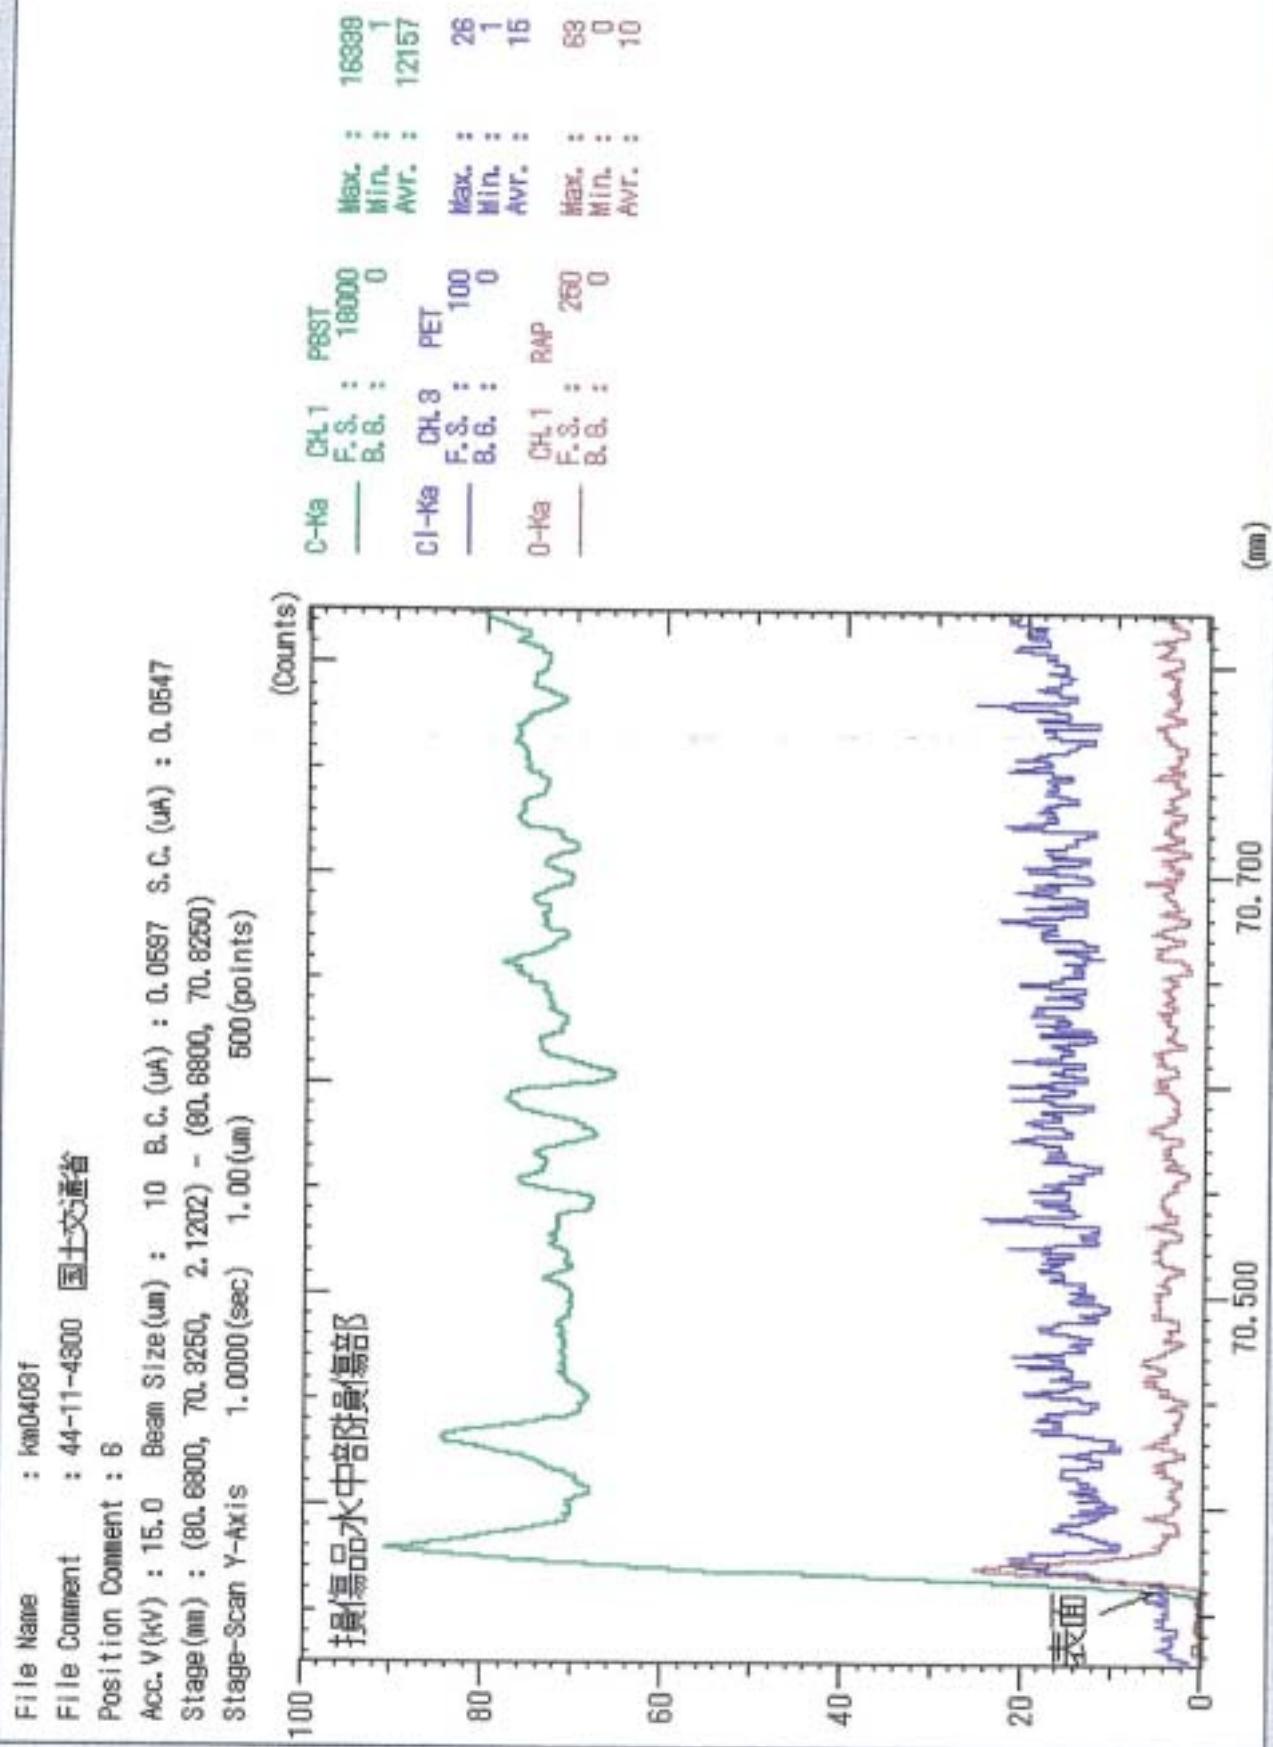

Line Data Proc. : Draw

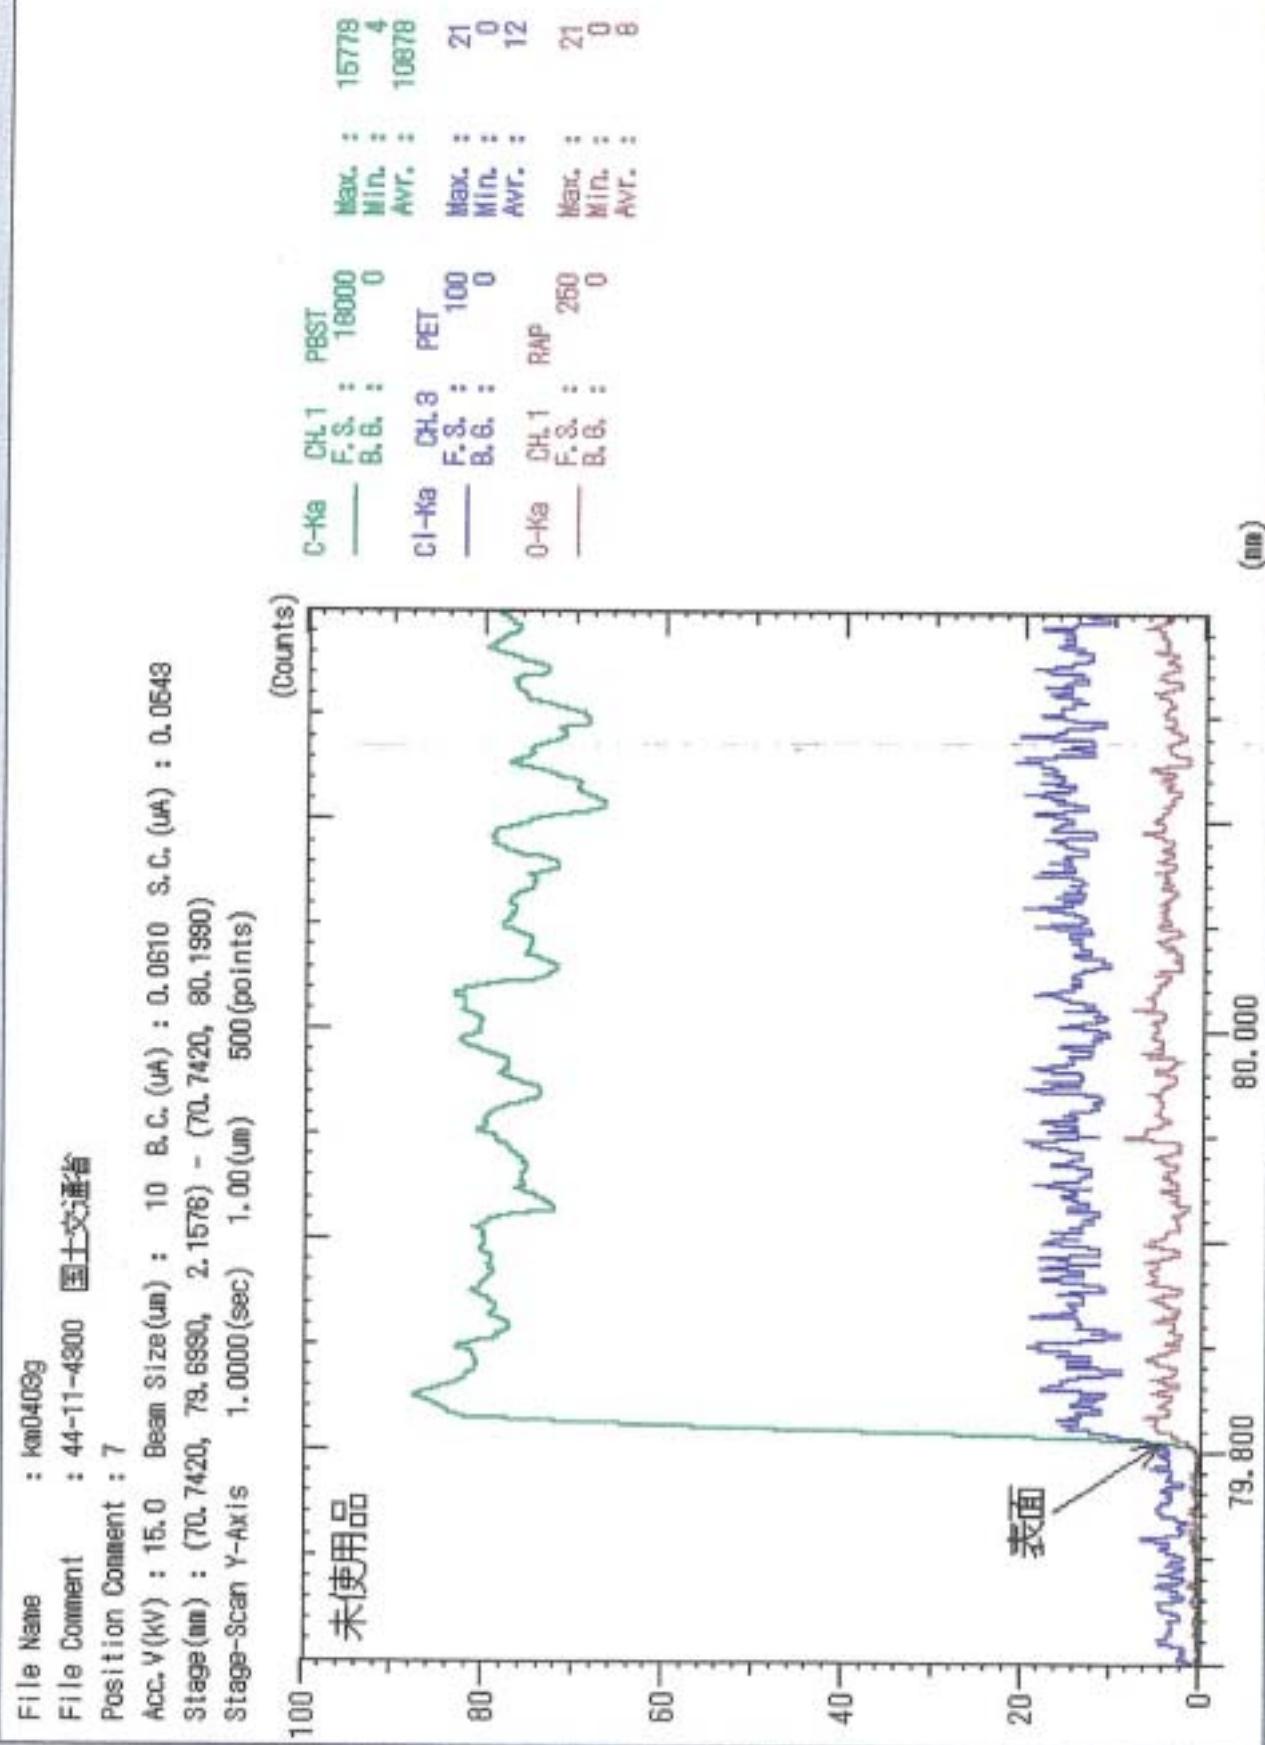


添付写真

防砂板及び防舷材表面のデジタルマイクロスコープによる写真


①表側（砂側） $\times 25$



①表側（砂側） $\times 50$

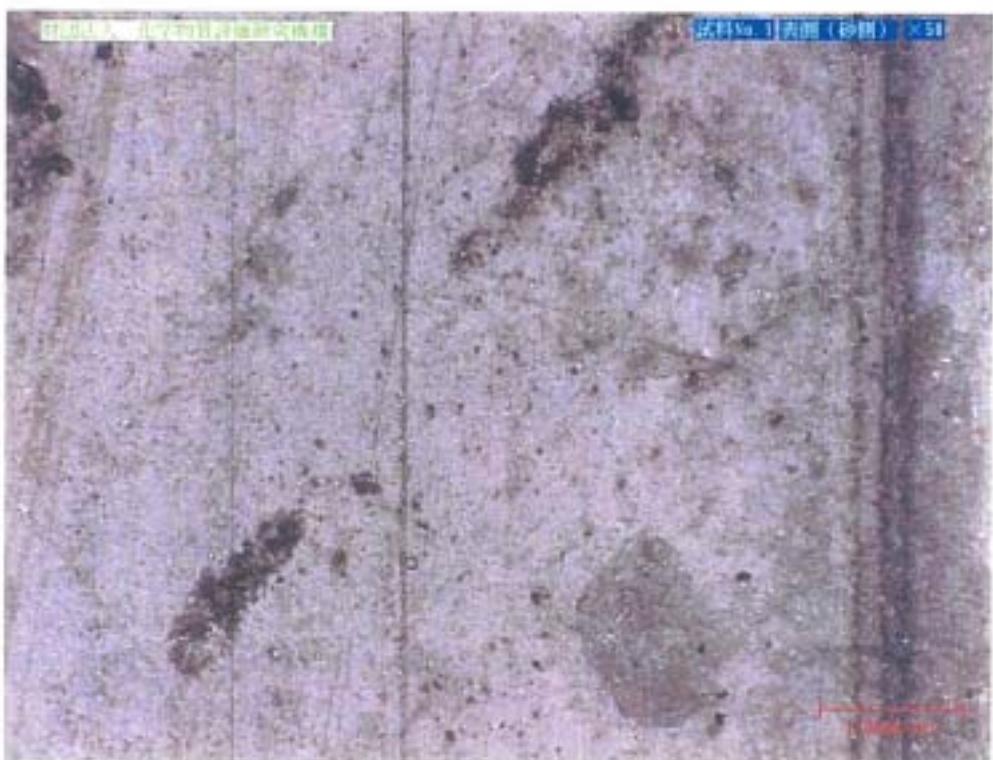


①表側（砂側）×100

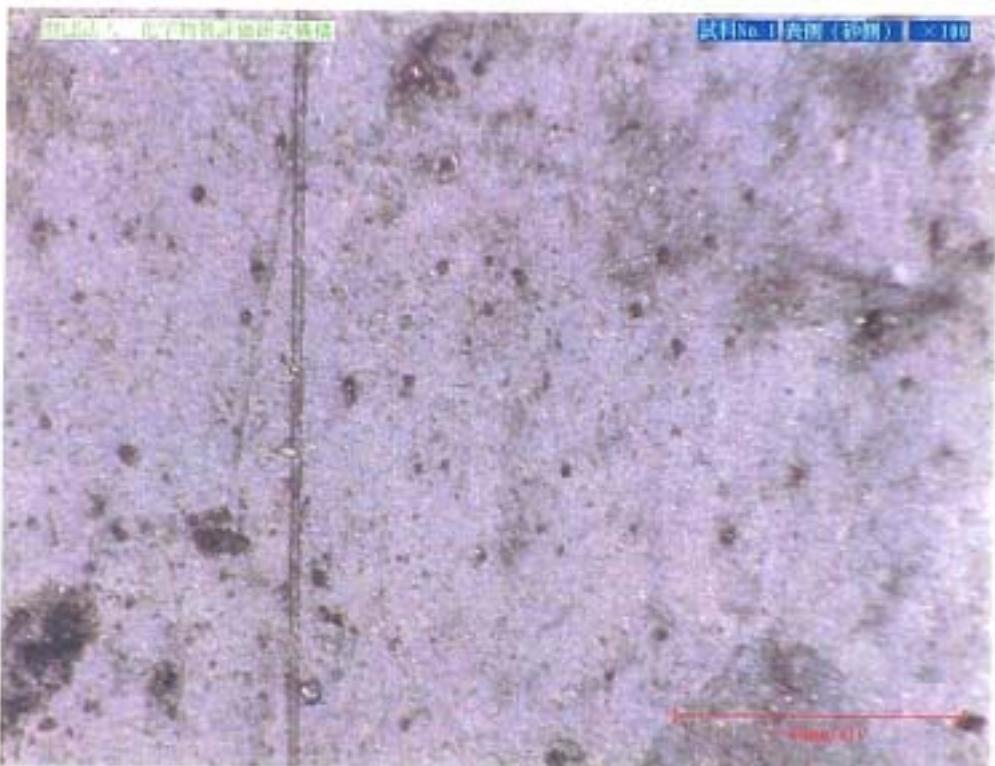


①裏側（海側）×25




①裏側（海側） $\times 50$

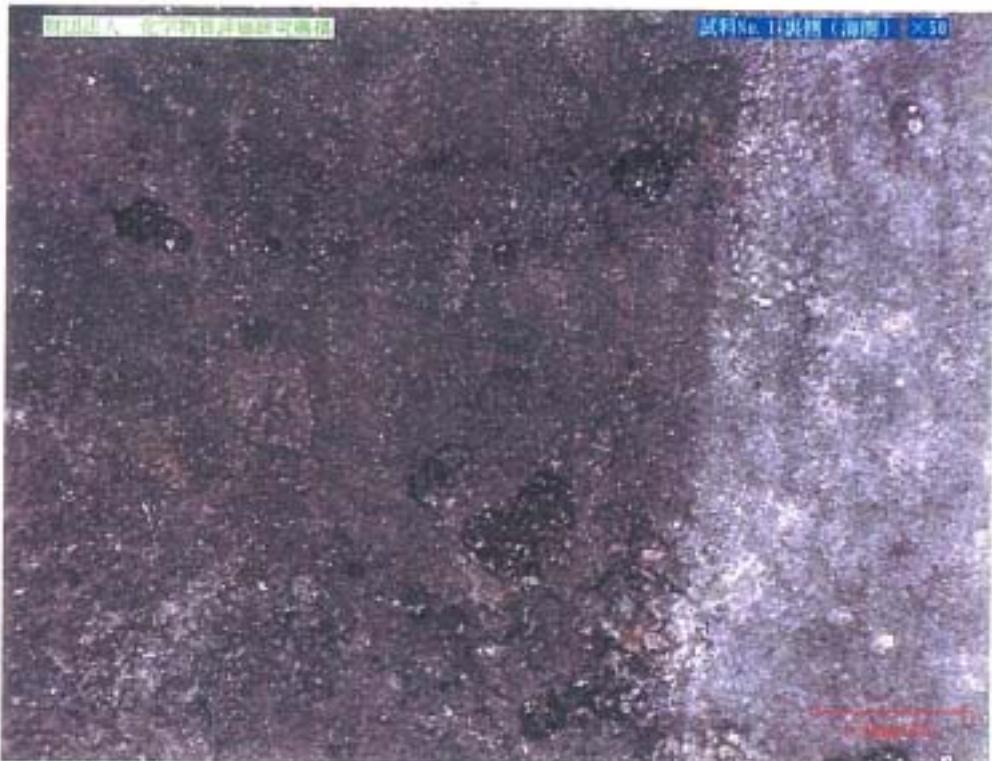

①裏側（海側） $\times 100$

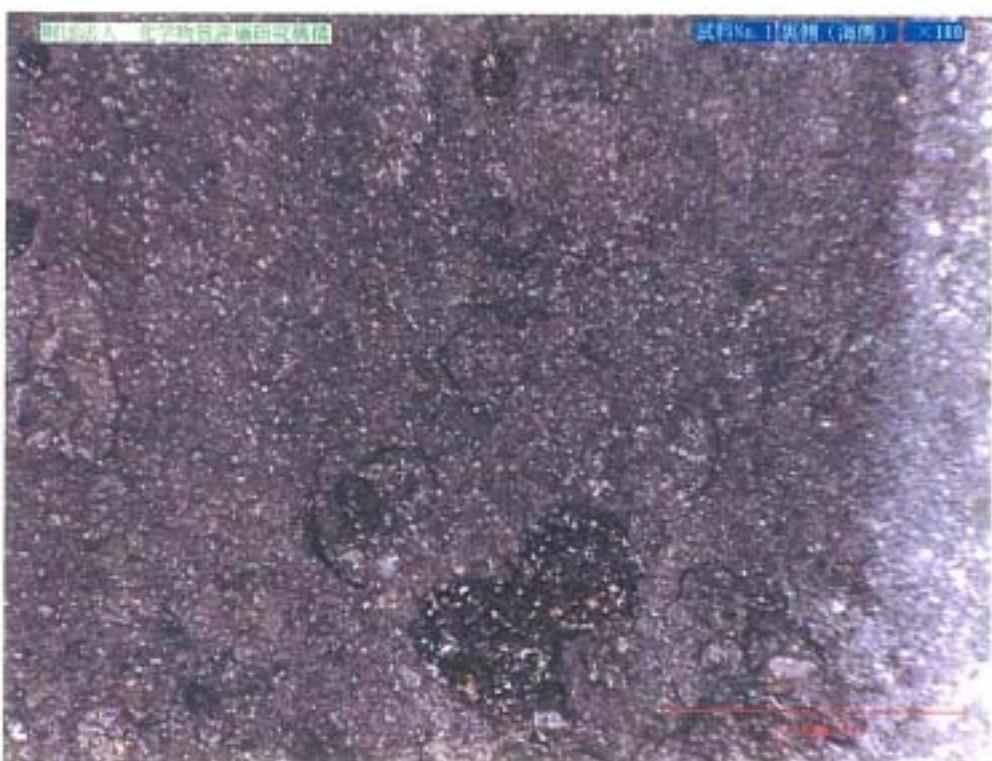

②表側（砂側）×25

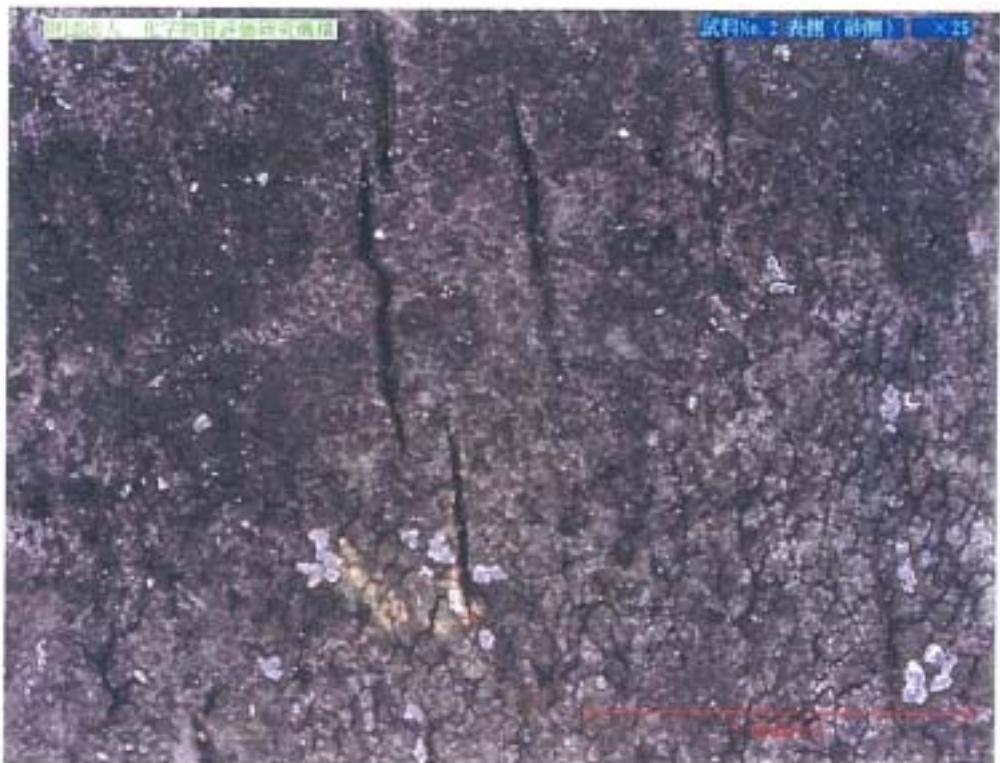

②表側（砂側）×50



②表側（砂側） $\times 100$



②裏側（海側） $\times 25$



②裏側（海側）×50



②裏側（海側）×100



③表側（砂側）×25



③表側（砂側）×50



③表側（砂側）×100




③裏側（海側）×25



③裏側（海側）×50



③裏側（海側）×100

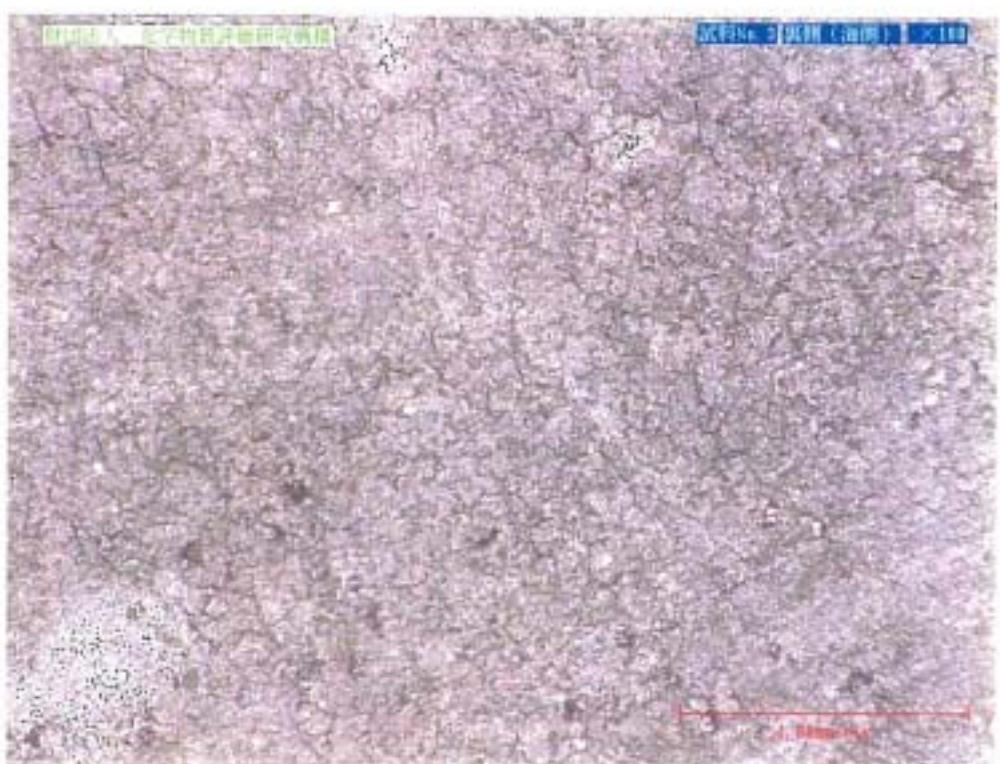

④表側（砂側）×25



④表側（砂側）×50



④表側（砂側）×100



④裏側（海側）×25



④裏側（海側）×50



④裏側（海側）×100



⑤表側（砂側）×25



⑤表側（砂側）×50



⑤表側（砂側）×100



⑤裏側（海側）×25




⑤裏側（海側）×50




⑤裏側（海側）×100




⑥表側（砂側）×25

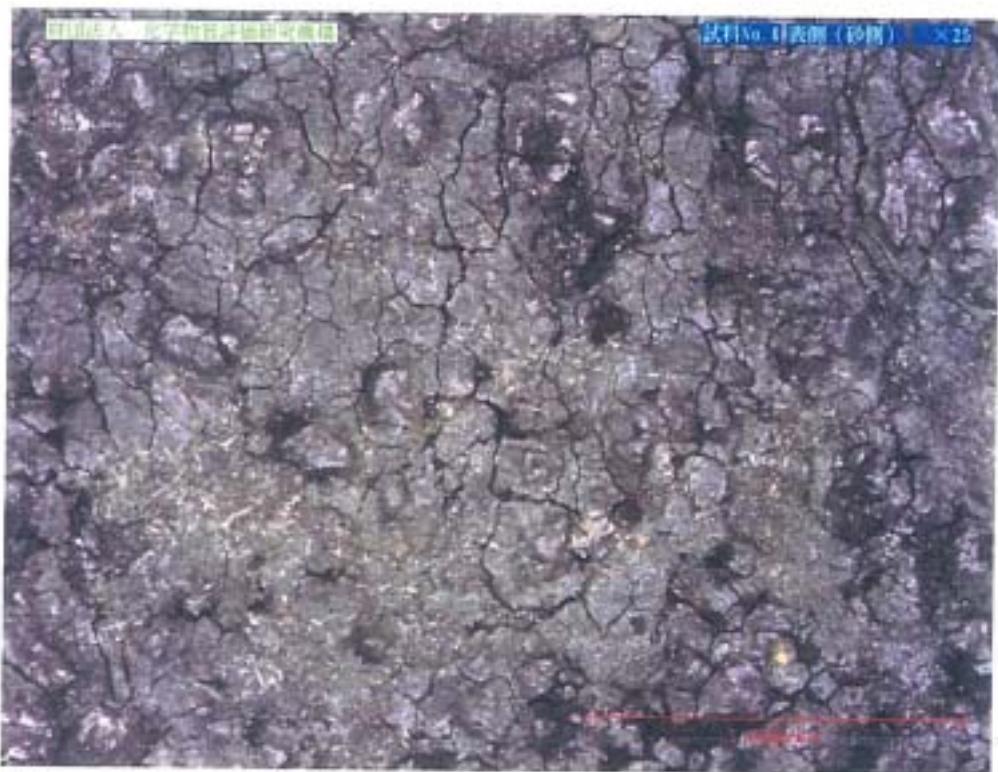

⑥表側（砂側）×50

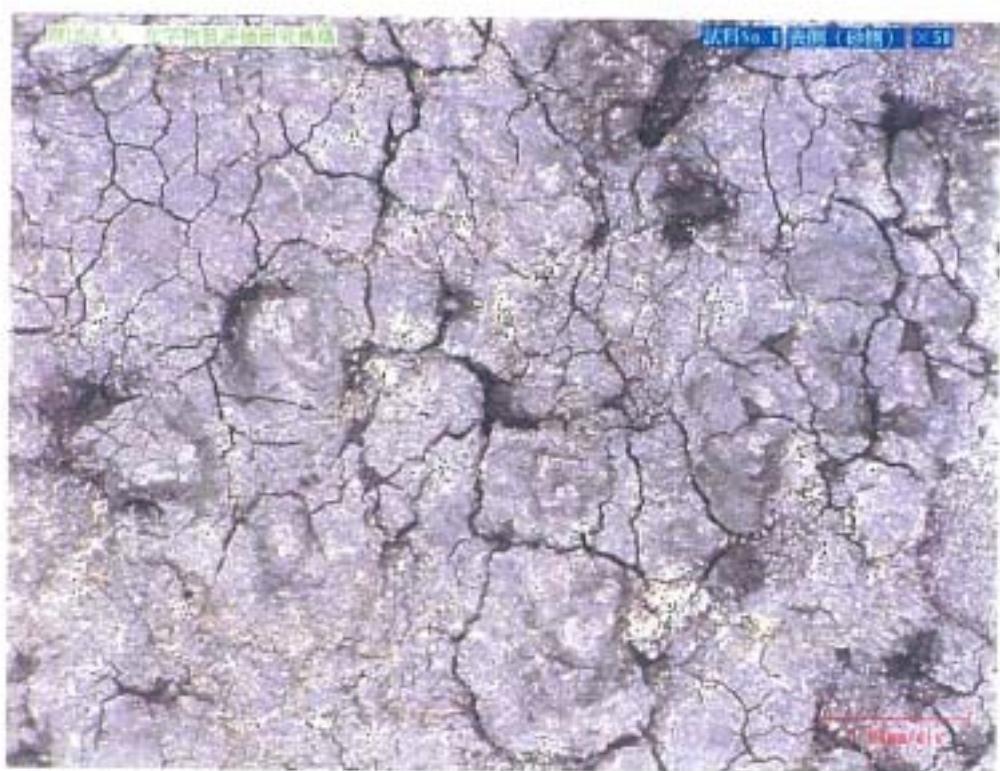

⑥表側（砂側）×100

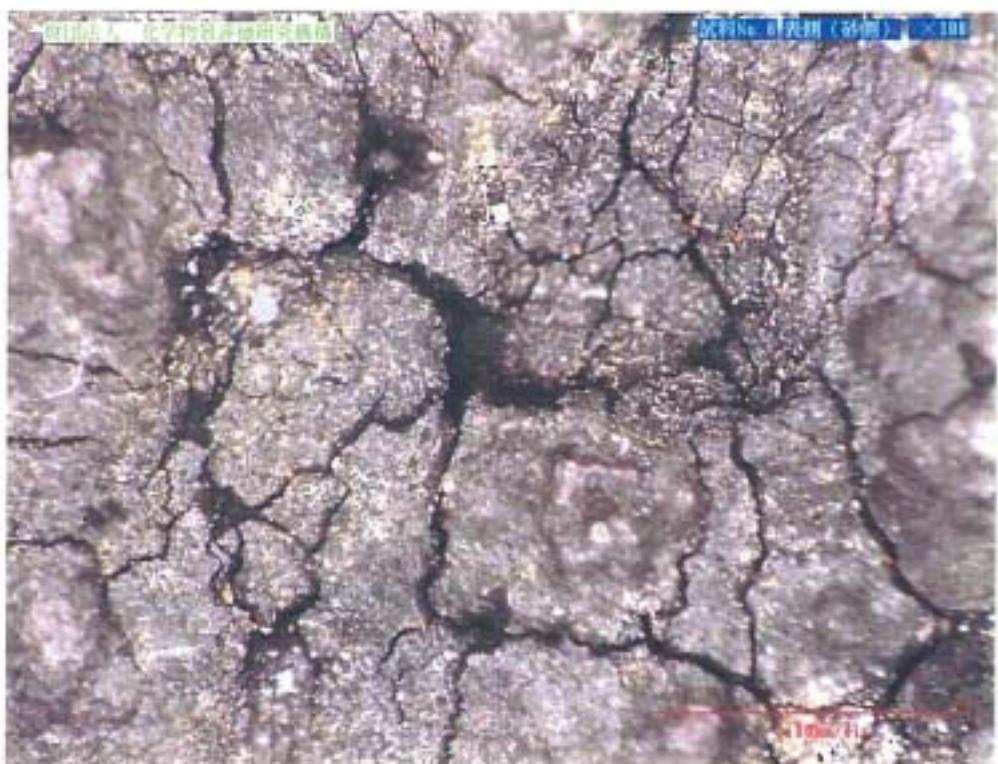

⑥裏側（海側）×25




⑥裏側（海側）×50




⑥裏側（海側）×100




⑦表側（砂側）×25

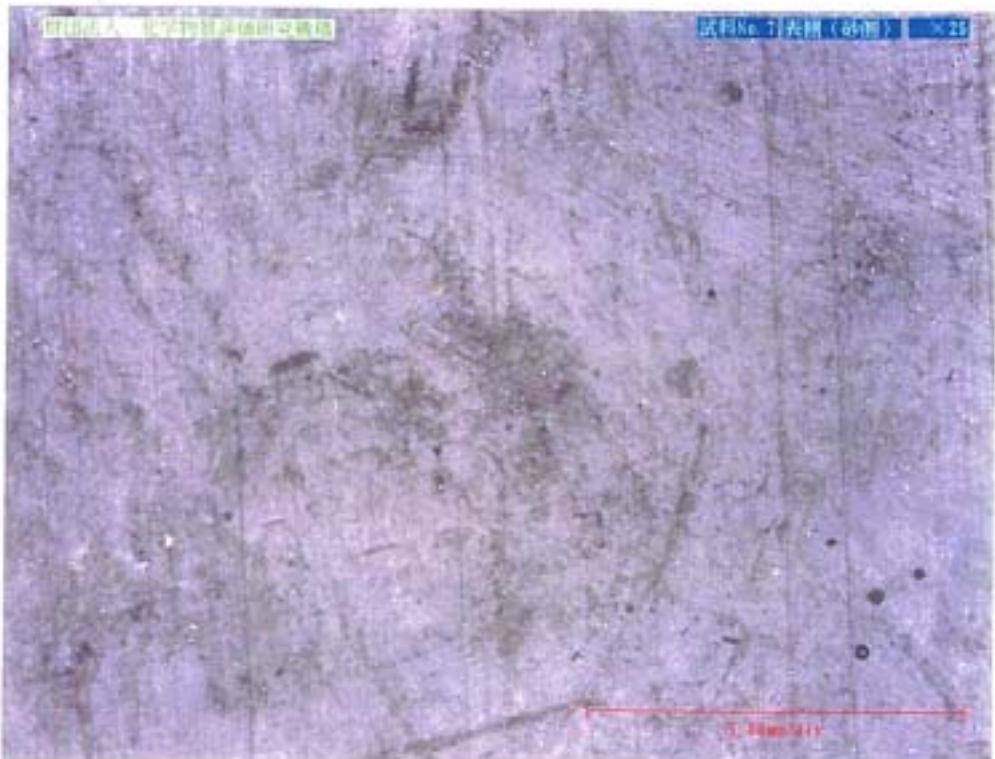


⑦表側（砂側）×50

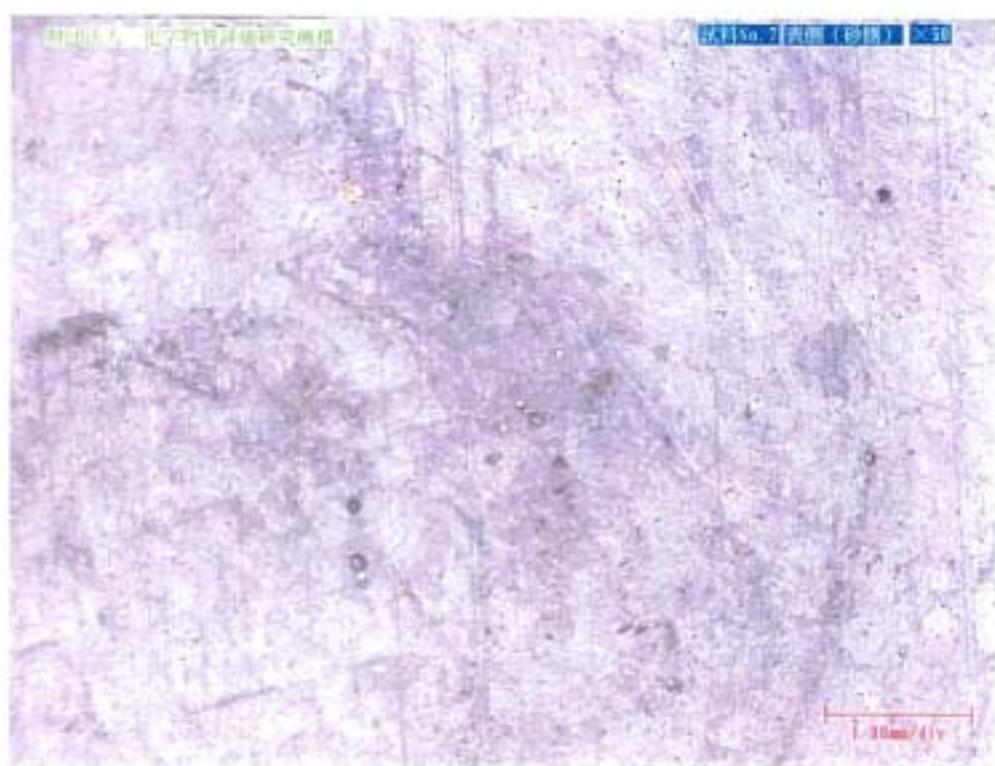

⑦表側（砂側） $\times 100$

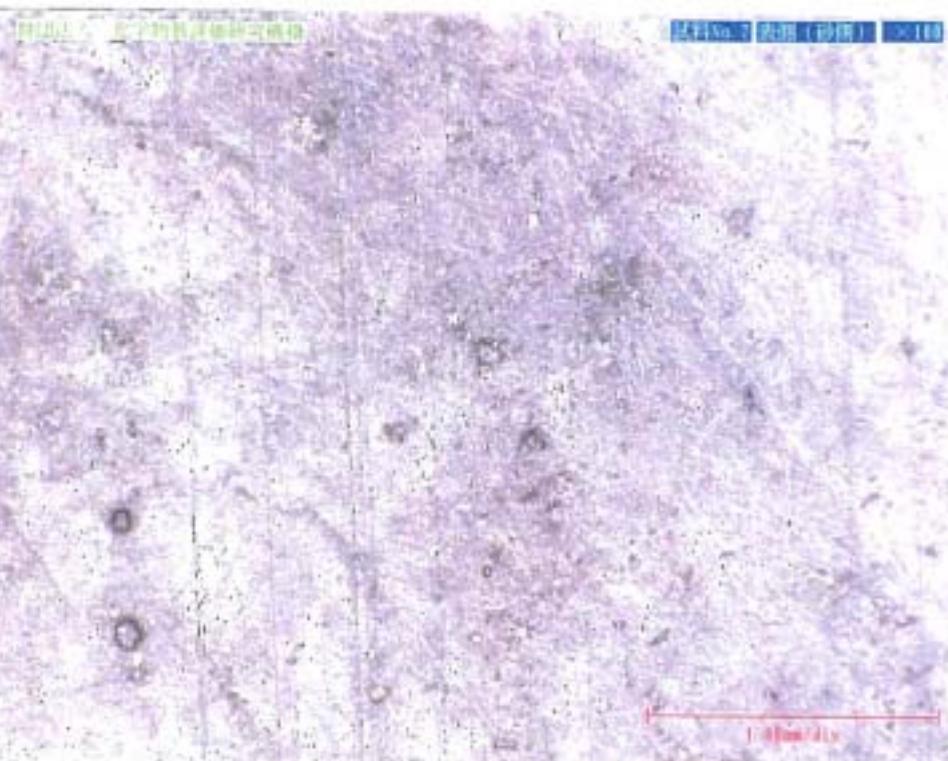

⑦裏側（海側） $\times 25$

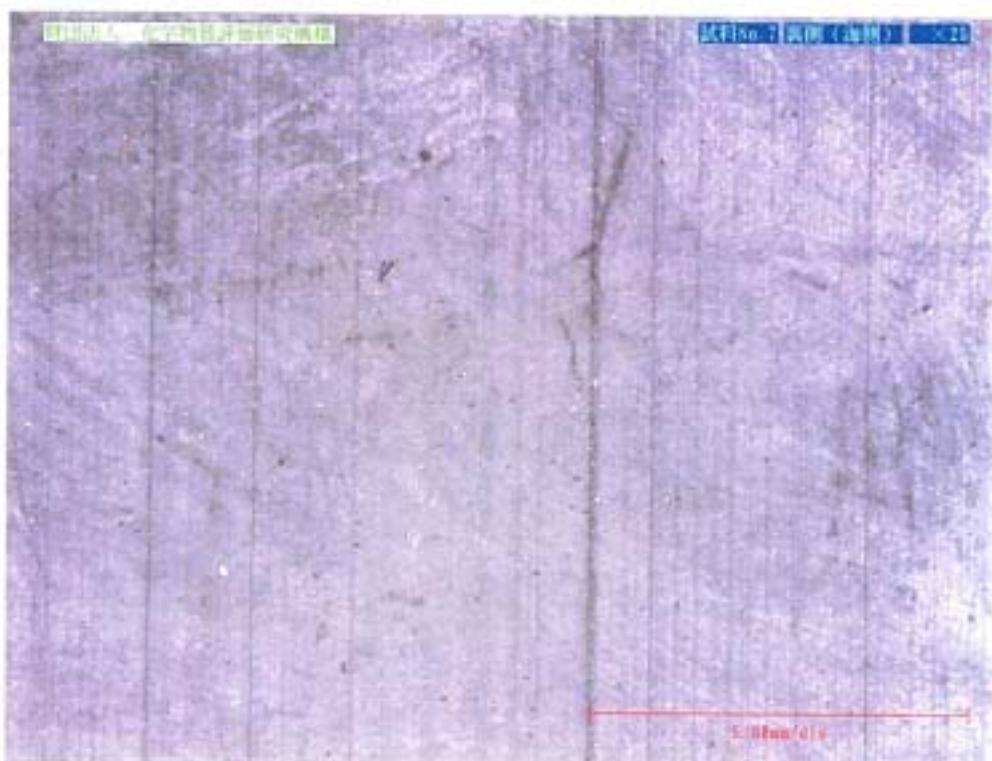


⑦裏側（海側）×50




⑦裏側（海側）×100



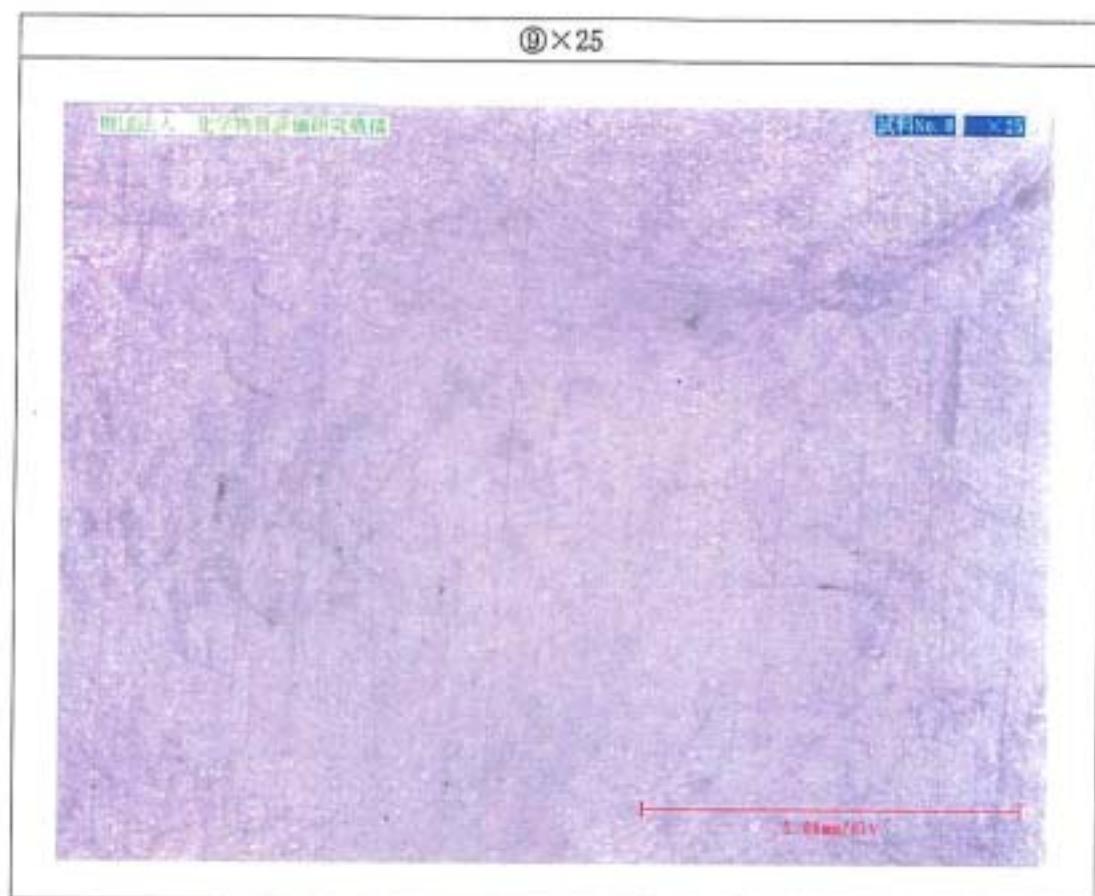




防砂板の侵食深さのデジタルマイクロスコープによる写真

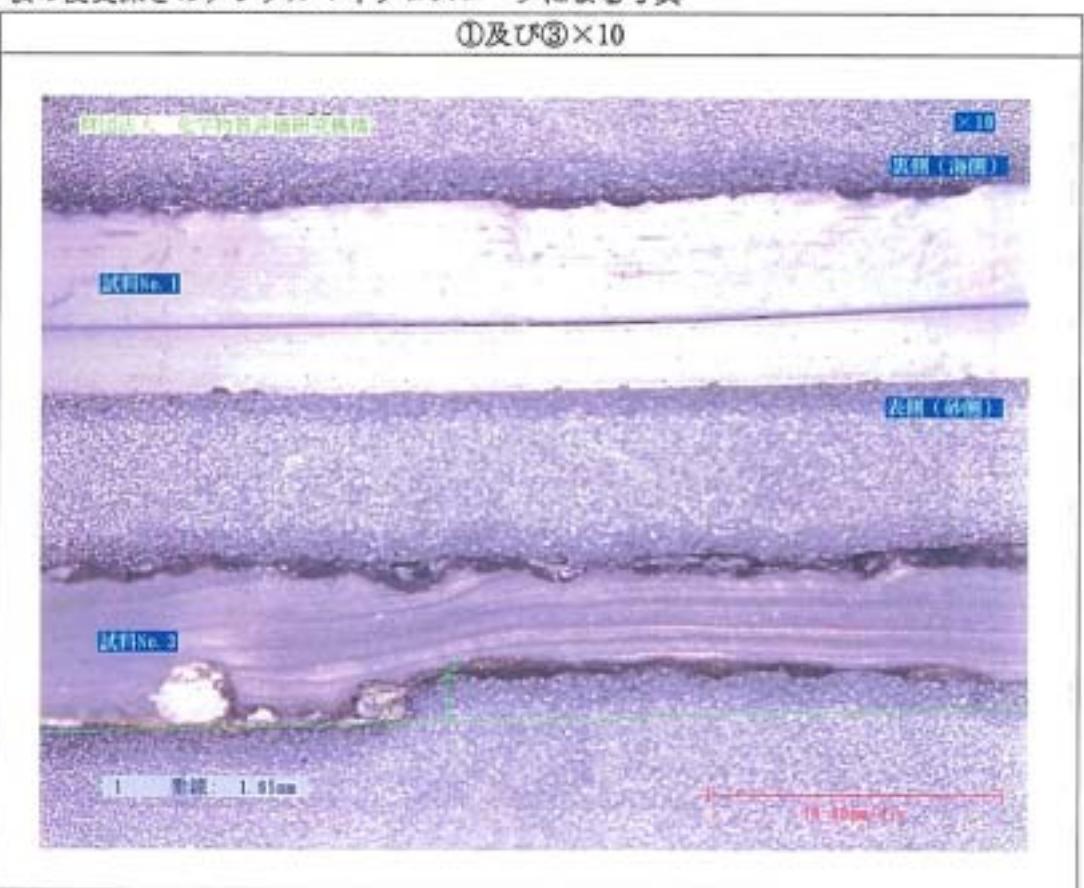

①及び③×10

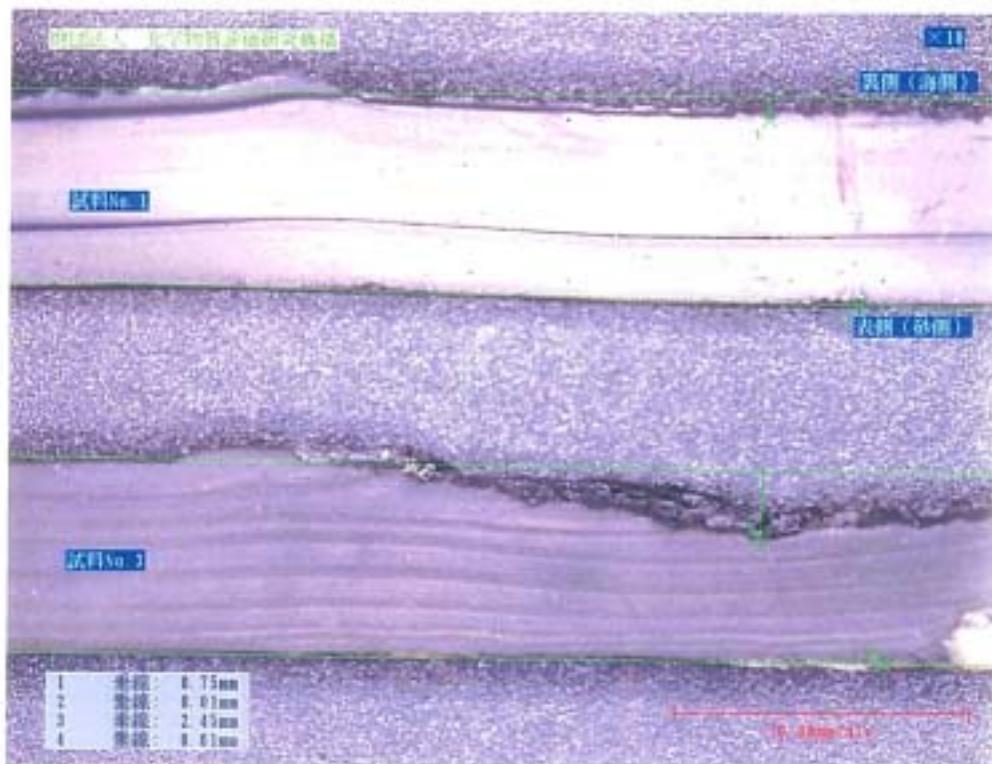

⑤及び⑦×10

