

3.1 液状化と地盤特性


(1)柏崎・刈羽の地形・地質


長岡工業高等専門学校 尾上篤生

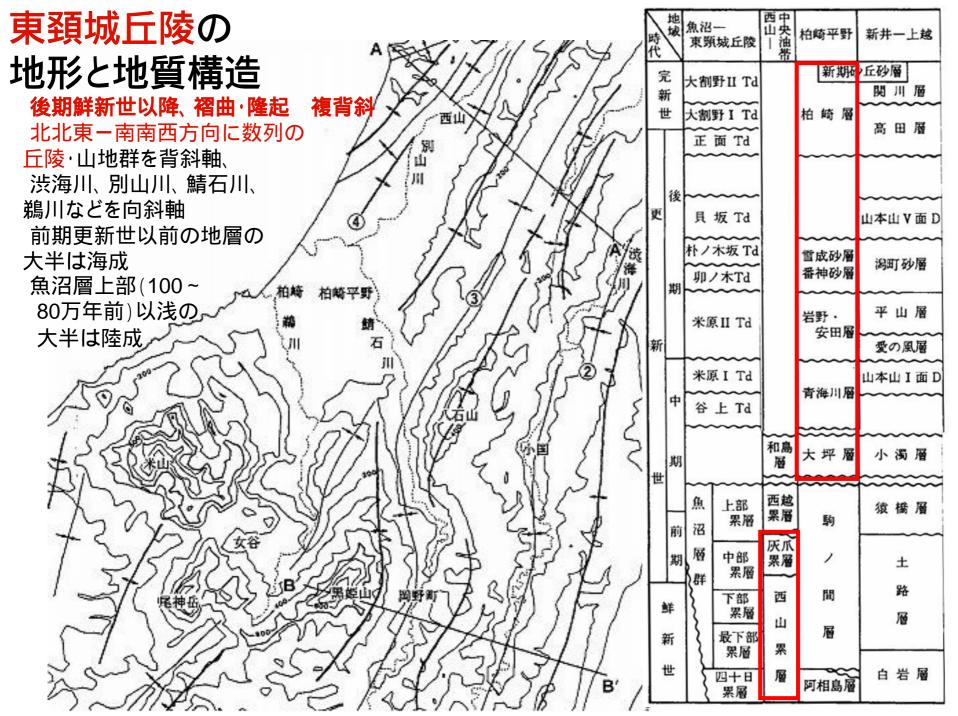


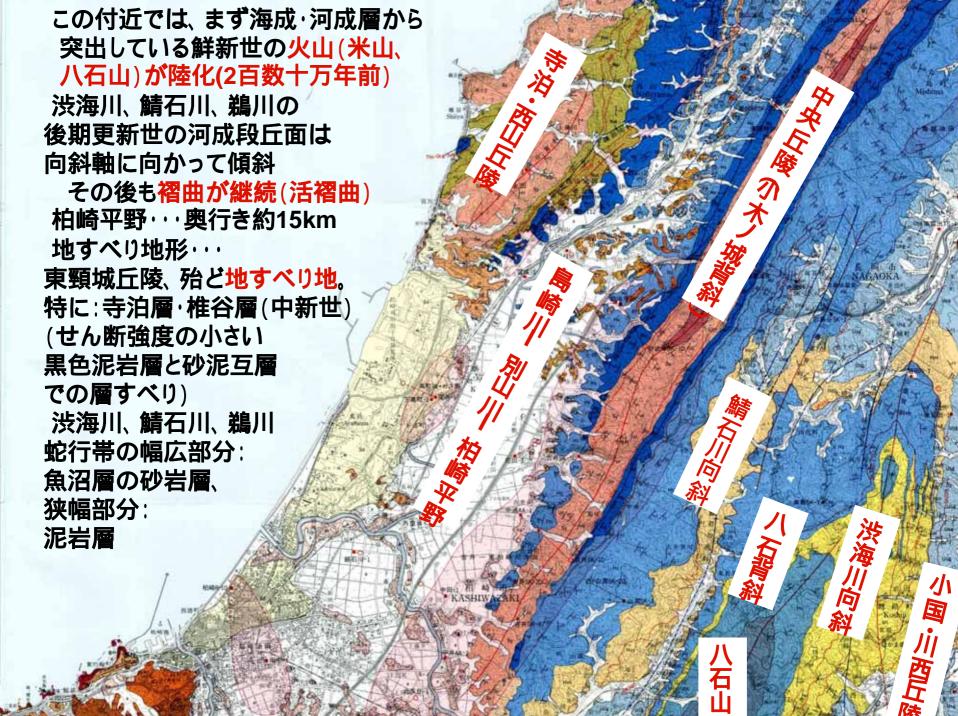

東頚城丘陵の地形と地質構造 断面図

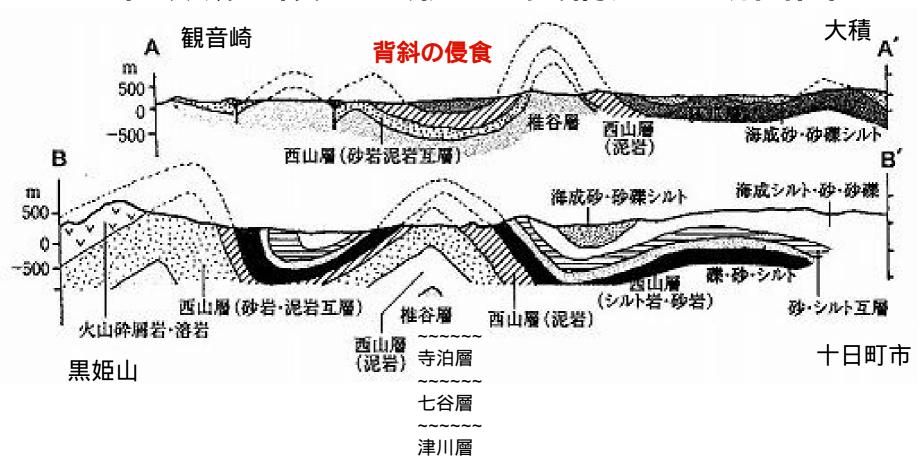

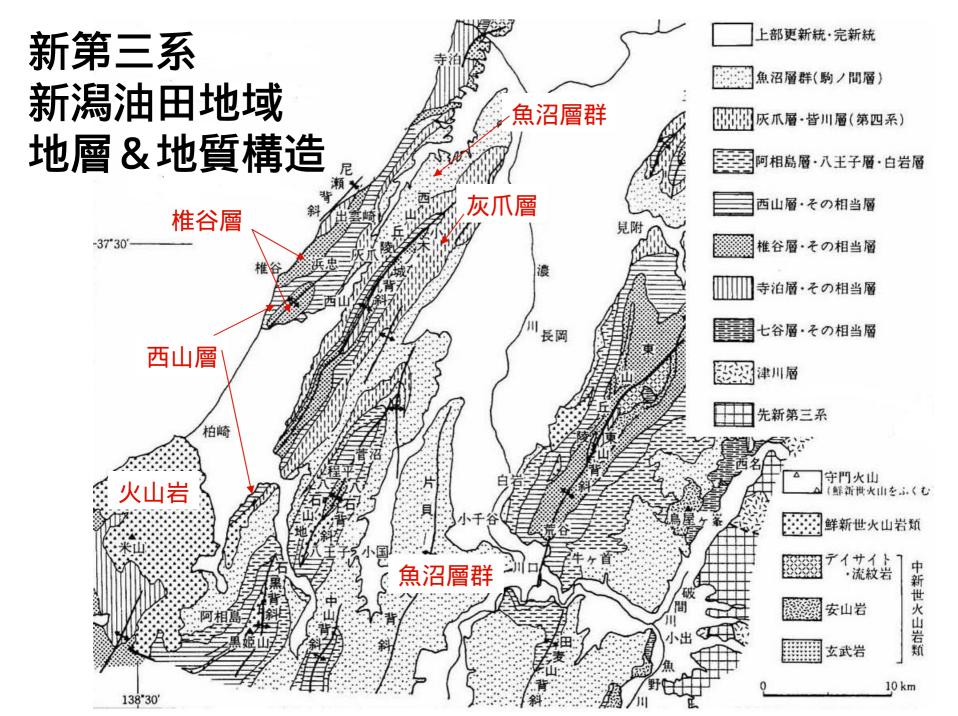


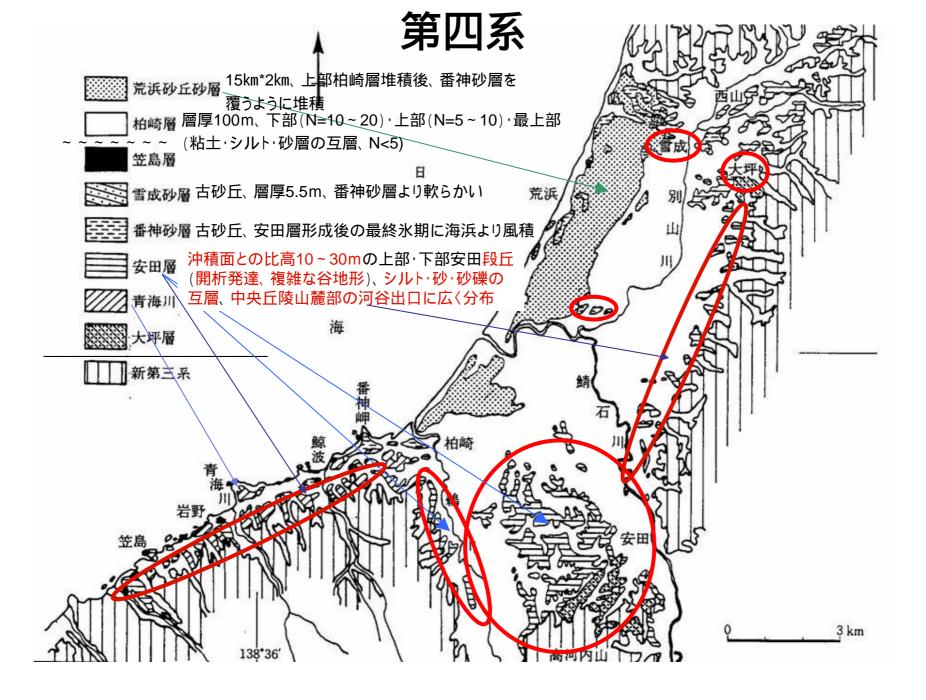

3.1 液状化と地盤特性

(2)液状化に関連する被害と地質

長岡工業高等専門学校 尾上篤生

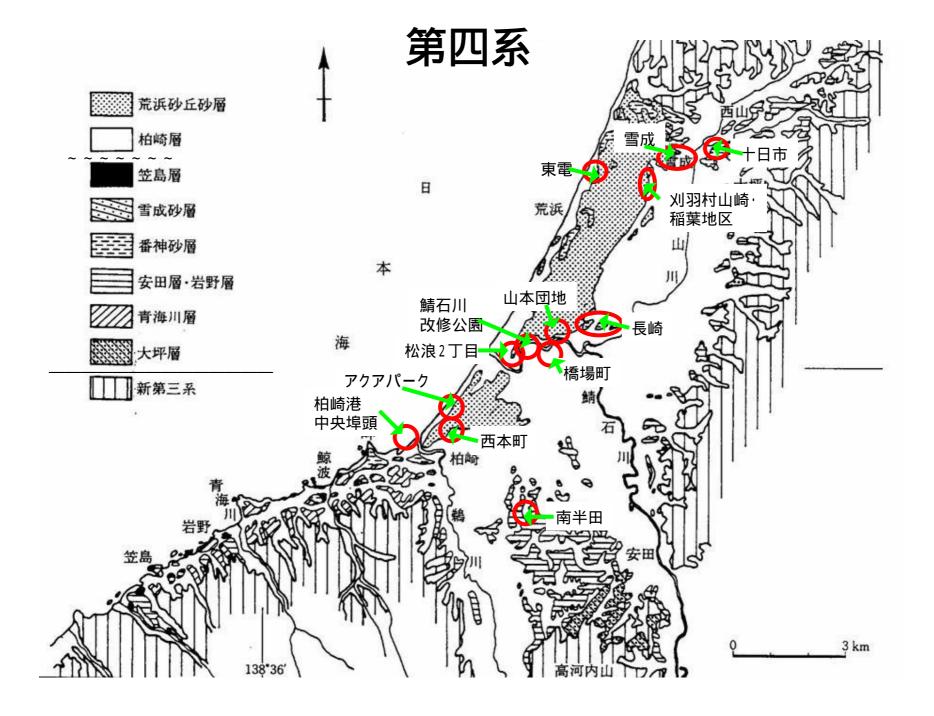

柏崎港中央埠頭



写真1 西側岸壁エプロン部の沈下





写真2 中央岸壁エプロン部の沈下



写真4 東側岸壁取付護岸の海側への傾き・・・ エプロン後背の沈下

写真3 中央部舗装下埋土の液状化痕(舗装上の噴砂)



写真5 左埠頭の噴砂



写真6 左埠頭先端地区観光交流センター (敷石舗装の不陸)





写真7(上) 笠島漁港の護岸の変位(軽待写真8(下) 同上、ヤードの沈下 (村上哲(茨城大学)撮影)



マンホールの抜け上がり



写真 : 県道鯨波宮川線沿い 中通り地区与三集落入り口 (保坂吉則(新潟大学)撮影)

写真: 柏崎市長崎(8号と116号の分岐点付近) (規矩大義(関東学院大学)撮影)

中越地震時に浮き上がった多数のマンホールは、刈羽村では石灰混合砂で、 柏崎市では30kgf/m3のセメントを混合した砂で埋め戻して復旧した効果で、 マンホールの大きな浮き上がり被害は少ない。 (但し、浮き上がりが軽微でも要補修であることは同じ?) 前回被害が無く、無対策の箇所等では、顕著な浮き上がり被害も散見される。

液状化を伴う河川の被害

信濃川・・・新潟市中央区三咲町 : 堤防法尻部付近(堤内)の陥没

新潟市秋葉区覚路津 : 堤防法面にクラック

三条市上須項 : 低水路護岸背後にクラック

燕市道金 : 護岸鋼矢板の傾き

燕市横田 : 護岸上面付近の亀裂 燕市野中オ : **堤防上面に亀裂発生**

燕市渡部 : 渡部橋左岸取り付け部に段差2cm

燕市五千石 : 高水敷に亀裂

長岡市町軽井 **堤防斜面下部で液状化**

堤内側小段兼用道路に亀裂、L型側溝に亀裂

長岡市岩方 : 川側の堤防斜面にクラック

長岡市新長 堤防上面に亀裂

信濃川水系黒川・・・長岡市大積千本町:河道閉塞(即刻開削実施済み)

その他信濃川水系支川など、支川での土砂崩壊等30箇所

(以上国土交通省記者発表による)

鯖石川・・・鯖石川回収記念公園内: 液状化によるクラック多数


柏崎市橋場町 堤防にクラック4箇所、沈下一箇所

護岸破損一箇所、護岸孕み出し一箇所

鵜川・・・柏崎市河口部 :護岸の孕み出し

柿崎川・・・上越市・・・・・・・・・・護岸沈下

鯖石川堤防(橋場町)の亀裂、沈下、陥没

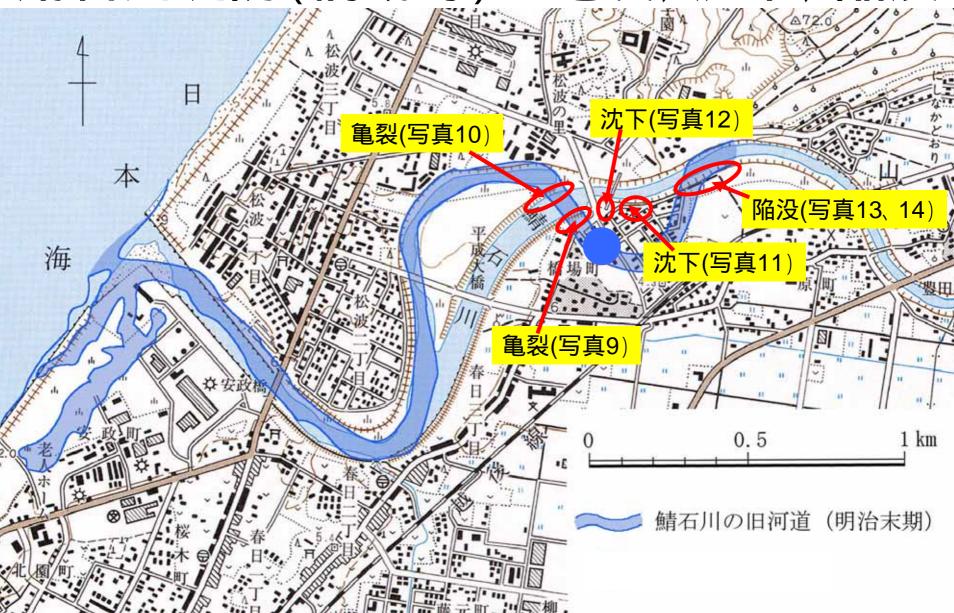

鯖石川堤防(橋場町)の亀裂と沈下

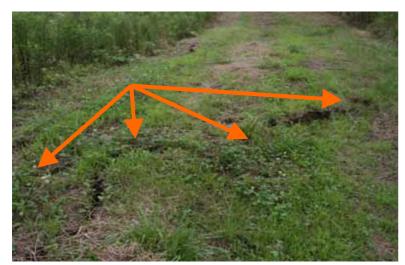


写真9 開運橋下流左岸の堤防天端の亀裂



写真11 左岸堤頂の沈下(左側が堤外)・・・ 堤体下地盤の液状化に伴う支持力減・揺すり込み によって、手前側(開運橋側)が1m程度沈下



写真10 開運橋下流、右岸、旧河道を 締め切った堤防の亀裂、延長20m程度



写真12 鯖石川開運橋上流、左岸。 水道橋の覆工板懸垂 堤防天端が約20cm沈下



写真14(下) 陥没部分延長に トンパックで緊急復旧

写真13 鯖石川開運橋上流100m地点、 長さ50mに亘り左岸陥没(段差120cm) (県柏崎地域振興局地域整備部提供)

当該箇所は、蛇行する旧河道を締切り、 直進河道に改修した箇所。 締め切り堤防の締固め不足というよりも、


旧河道の液状化が原因と考えられる。

信濃川、長岡市町軽井、堤防縦断亀裂他被害





高水敷(田圃)の縦断方向亀裂

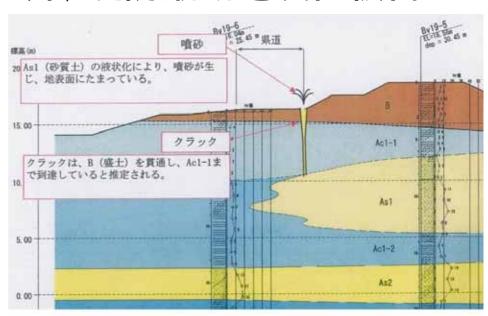

As1層の液状化によるクラック(Z=7m)、縦断亀裂



高水敷の噴砂痕


段丘(安田層) 開析谷、谷埋め盛土の液状化



写真15 柏崎市南半田、半田小学校グラウンドの液状化痕(亀裂

グラウンドの噴砂

宅地の液状化・・・鯖石川沿い砂丘後背地:

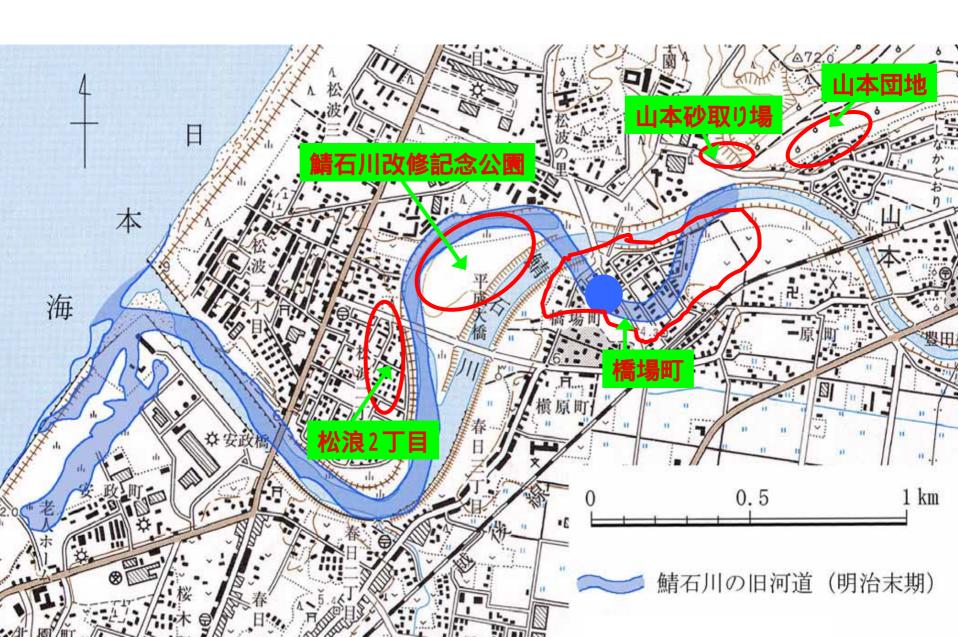

柏崎 松波2丁目



写真17 ~ 写真19 (豊田浩史(長岡技術科学大学)撮影)





鯖石川改修記念公園

写真22 ~ 写真24

緑地に、新河道と平行な亀裂多数 (旧河道と新河道に挟まれる地域) (保坂吉則(新潟大学)撮影)









橋場町

写真25 ~ 写真27 旧河道と現鯖石川に挟まれる地域







写真28(左)、29(右) 橋場町7丁目、鯖石川旧河道上の民家の庭先、液状化痕(噴砂)





写真30 同上、民家の玄関先の噴砂(旧河道) 写真31 液状化によるクレーター(旧河道?)



写真32 橋場町、鯖石川左岸堤内法下道路の 地中構造物と路面の段差(道路の沈下?



写真33 橋場町12、開運橋上流側で 鯖石川左岸堤内法先民家の地盤の噴砂 (旧河道と新河道に挟まれる地域)

鯖石川改修記念公園、橋場町の旧河道と現河道に挟まれる地域のいずれも液状化液状化は旧河道に限らない。

松浪2丁目、旧河道以外の橋場町、鯖石川改修記念公園等の埋土:砂質土と考えられる。



写真34 地すべり法面中腹での液状化痕跡. 左方向法下に鯖石川



国道8号(柏崎市上原)

写真37 ~ 写真38 (豊田浩史(長岡技術科学大学)撮影)

荒浜駅と、県道369号黒部柏崎線 刈羽村下高町




荒浜駅:液状化、プラットホームの沈下 (場所により、線路と同標高まで) (保坂吉則(新潟大)撮影)


西山駅~橋場町間の越後線の線路蛇行、褶曲の原因:盛土の液状化が影響






写真39~写真40 下高町、県道369号線 (豊田浩史(長岡技術科学大学)撮影)

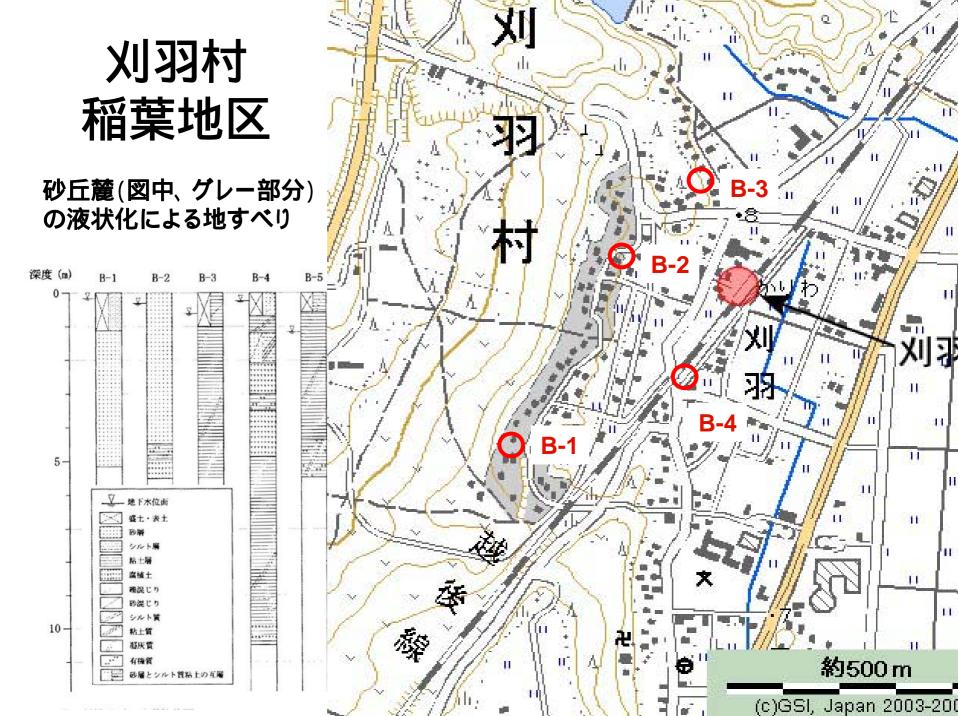

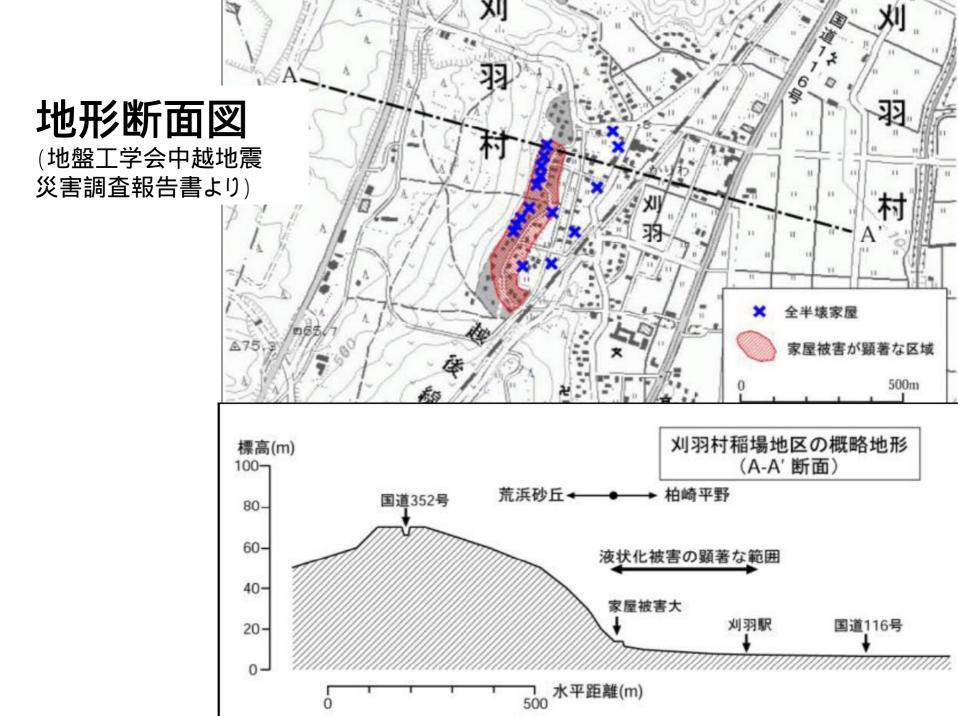

刈羽稲葉地区の典型的液状化被害パターン

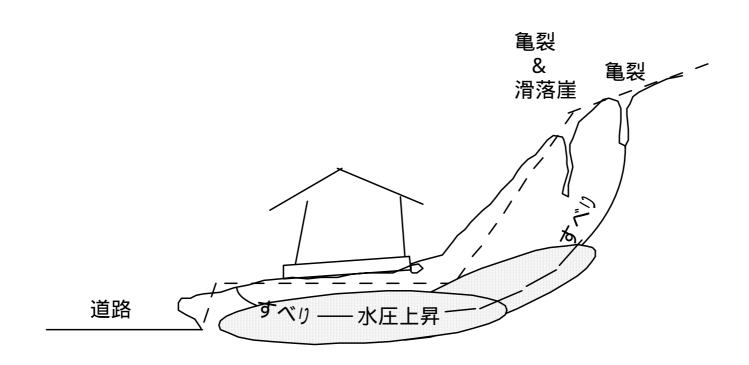

S宅の被害





裏の砂丘 法肩付近の 滑落崖

砂丘斜面内の亀裂

前庭の地下水位 = GL-5cm

家屋裏側にモタレる地すべり土



KO宅の被害

家屋裏側。 地すべり舌部に あたる宅地の 隆起で、家屋 裏側は浮き上がり

中越地震時に被災した旧家を取り壊して新築した家屋。 左側(裏手)の砂丘側から右方向道路側に向かって 130cm程度家屋が水平移動、建屋勾配9度~13度。、

** 玄関(後方)から前面道路への宅地内 コンクリート通路の捲れ上がり。手前の 白い筋は、中越地震時の充填コンクリート

KA宅の被害



裏庭が砂丘の地すべりで盛り上がり、家屋背面を高さ95cm覆う。もとの裏庭幅は5mあったが、砂丘法先の植生が、家屋背面1mまで接近。



道路側のコンクリート通路の圧縮破壊と家屋前面の庭土の隆起。家屋は道路側に傾斜し、水平移動。

AN宅の被害

裏の砂丘の地すべりで、 前面道路に至るまで 敷地全体が圧縮された。 斜面先地盤の隆起により、 家屋は前傾しつつ 隆起の可能性大.

> 家屋の圧縮による 床の湾曲・隆起.



EN宅の被害

杭頭が柱位置から15cmほど分離

杭頭

約110mm、L=5~6mの鋼管、杭56本。 敷地が25cmほど沈下し、家屋は15cmほど 前方に移動、杭頭が8°程度傾斜。

KATO宅の被害



玄関先階段が、周囲地盤と相対的に二段沈下。中越地震時にも沈下し、土台を上げて長さ2mの鋼管杭支持としたが、今回も同じことが生じた。2mではN値8程度なので、液状化時に支持効果なし。敷地内に液状化痕が多いので、家屋が沈下して地盤が隆起したと思われる。



帯基礎の亀裂



裏庭の噴砂痕

KN宅、無被害

裏庭、砂丘との境付近。 暗渠が敷設されていない 砂丘近傍の液状化痕. 地盤改良&暗渠敷設の 庭(左上家屋方向)は、 液状化せず。

中越地震で全壊後、新築。基礎は杭基礎(L=6m)88本、 敷地はセメント系表層改良(qu=500kN/m2)) h = 1m。 ポラコン暗渠2本と有孔塩ビ暗渠1本による 敷地内地下水位低下工施工(z = 130cm ~ 200cm) 建物被害なし。




暗渠工




刈羽稲葉地区の液状化による被害のまとめ

- 1)液状化に伴う斜面内・斜面先地盤の強度低下による地すべり
- 2)砂丘法先前方まで押し流され、前傾して止まった例が多い。
- 3)法先の家屋は地盤とともに浮き上がった。
- 4) 帯基礎の家屋は、庭の隆起によって、家屋が相対的に沈下。
- 5) 杭基礎の家屋は、家屋周辺の地盤が沈下。給排水管の切断被害。
- 6) 地盤改良&排水暗渠&杭基礎の家屋は、液状化がなく、無被害。
- 7)地下水位は砂丘法先でGL-70cm、道路面でGL 30cmより浅い。
- 8)家屋の傾斜や捩れ、沈下等の変状は、時間とともに漸増する。

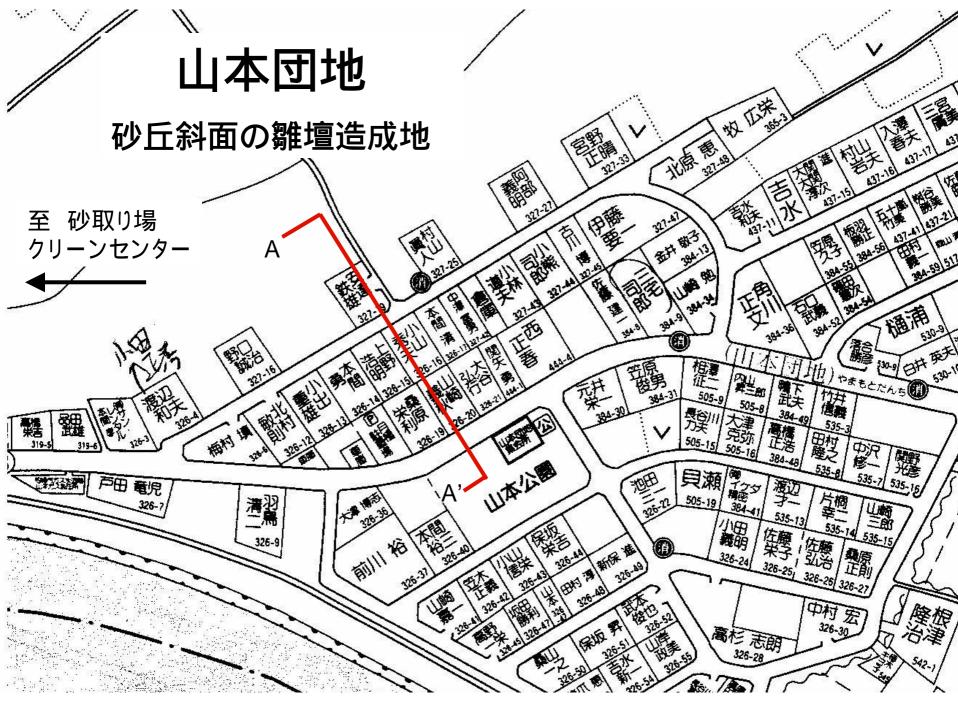

A-A'断面の被害

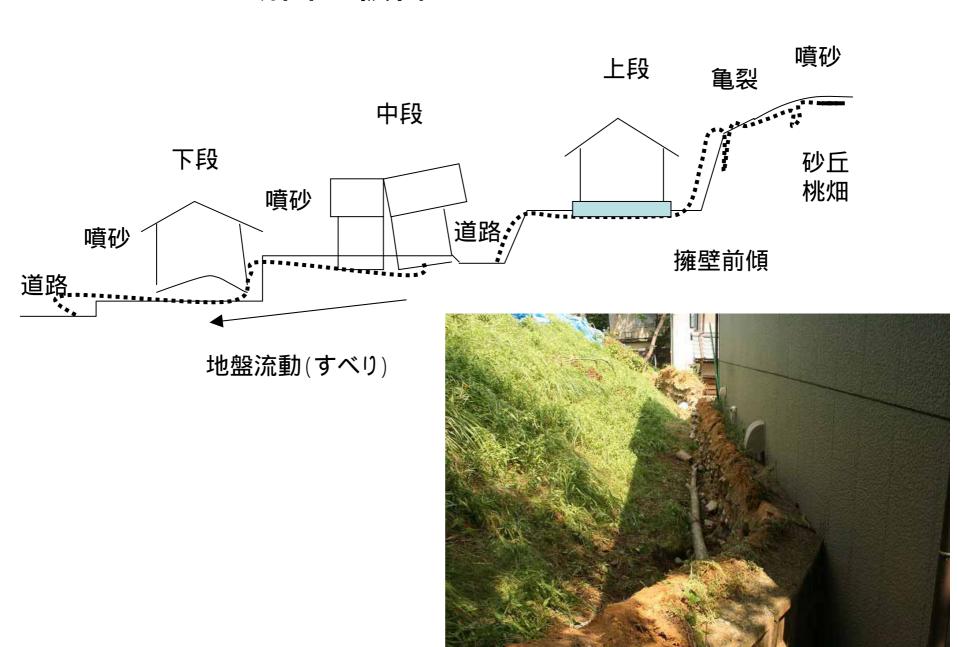



中段, U宅:玄関前滑落崖 下段方向に1.1m移動、60cm沈下



中段、K宅(U宅の隣):滑落崖が 家屋直下にできて、家屋が曲げ破壊



K宅の下段側ブロック擁壁の破壊



下段N宅、中段の擁壁が70cm押し出して家屋裏側にモタレ。 道路側に40cm程度移動、液状化による地盤・家屋も隆起、 不同沈下。地下水位は、GLにほぼ一致。

中段の擁壁に押されて、8cm ほど水平移動した下段のM宅



洋間の床が中央で隆起



部屋の中央ほど、束と束石が隆起

田圃を砂で盛土造成した十日市町のN宅(地下水位高い)



中越地震で、築35年ほどの帯基礎の家が田圃方向に流動。取り壊し。 新築家屋:杭L=8m,38本、家屋に被害なし。

地震直後、宅地のあちこちでジャージャー噴水.

隣地の大坪層(洪積中期)、灰爪層(洪積前期)の砂質地山は液状化せず (地下水位は浅い、宅地に亀裂、住宅被害は大)

雪成砂丘麓の液状化被害 (K宅)





地下水位、ほぼGL


噴砂痕

中越地震では、宅地と道路の間の畑が液状化した。 今回は宅地が液状化し、裏山(雪成層の砂丘)が家に近寄った。 (住人談)

砂丘の後背湿地であっても、刈羽村の新砂丘より固く、家屋の変状なし、

番神砂丘麓の被害・・・柏崎市長崎

家屋背後の砂丘と前面の盛土に亀裂、家屋被害甚大、 但し液状化痕跡なし

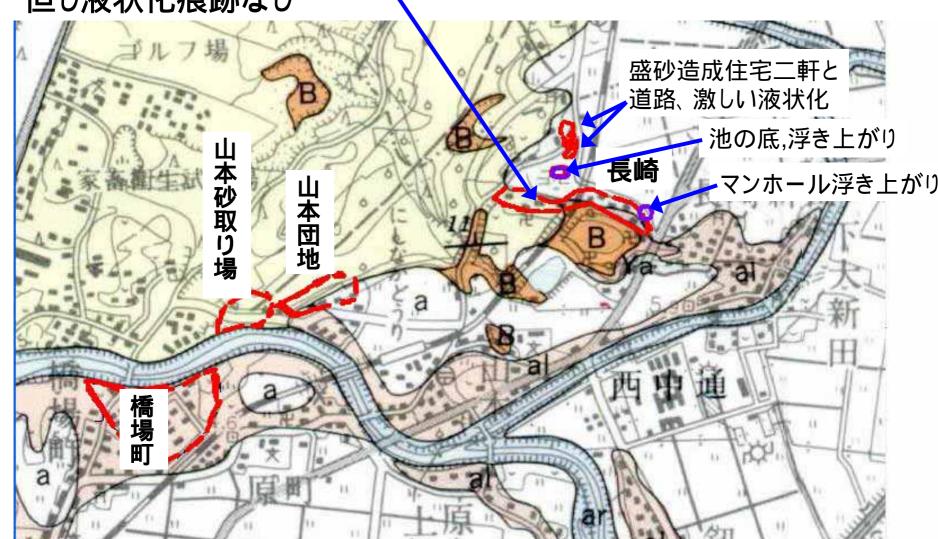







Ku宅、家屋沈下·傾斜



Ki宅,宅地全面液状化し隆起、 家屋沈下・傾斜、築山沈下<u>→</u> 隣接アパート敷地隆起

液状化被害と砂質地盤特性のポイント

- 新砂丘では、沖積低地との比高が10mの高所でも噴砂、亀裂
- 新砂丘麓の砂地盤の液状化が顕著で、砂丘の地すべりを誘発
- (沖積低地上の砂質盛土地盤が液状化)
- 雪成砂丘麓は液状化し、斜面に動きもありそう
- 番神砂丘の斜面に亀裂は見られるが、液状化痕跡なし
- 安田層の切土で盛った盛土地盤に液状化
- 大坪層、灰爪層の砂質地山に液状化なし
- 旧河道の液状化とは:河床土・段丘堆積物・埋土の何が液状化?
- 液状化で住宅や築山、擁壁など重量物 、宅地・池底・河床は
- 杭基礎の場合∶宅地沈下 、帯基礎の場合∶家 束・束石と床

柏崎刈羽原子力発電所



2号機補助取水路脇の液状化痕と地盤沈下 (岸壁至近)

刈羽村稲葉地区 KN宅ボーリング柱状図

標	標	層	深	柱	±	色	相	相	56	孔内		槱.					準貫入試験				原位置試験			試料採取			室内	堀		
尺	高	厚	度	状	質		対	対		孔内水位间		¥ 1	Ocn i	ことの	打擊回數			N	'		值	网络 标	深	試 験 および			試料	採取	室内試験	孤
					区			稠		池室	度		0 1	0 20	フ買入量の	,				<u> </u>	41/43 T= 9'0	相続れ でか5 い盆域は	度			度	番	方		月
(m)	(m)	1	(m)	図	分	調	度		事	自	(11	1	0 2	0 30	(0)	•	10		•	30	40	50 40	(m)	(/	(m)	号	法	_	8
			0.40		灰土	-	-	-	献混じりみケ	V.70				İ		İ														
- 1										Y	١,,			.	8	-	φ	_	_	_	11	-								
- 2									. *				1	1	T		4				$\perp V$		-							
. [2./	4	+	4	8		9								·					
3				. ; .											10	-	#		_	+	1	H								
											12.4		+	+	1		Γ				V									
1											15	ď.	4	\perp	18			Ø	/									j		
5				• •					. ,		ری	,			3/	-	+		_	\	-11	 								
6											100	7	+	+	7						_									
0				•							مم	<u>5</u>	1	_	37						٦									'
. 7									-		24	,			34	-	+			8								1		١.
- 8			0 2 F		细砂			١.			4	1	+	+	37					1							-			1
٠		-	٥,٨		441 m/	-	-	\vdash			81	<u>s</u>	1	4	35					1										
- 9											9.4				25	-	+	-1		4-	-	+						1		
											7.4	+	+	+					1											
10			1450		細砂		L				100	5	1		20			4	5									1		L.
11											l.,					-	+			-		+	1					1		
											16.4	+	+	+	H			1		1										1
12							ļ			11	126	5				7											ļ			1
13																_	-	+		-	+-	-								
											131	7	+	+-	+															
14				,					٠.٠		14.6	4					1			1										:
-15													T				4	4		4-	4									
İ	1		1				İ	1 1	İ		181	5	_	_	1		1	1		1	l	1 1	. 1	L		1	1	1	l	Ĺ.