

◆推定損傷主原因 凍 害

◆考えられる他の原因 疲労

◆地域 青森県 市街地 寒冷地

◆部位 RC 橋接合部

◆供用年数 79 年（写真撮影時）

◆判定理由ほか 橋軸方向に大きなひび割れが発生し、床版上面から貫通していると思われる。床版防水工は施されていない。建設年代から推定すると AE 剤不使用。疲労により損傷が助長されている可能性がある。

