

◆推定損傷主原因

凍 害

◆考えられる他の原因

施工不良

◆地域

青森県 市街地 寒冷地

◆部位

RC 柱

◆供用年数

60 年（写真撮影時）

◆判定理由ほか

橋台隅角部に D ひび割れと剥離がみられる。建設年代からすると AE 剤不使用。施工時の型枠の緩みによるひび割れの可能性もある。

