

◆推定損傷主原因 凍 害

◆考えられる他の原因 外力

◆地域 青森県 市街地 寒冷地

◆部位 RC 橋台

◆供用年数 75 年（写真撮影時）

◆判定理由ほか 設置場所はむつ湾沿岸。橋台の隅角部において激しいスケーリングが観察される。建設年代から推定すると AE 剤は使用していない。

橋台のひび割れは、桁に押されたことによる構造ひび割れの可能性も考えられる。

