

◆推定損傷主原因 凍 害

◆考えられる他の原因 なし

◆地域 青森県 市街地 寒冷地

◆部位 RC 床版張出部

◆供用年数 79 年（写真撮影時）

◆判定理由ほか 張出部であるため水分が供給され凍害を受けやすい部位である。粗骨材が露出し激しい浮きも観察される。建設年代から推定すると AE 剤不使用。

