

◆推定損傷主原因

塩 害

◆考えられる他の原因

なし

◆地域

青森県 日本海沿岸 0~100m 厳寒～寒冷

◆部位

PC 主桁

◆供用年数

不明

◆判定理由ほか

ポストテンション方式の PC 主桁で、鋼材腐食によるかぶりの剥落と腐食ひび割れである。この場合には、腐食ひび割れの大規模な開口やかぶりの剥落が見られるため、PC 鋼材にまで腐食が及んでいることが懸念される。

