

◆推定損傷主原因 疲 労

◆考えられる他の原因 凍害

◆地域 青森県 山間部 寒冷

◆部位 RC 橋 床版

◆供用年数 56 年（写真撮影時）

◆判定理由ほか 局部的に亀甲状（不規則）のひび割れが発生している。ひび割れは床版上面から貫通していると思われる。床版防水は施されていない。建設年代から推定するとAE剤は使用していない。劣化の主要因は凍害と考えられ、疲労により損傷が助長されたものと推察される。

