平成25年8月秋田 岩手豪雨災害の報告 (速報

松富 英夫 正会員 水工学委員会水害対策小委員会調査団団長、秋田大学大学院 教授

調査結果の速報である。 通障害や秋田新幹線の運休による足止めも経験した。同時にこの豪雨による災害を確信した。本報告は豪雨直後に行った現地 2013年8月9日の9時~17時にかけて盛岡駅から花巻市中心部を車で往復し、 5 mm 、hの降水を運転中に経験した。 冠水による国道4号下り線の渋滞、 矢巾町の県道205号と207号交差部の交 盛岡の26 5 mm h 紫波の49・0~

64

降水の概要

帯が停滞したことに起因した。 平山地に流入し続け、二つの線状降水 ため、 り1~2℃高い27℃前後の海面水温の 森県境の白神山地や秋田県中央部の太 日本海をゆっくりと北上し、秋田・青 大量の水蒸気を含んだ空気が、平年よ 秋田・岩手豪雨は、山陰沖にあった 水蒸気をほとんど失うことなく

で246㎜の観測史上最大となった。 24時間降水量は鹿角で293㎜、 らは観測史上最大である。また、日最大 71・0㎜(以上岩手県)に達した。これ 石では264㎜、紫波では211㎜を観 5㎜、鎧畑で8・0㎜、大館で8・0 (以上秋田県)、雫石で78・0㎜、紫波で 日最大1時間降水量は鹿角で108 鎧畑

> 率年はおのおの200年以上、 量と日最大24時間降水量の確 領域平均の日最大1時間降水 域側近の観測所3点で求めた 測した。暫定値であるが、対象 85年程度と推定された。

被害の概要

ところや既往最大水位を超え 関係していよう。ただし、一級 6時間程度と短かったことが 測点における降雨継続時間が が線状で狭かったこと、各観 支川沿いで目立った。降水域 るが、今回の豪雨でも被害は 河川の本川でも外水氾濫した 以来指摘されていることであ 2004年新潟・福島豪雨



秋田県大館市沼館地区における外水氾濫(左は8月17日撮影。右はGoogle Earthに加筆)



秋田県鹿角市十和田末広地区における鉄道盛土の被災状況(北から望む(8月11日撮影))

MATSUTOMI Hideo


1953年下関生まれ。1979年中央大院 修了。1983年日本海中部地震津波を皮 切りに、国内外の津波調査に携わる。天 然ダム決壊災害を含め、河川災害の調査にも携わる。『津波の事典』、『日本の 河口』などの共著がある。



たところがあった。

外水氾濫

住家はなかった。この被害程度は、破堤 で被害が目立ったが、全壊や半壊した 位、下段の数値は地盤高を示す。本地区 橋台上の路面を基準(0m)とした水面 認められた。図1に大館市沼館地区の外 岩手県では雫石町や矢巾町、紫波町で の街路部 (D部) や灌漑用水路部 (E部) 内川の左岸部(C部)が破堤し、住宅地 水が63棟であった。米代川の小支川下 水が51棟、床下浸水が32棟、非住家浸 の最大浸水深は1・4m程度で、床上浸 水氾濫事例を示す。図中、上段の数値は 顕著な住家被害は秋田県では大館市、

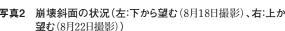

盛土流出部



写真2 崩壊斜面の状況(左:下から望む(8月18日撮影)、右:上から



 h_C

 h_{out}

200

 h_T

 h_G

100

鉄道盛土被災地の縦断地形と湛水状況(北から望む)

X(m)

0

-100

◆:地盤高

★: 天端高 - : 内部水位 : 外部水位

 $h_G(\mathbf{m}),\ h_C(\mathbf{m}),\ h_T(\mathbf{m}),\ h_{out}(\mathbf{m})$

-2

-200

②越流、③層状の盛土構造 (A部) が して、①唯一の洪水排出部である鉄橋 で越流した(図2)。盛土流出の原因と 盛土の天端を最大0・16m程度の水深 なって、機能を失った。氾濫水は鉄道 盛土で湛水、盛土を越流した結果、盛 近くの小川が増水、氾濫し、氾濫水が ある土深井駅近くの盛土上の線路は、 土が櫛状に流され、レールが宙づりと (B部)の排出能力不足による湛水、 m 土石流被害

県の御所ダムなど、ダムの洪水調節に なり、今回も首長の避難判断の在り方 よる被害軽減も目立った。仙北市の供 が目立った。秋田県の早口ダム、岩手 養佛沢における土石流では多数が亡く 中小河川で橋梁の流出も見られた 河川下流側の橋台背面道路の流出

発する傾向にある現状においては、今 考えられる。「記録的短時間大雨」が頻 受け、26日間運休した。 とになろう。花輪線はほかでも被害を 被災事例が小支川において見られるこ 後も道路盛土や鉄道盛土のこのような

写真1に示す。大館市と鹿角市の境に

JR花輪線が被災した。その様子を

盛土の被災

であることから、従前と同じである。 部から離れ、浸水深が1・4m程度以下

明や二次災害防止に向けた対策の効果 田県は、土石流の発生メカニズムの解 住家5棟が全壊、1棟が半壊した。秋 より6名が死亡、2名が重軽傷を負い、 離は約300mである。この土石流に 斜面長はおのおの約104mと360 す。源頭部から斜面下端までの高さと 発生した。崩壊斜面の状況を写真2に示 幅約40mにわたって崩壊し、土石流が 林に覆われた斜面 (平均斜度17度) が 仙北市田沢湖田沢供養佛沢の人工杉 斜面下端から土石流先端までの距

部

を検証する委員会を設置した。 表資料、2013年9月21日 press20130828.html 2iwate.pdf

部の在り方が問われるようになると思 間大雨」が頻発する時代の微小流域に が話題となった。最後に、「記録的短時 われることを付記する。 おける道路・鉄道盛土と道路・鉄道橋

記して謝意を表する。 究所、アジア航測(株)、日本工営(株)、 小委員会調査団ならびにパシフィック 謝辞:土木学会水工学委員会水害対策 コンサルタンツ(株)、(株)建設技術研 (株)建設環境研究所から協力を得た。

go.jp/morioka/saigaidata/saigaisiryou13 平成25年8月9日の大雨、http://www.jmanet (1) 盛岡気象台: 岩手県災害時気象資料、

www.mri-jma.go.jp/Topics/press/20130828 岩手で発生した大雨発生要因について、http:/ (2) 気象研究所 : 平成25年8月9日に秋田

と土砂災害、第118回東北水工学研究会発 jma-netgo.jp/akita/pdf/20130809_saigaiji2.pdf (4)川越清樹 : 秋田、山形、福島の豪雨特徴 2報)、8月9日の秋田県の大雨、http://www (3)秋田気象台:秋田県災害時気象資料(第

ts/1376011652743/index.html http://www.pref.akita.lg.jp/www/conter 9日からの大雨による被害状況等について、 (5)秋田県災害対策本部: 平成25年8月

阿仁前田での氾濫について、秋田大学地域防災 (7) 国交省湯沢河川国道事務所 : 秋田県仙 力研究センター報告、第3号、200 北市田沢湖田沢地先で発生した土砂災害の概要 (6) 松冨英夫 :2007年9月17日洪水の