配布資料－3　防砂板損傷状況・空洞発生等状況図
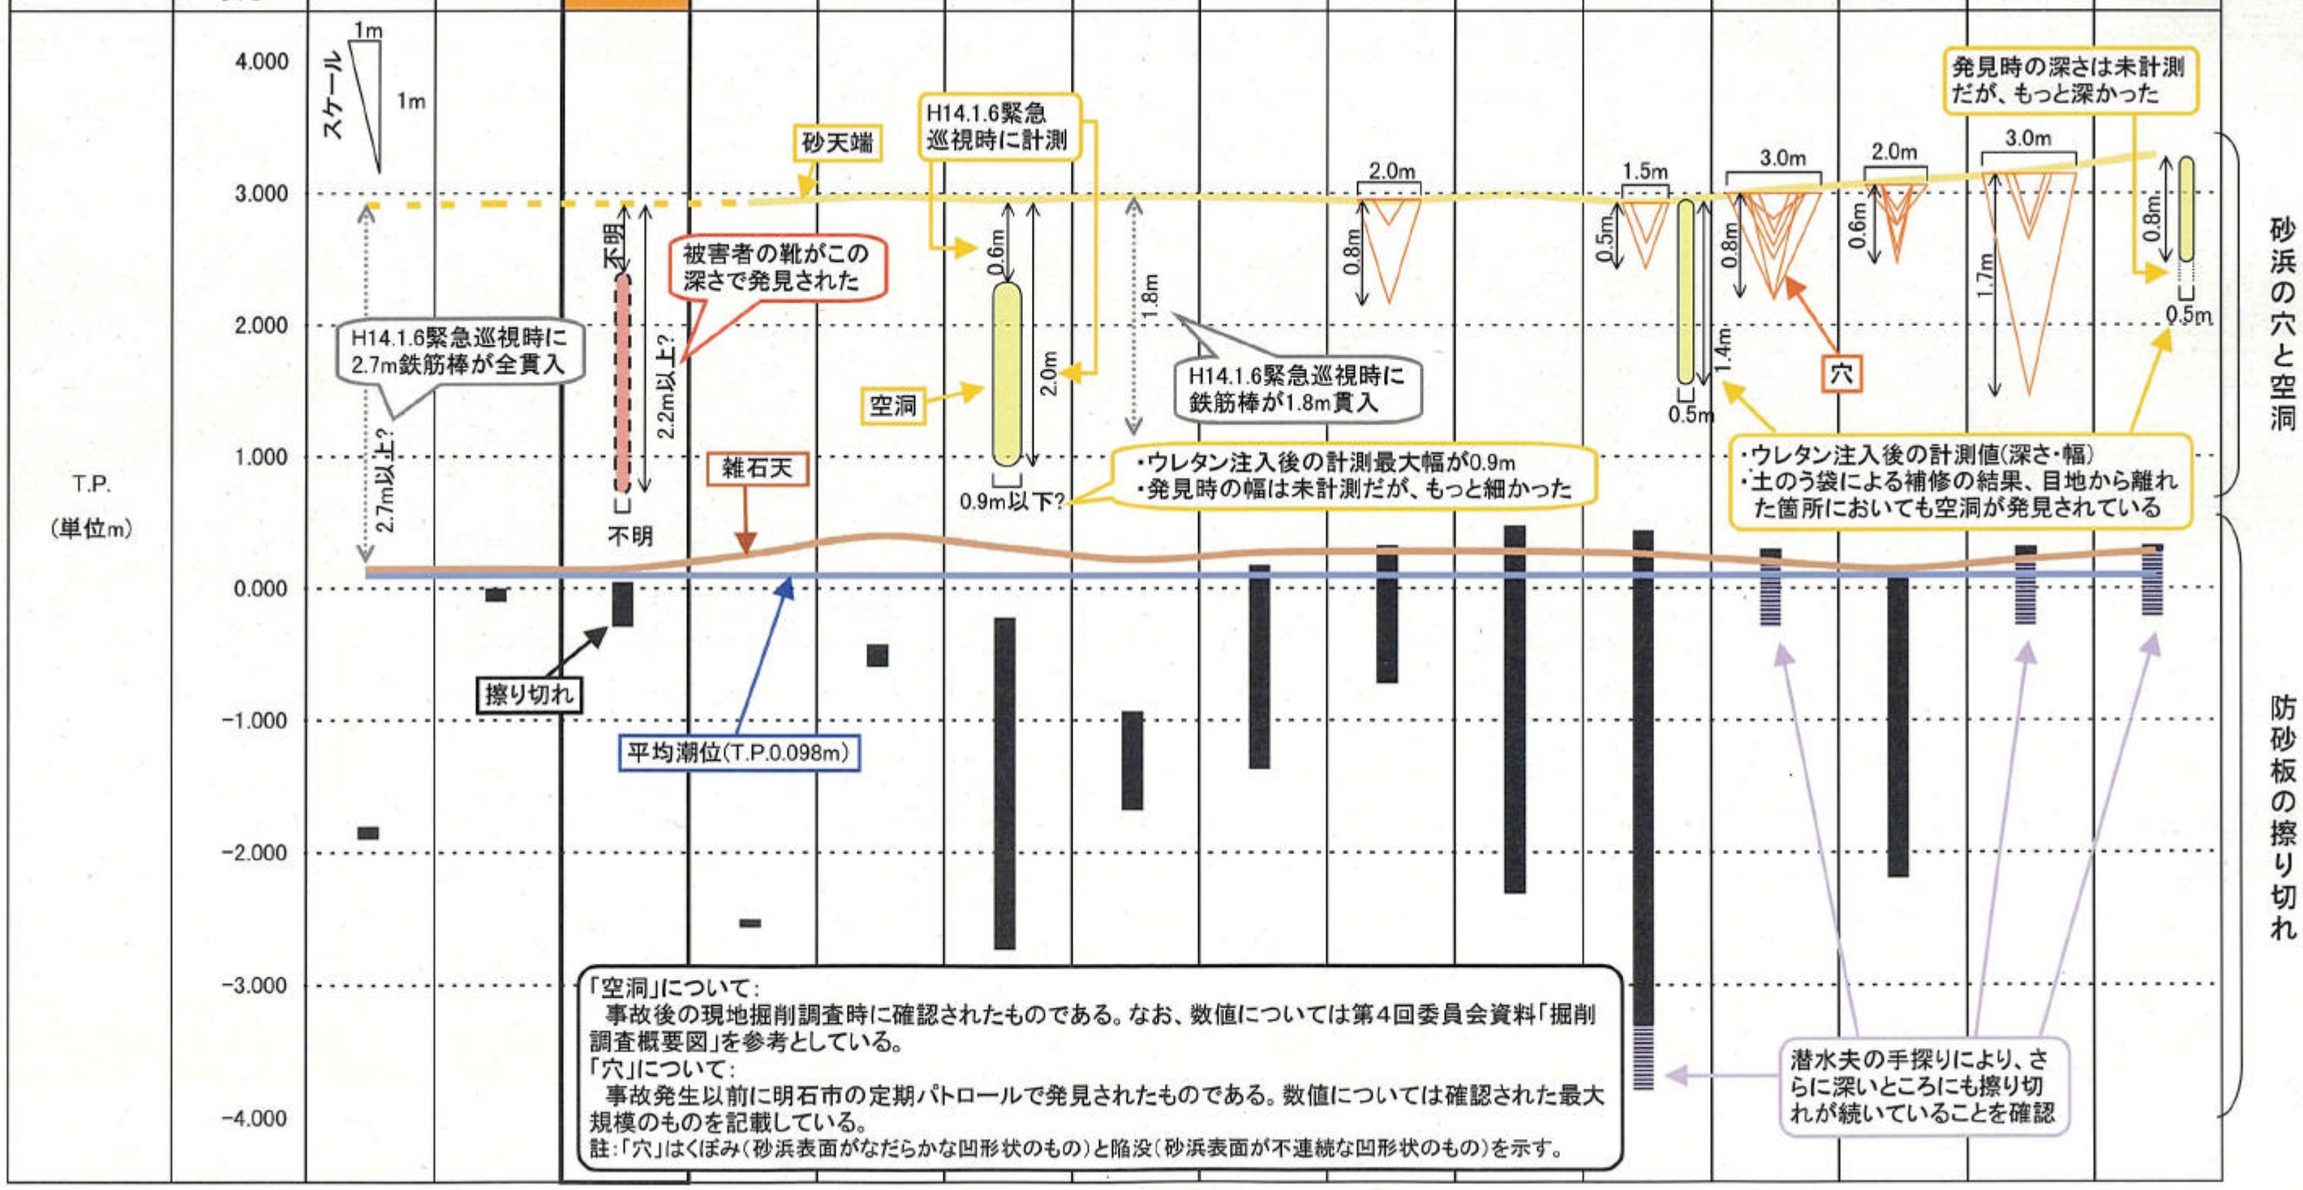
ケーソン目地No.				事故個所	東側突堤							南側突堤				
		20-19	19-18	18-17	17-16	16-15	15-14	14-13	13-12	12-11	11-10	10-9	9-8	8-7	7-6	6-5
防砂板設置状況		陸に凹	陸に凸	陸に凹	陸に凸	陸に凸	陸に凸	陸に凸	陸に凸	陸に凹	陸に凹	陸に凹	陸に凹	陸に凹	陸に凹	陸に凹
砂天端(T.P.)		2.910	確認不能	確認不能	2.930	2.980	2.950	2.980	2.970	2.940	2.990	2.930	3.020	3.090	3.160	3.290
雑石天端(T.P.)		0.150	0.150	0.150	0.260	0.400	0.310	0.220	0.270	0.280	0.280	0.260	0.200	0.150	0.220	0.280
防砂板の擦り切れ(単位m)	上端(T.P.)	-1.800	0.000	0.050	-2.500	-0.420	-0.220	-0.930	0.180	0.330	0.480	0.440	0.300	0.150	0.320	0.330
	下端(T.P.)	-1.900	-0.100	-0.290	-2.560	-0.590	-2.730	-1.680	-1.370	-0.720	-2.310	-3.300以下	0.200以下	-2.190	0.220以下	0.280以下
	長さ	0.100	0.100	0.340	0.060	0.170	2.510	0.750	1.550	1.050	2.790	3.740以上	0.100以上	2.340	0.100以上	0.050以上