

2. 摘出した防砂板の調査結果一覧 (写真・スケッチ・厚さ分布)

防砂板調査結果


No.7-8

<写真>
表(陸側)

裏(海側)

<スケッチ>
表(陸側)

<ゴムの肉厚測定結果>
表(陸側)

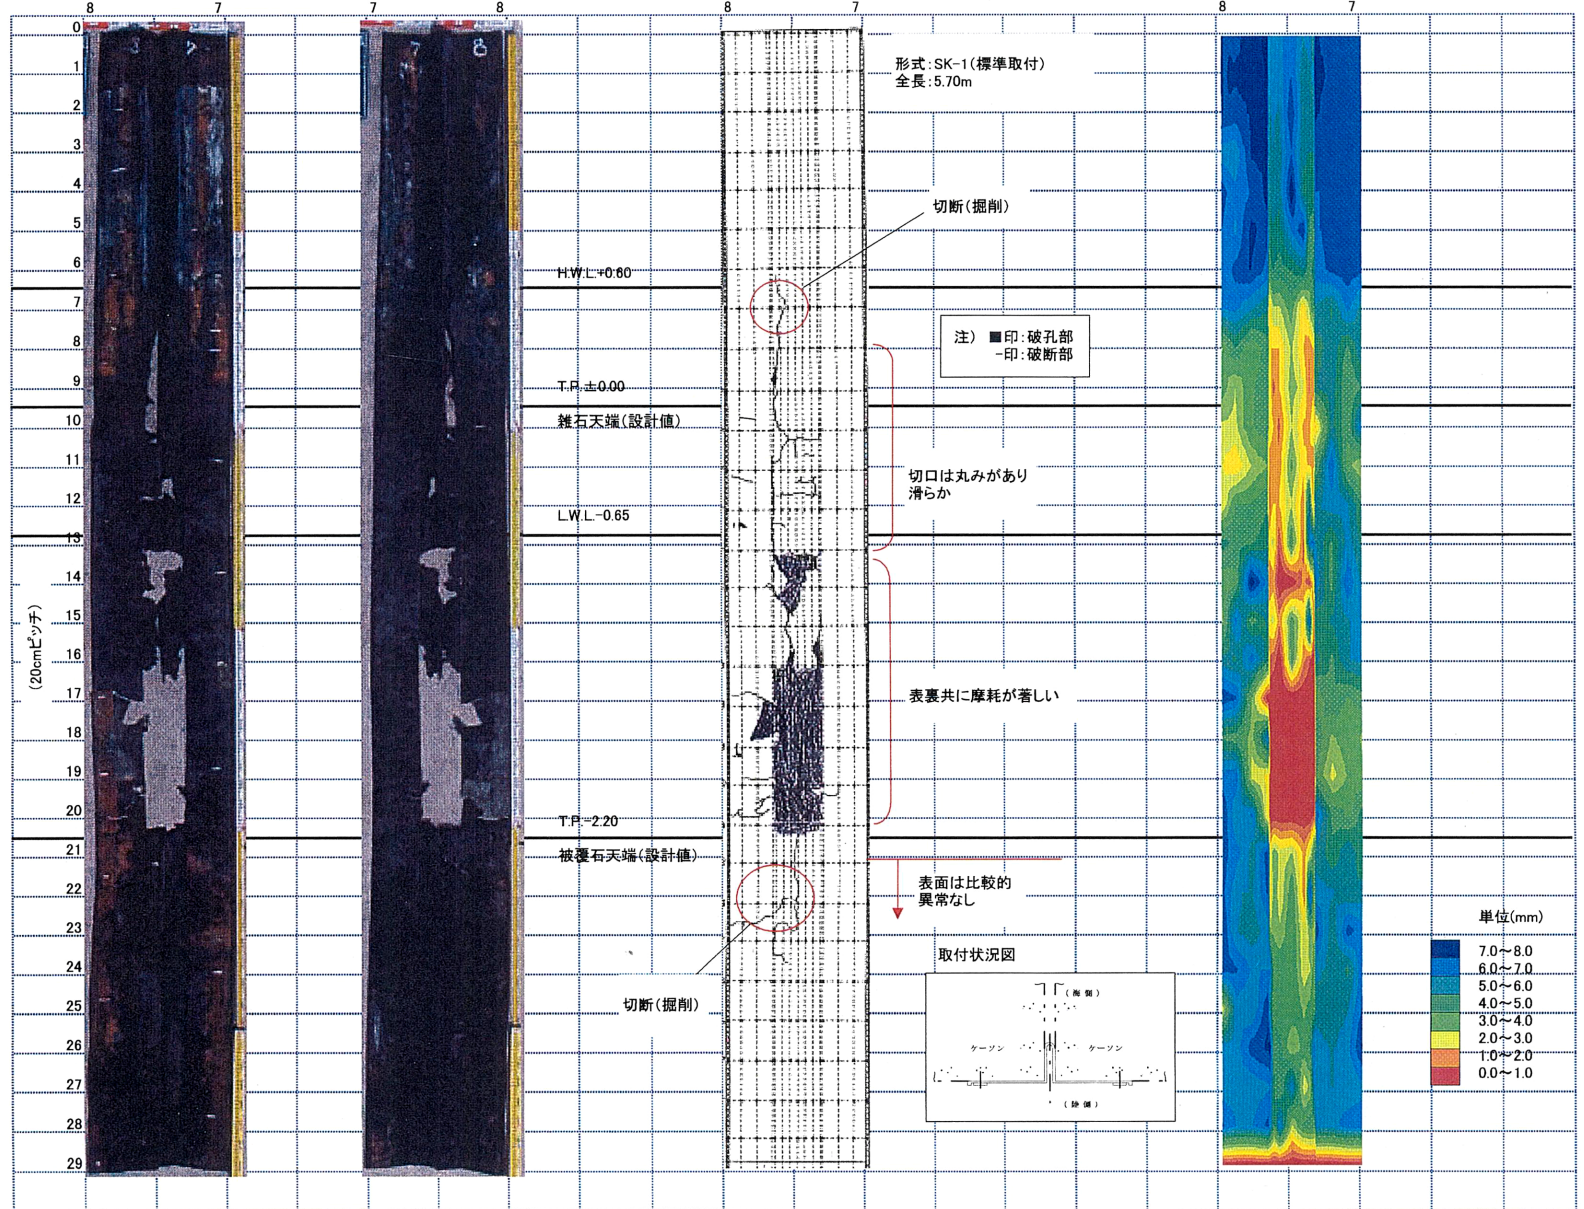

防砂板調査結果


No.9-10

<写真>
表(陸側)

裏(海側)

<スケッチ>
表(陸側)

<ゴムの肉厚測定結果>
表(陸側)

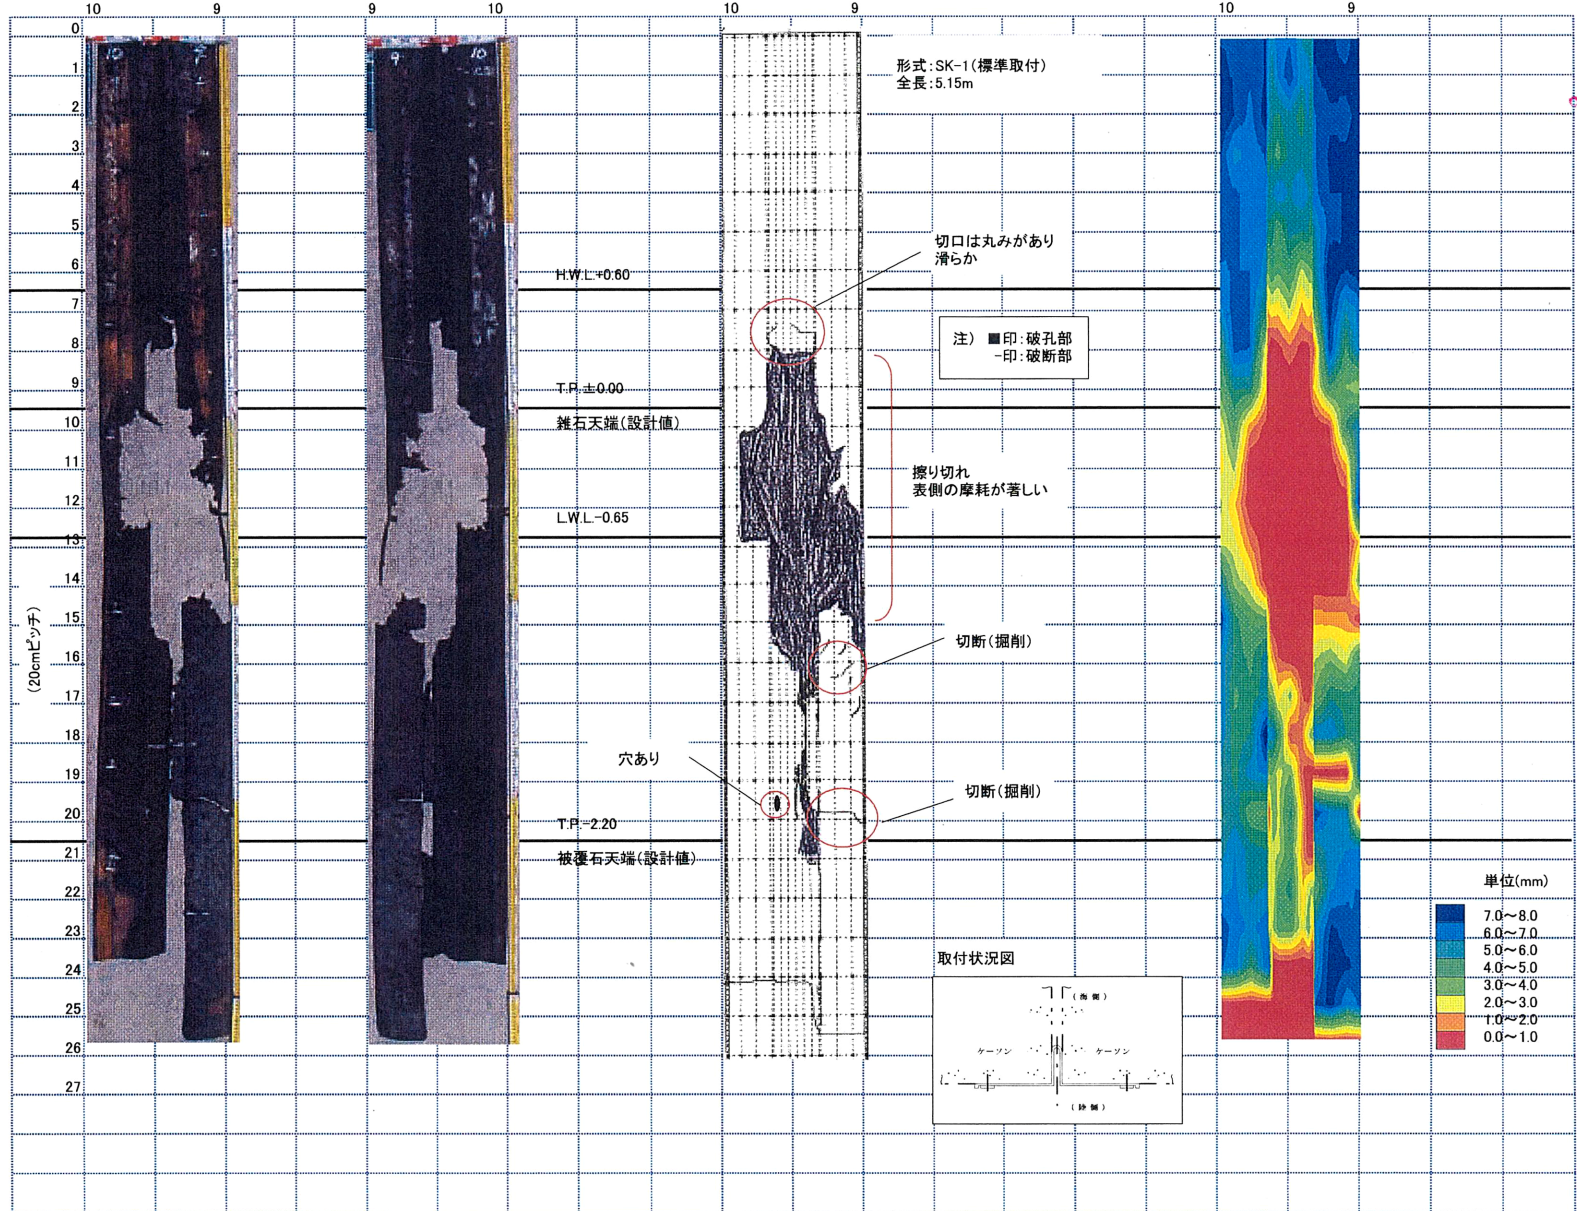

防砂板調査結果

No.10-11

<写真真>

表(陸側)


裏(海側)

<スケッチ>

表(陸側)

<ゴムの肉厚測定結果>

表(陸側)

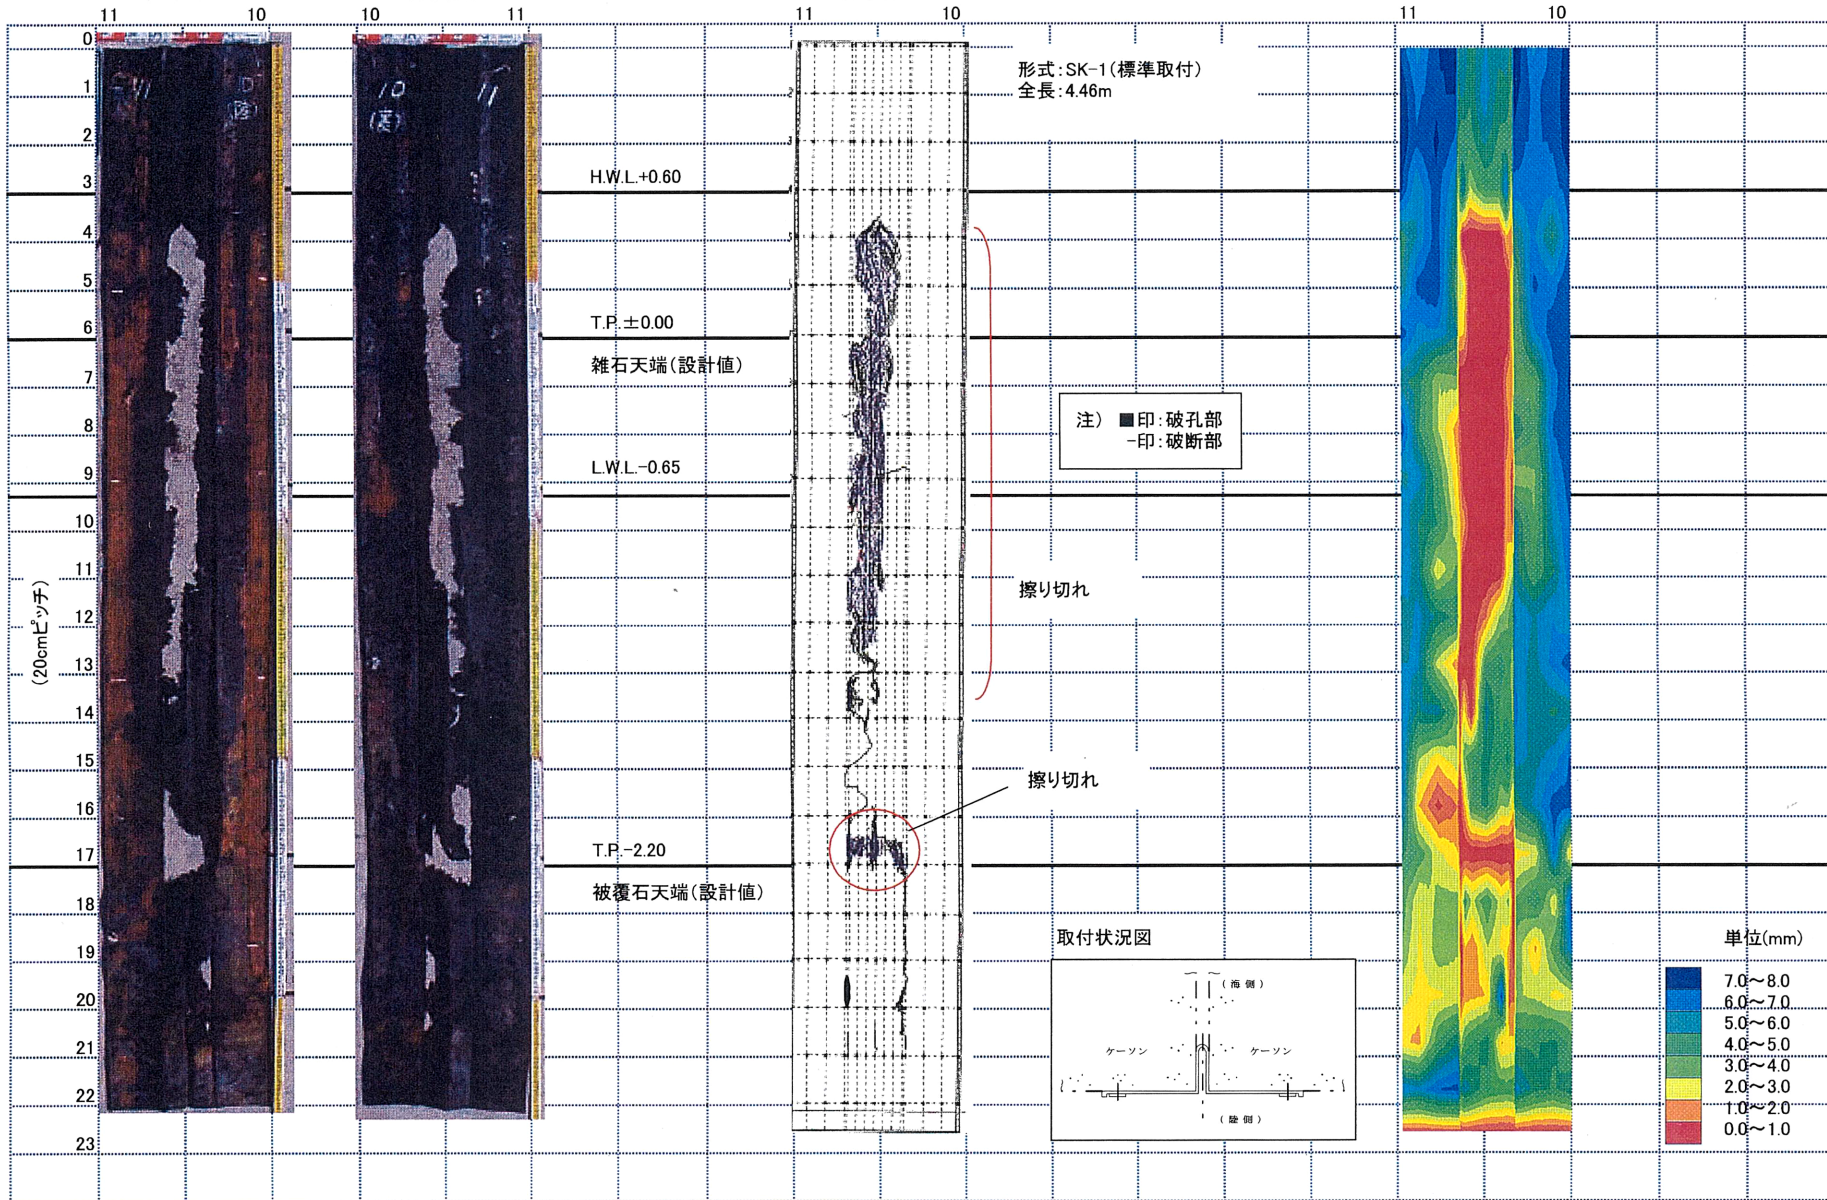

防砂板調査結果


No.11-12

<写真>
表(陸側)

裏(海側)

<スケッチ>
表(陸側)

<ゴムの肉厚測定結果>
表(陸側)

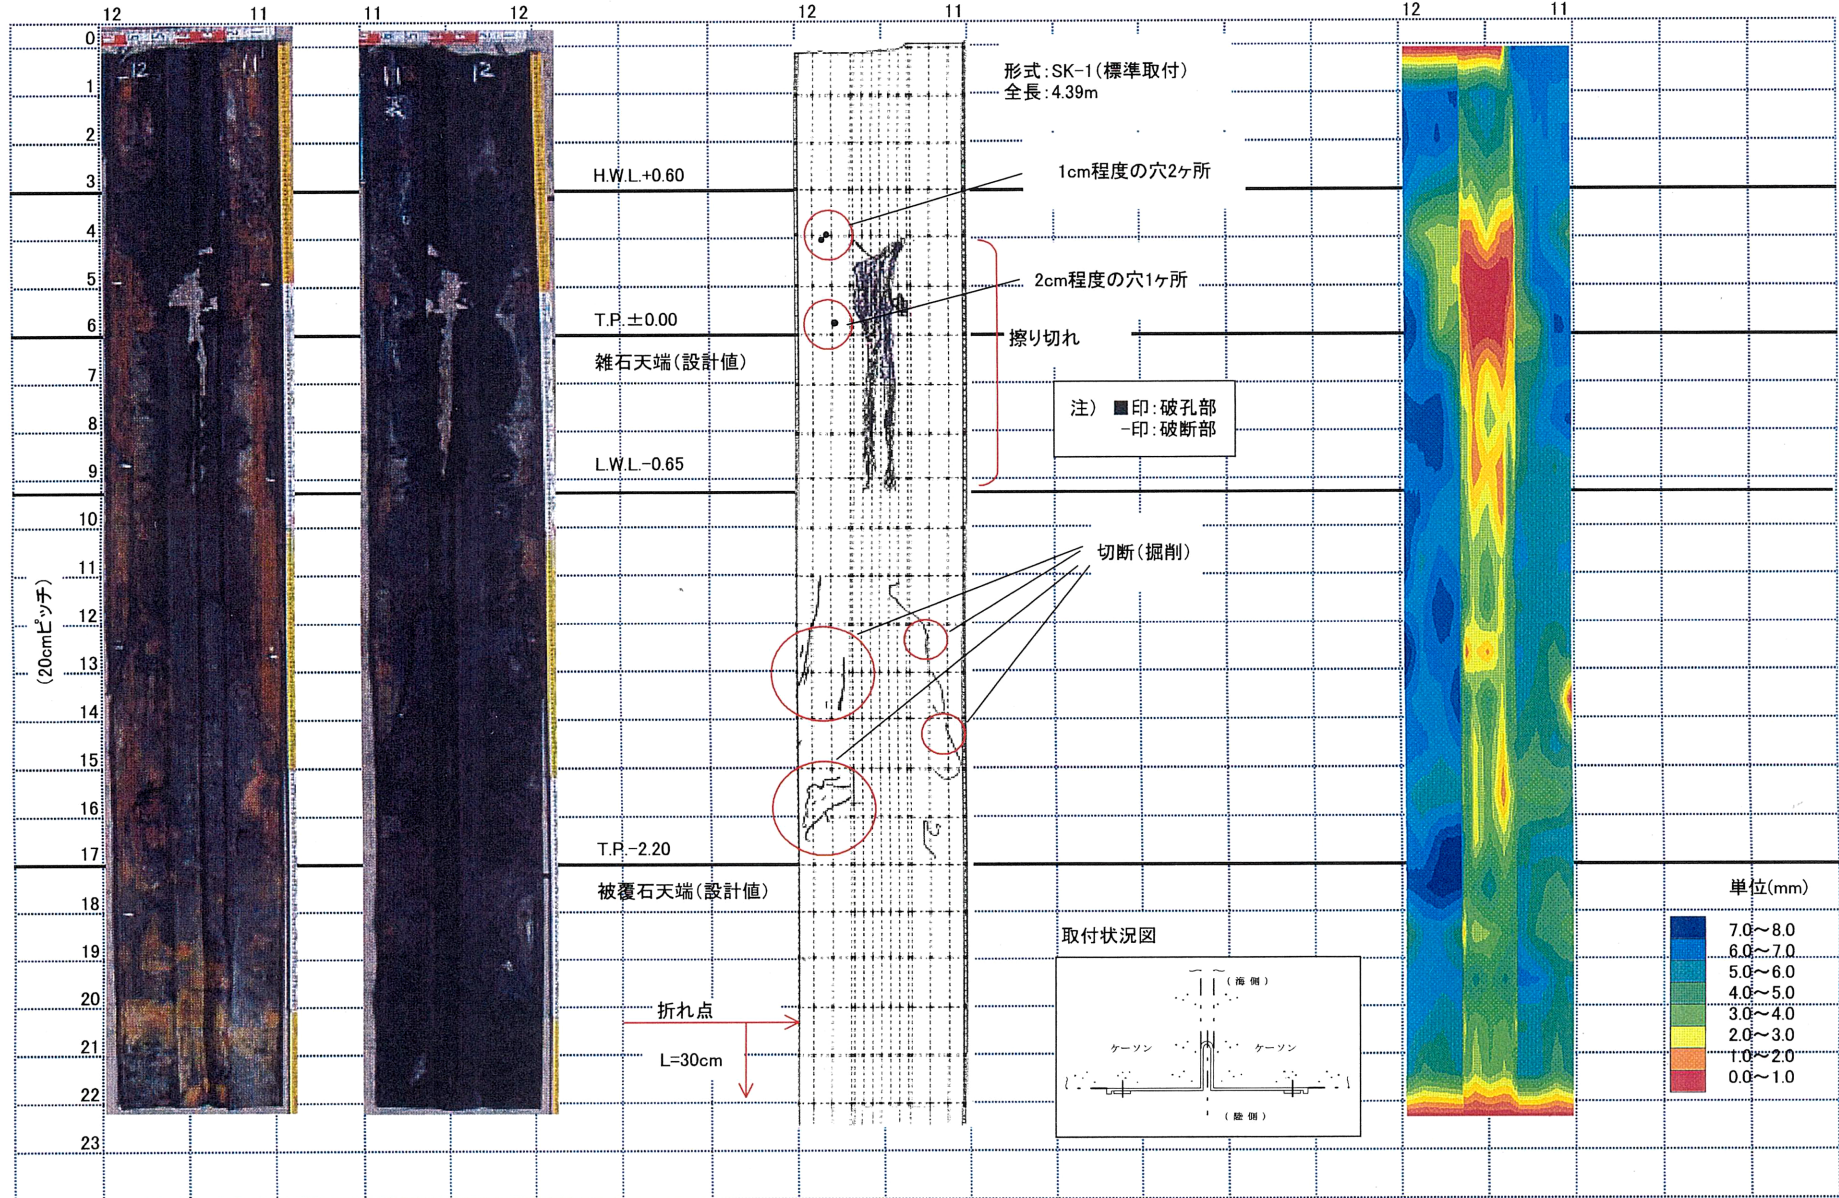

防砂板調査結果


No.12-13

<写真>
表(陸側)

裏(海側)

<スケッチ>
表(陸側)

<ゴムの肉厚測定結果>
表(陸側)

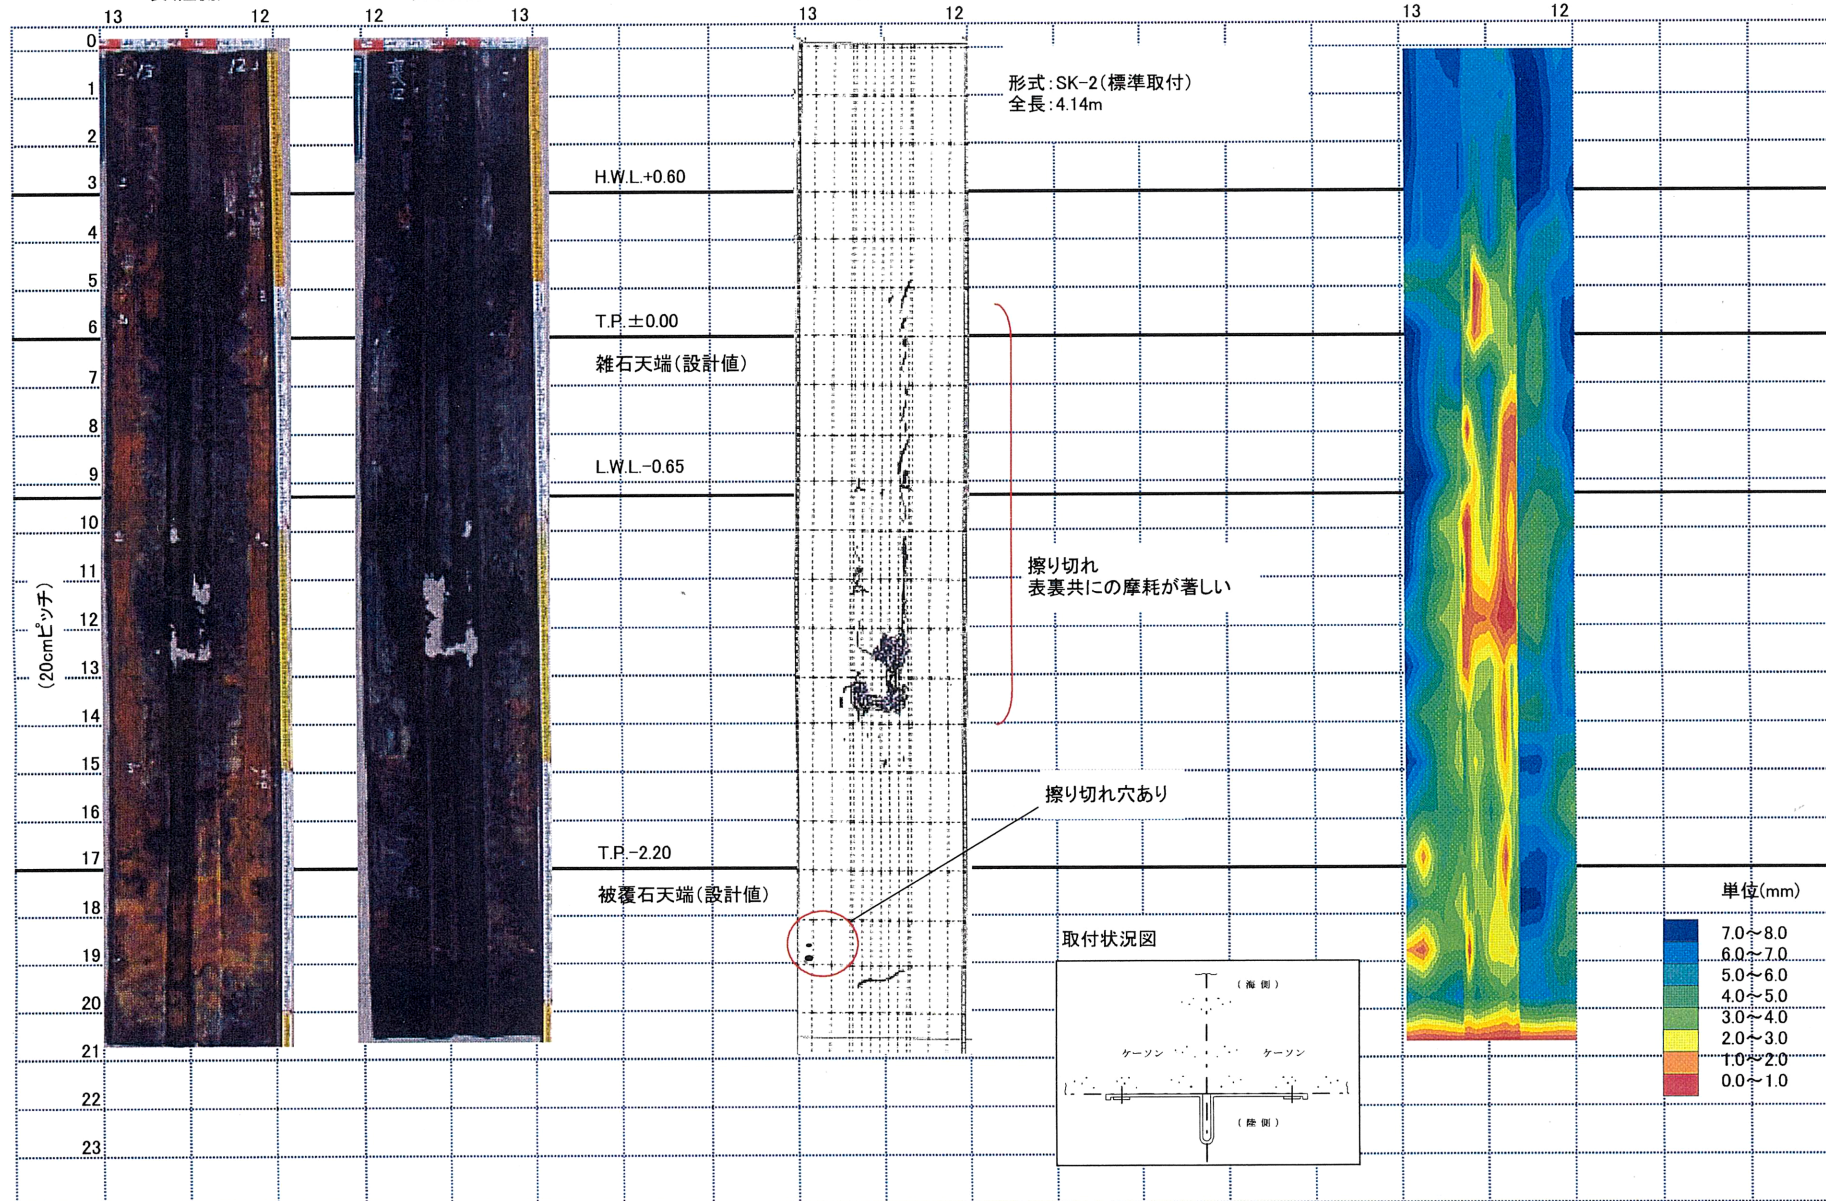


<写真>
表(陸側)

裏(海側)

<スケッチ>
表(陸側)

<ゴムの肉厚測定結果>
表(陸側)

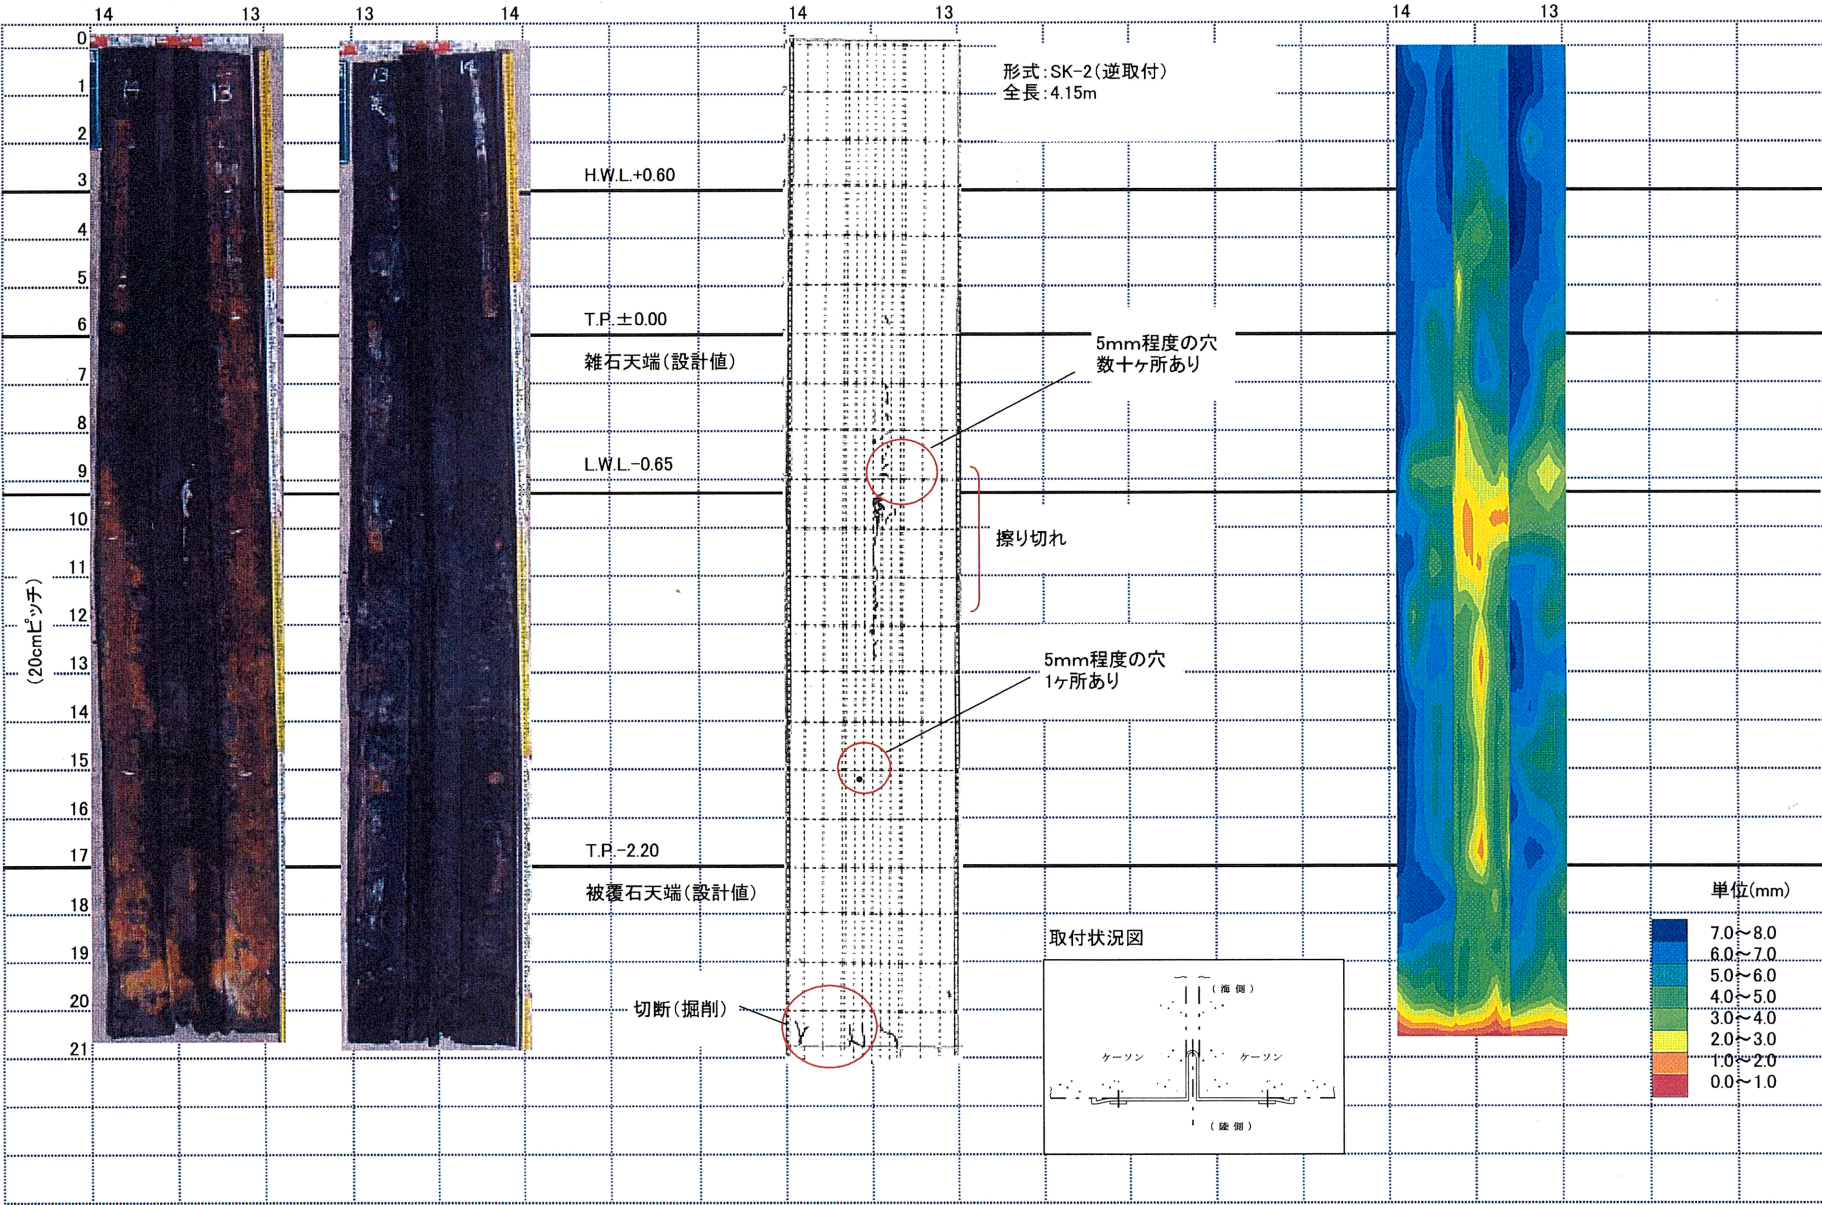

形式:SK-2(逆取付)
全長:4.15m

H.W.L.+0.60

T.P.±0.00

雑石天端(設計値)

L.W.L.-0.65

T.P.-2.20

被覆石天端(設計値)

切断(掘削)

5mm程度の穴
数十ヶ所あり

擦り切れ

5mm程度の穴
1ヶ所あり

取付状況図

単位(mm)

7.0~8.0
6.0~7.0
5.0~6.0
4.0~5.0
3.0~4.0
2.0~3.0
1.0~2.0
0.0~1.0

防砂板調査結果

No.14-15

<写真>

表(陸側)


裏(海側)

<スケッチ>

表(陸側)

<ゴムの肉厚測定結果>

表(陸側)

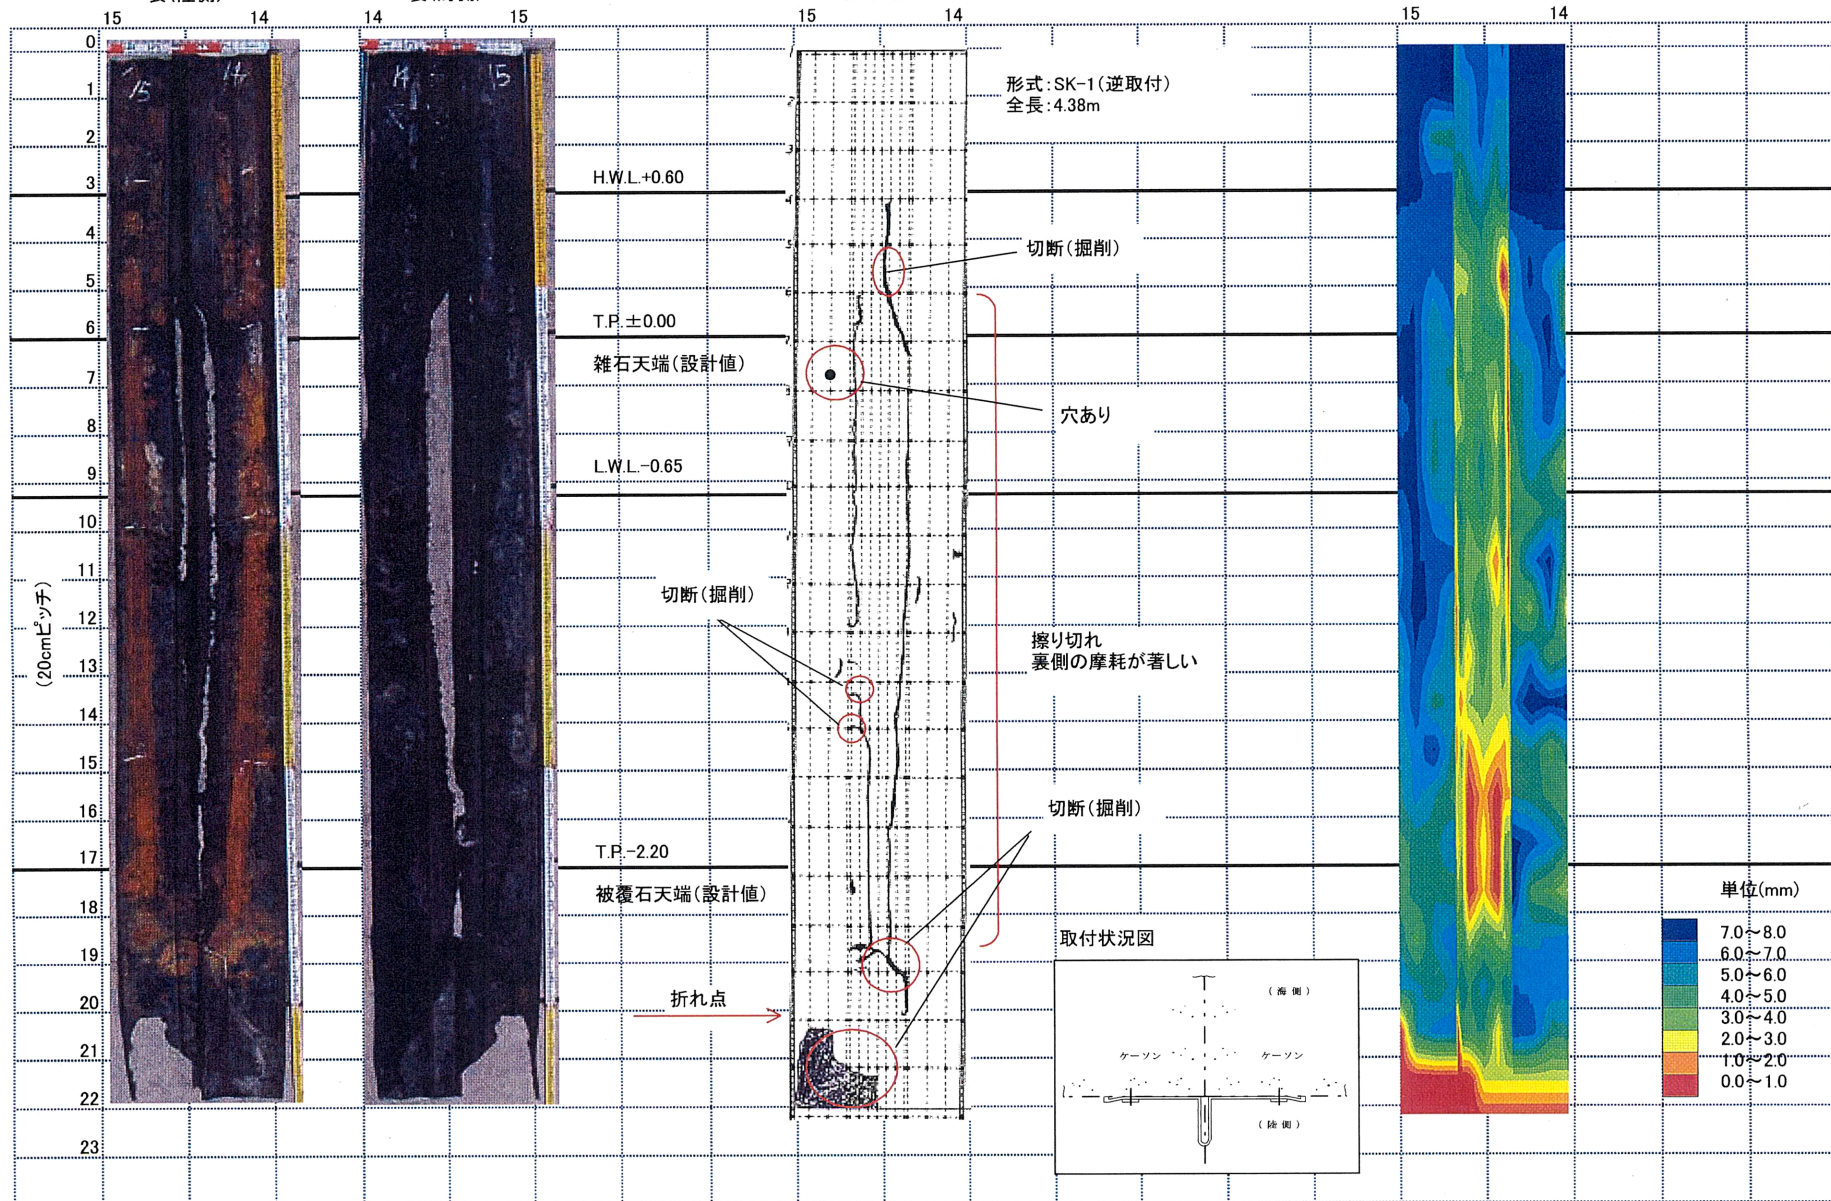

防砂板調査結果


No.15-16

<写真>
表(陸側)

裏(海側)

<スケッチ>
表(陸側)

<ゴムの肉厚測定結果>
表(陸側)

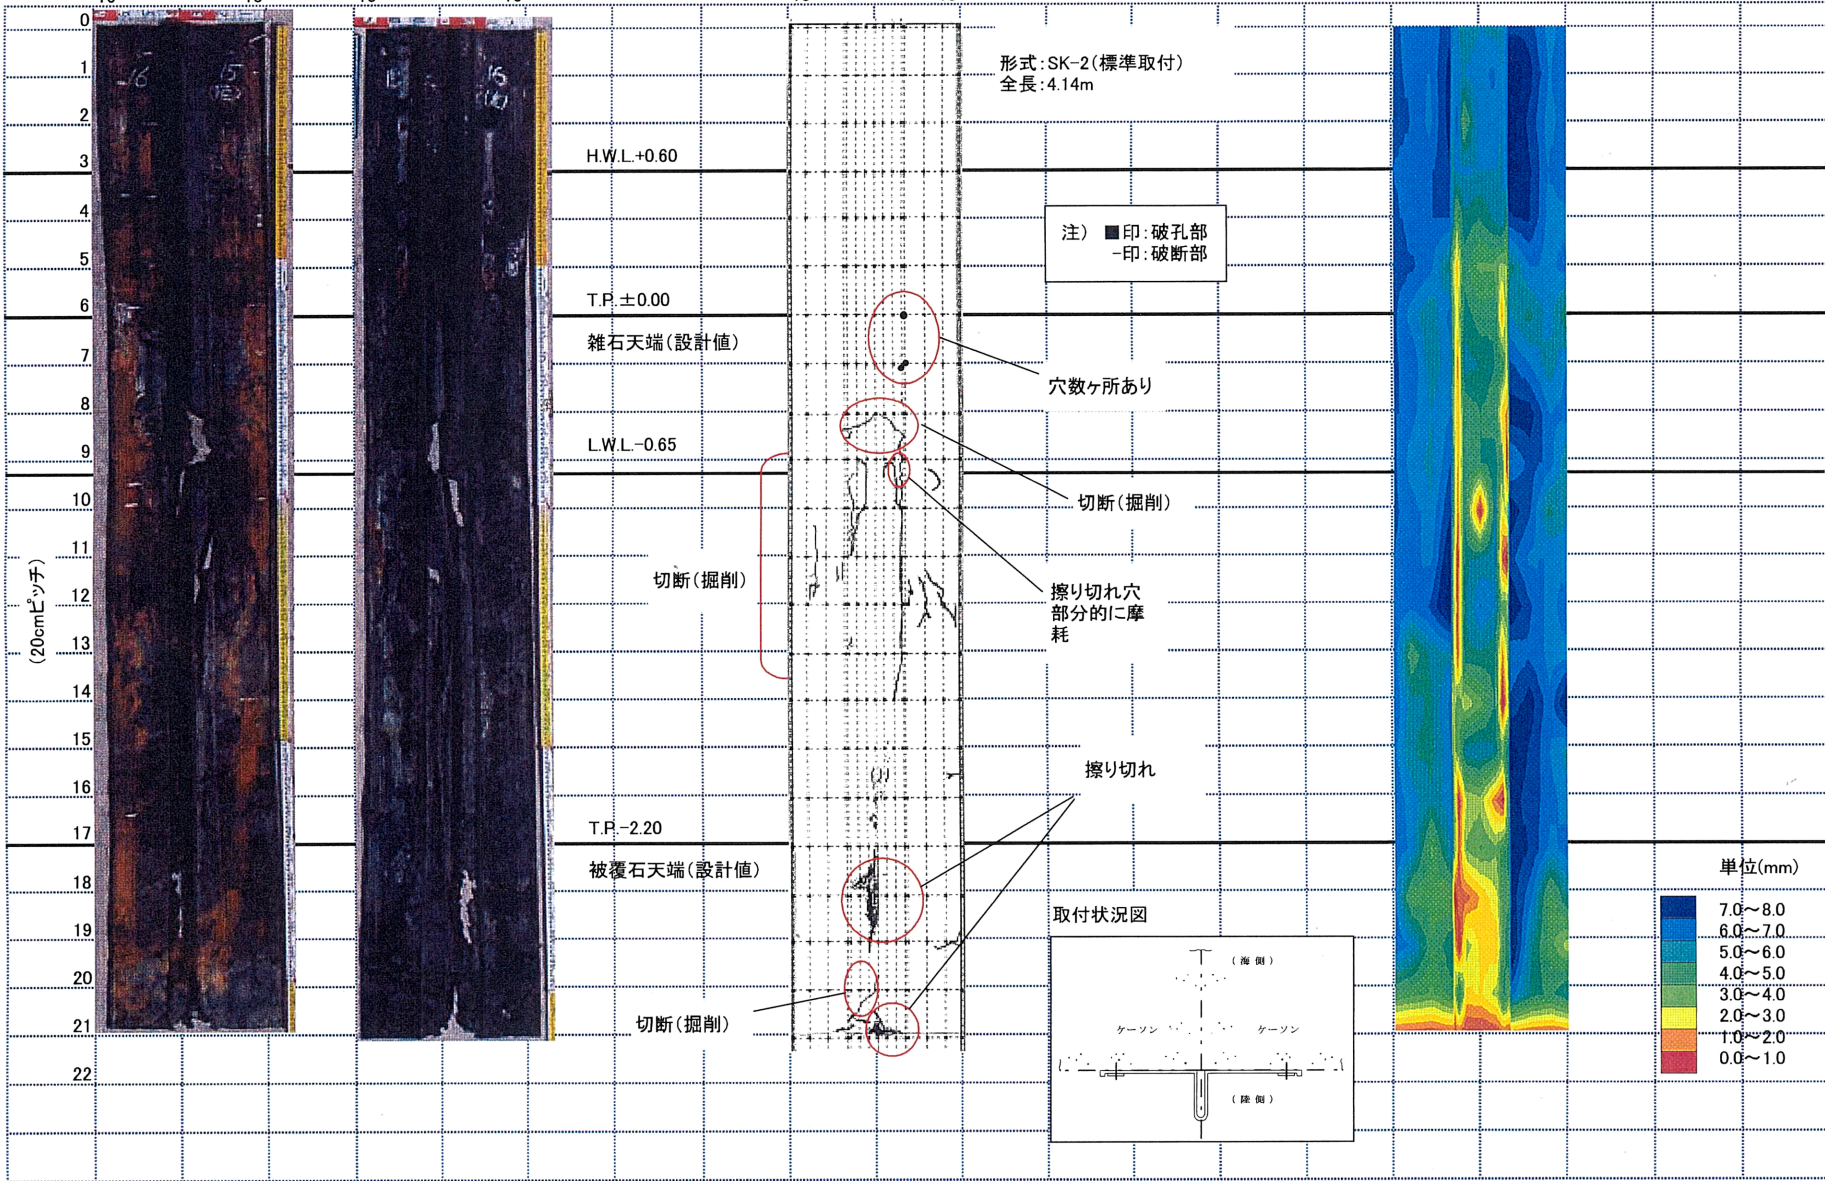

防砂板調査結果

No.16-17

<写真>

表(陸側)


裏(海側)

<スケッチ>

表(陸側)

<ゴムの肉厚測定結果>

表(陸側)

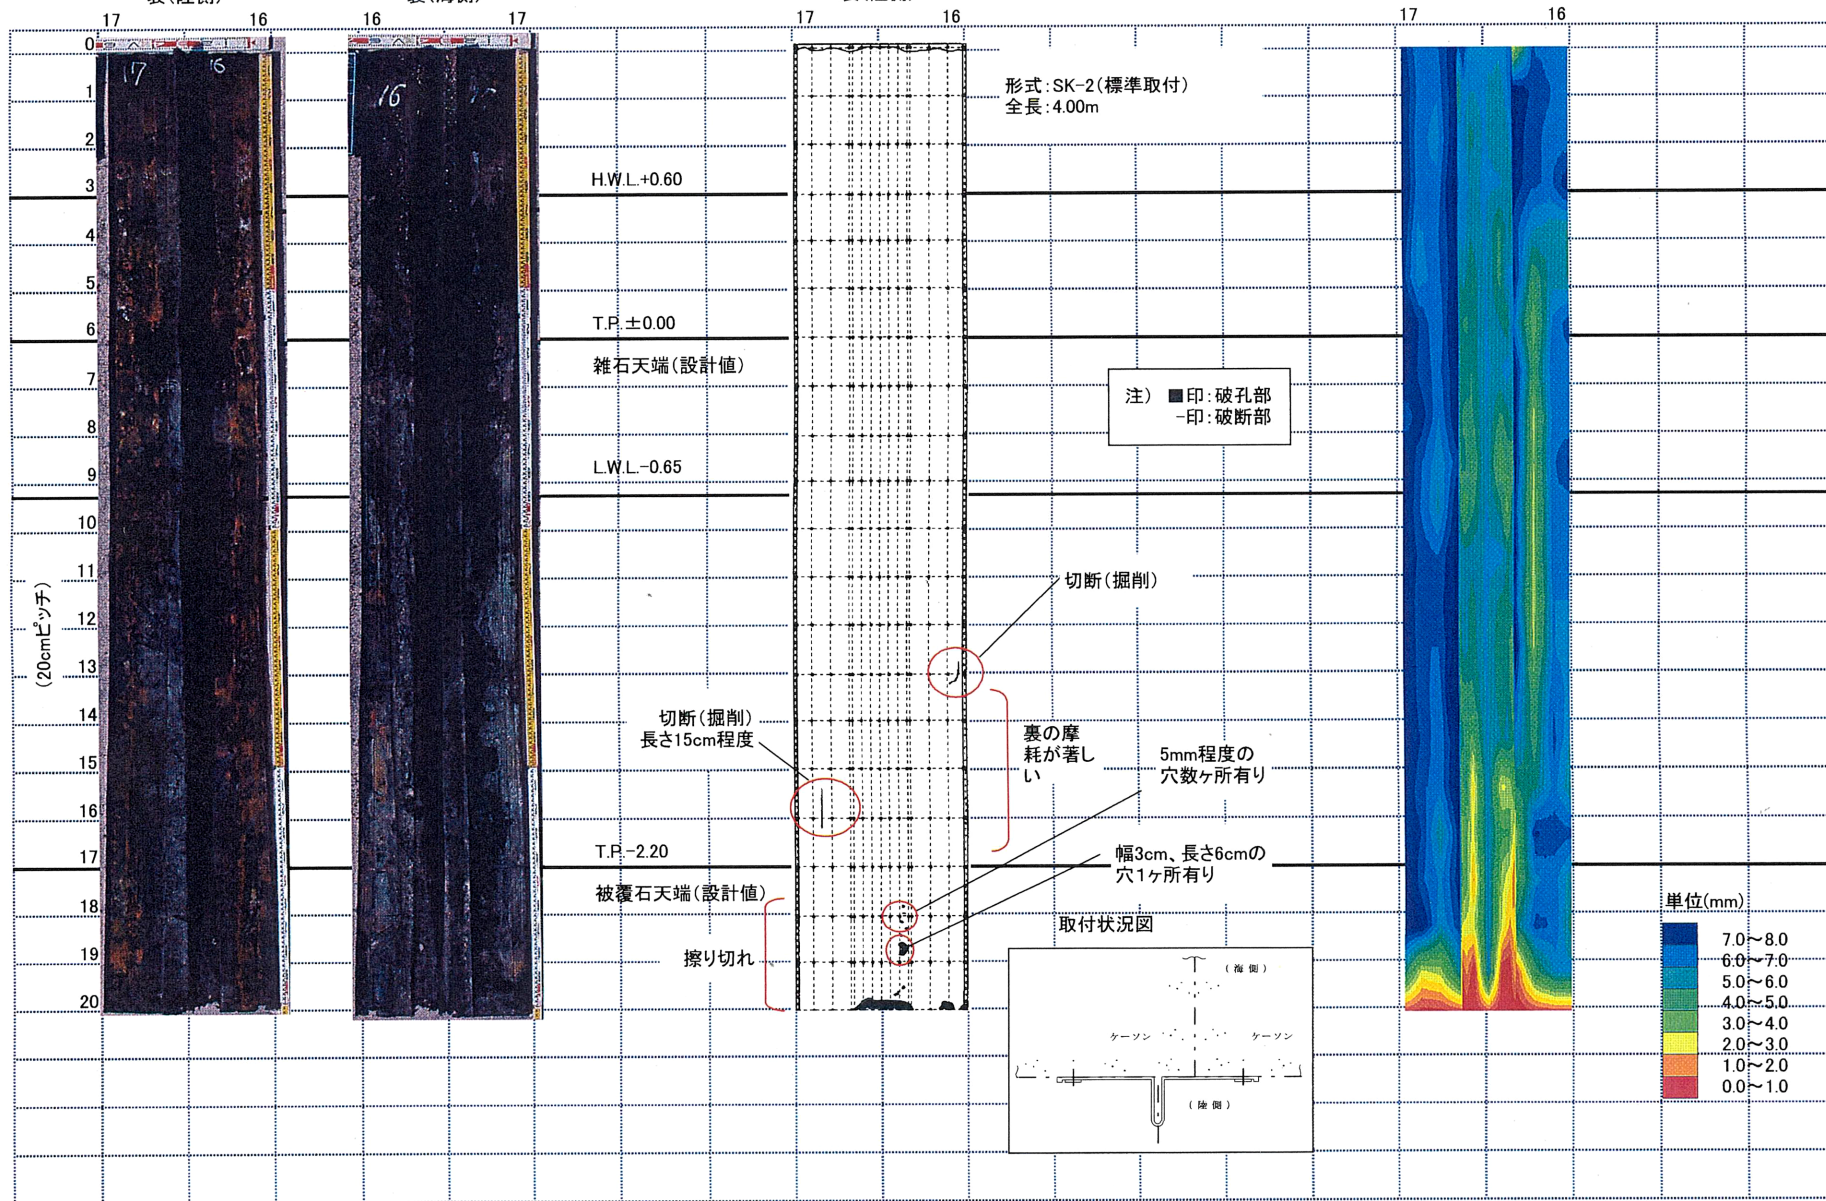

防砂板調査結果


No.17-18

<写真>
表(陸側)

裏(海側)

<スケッチ>
表(陸側)

<ゴムの肉厚測定結果>
表(陸側)

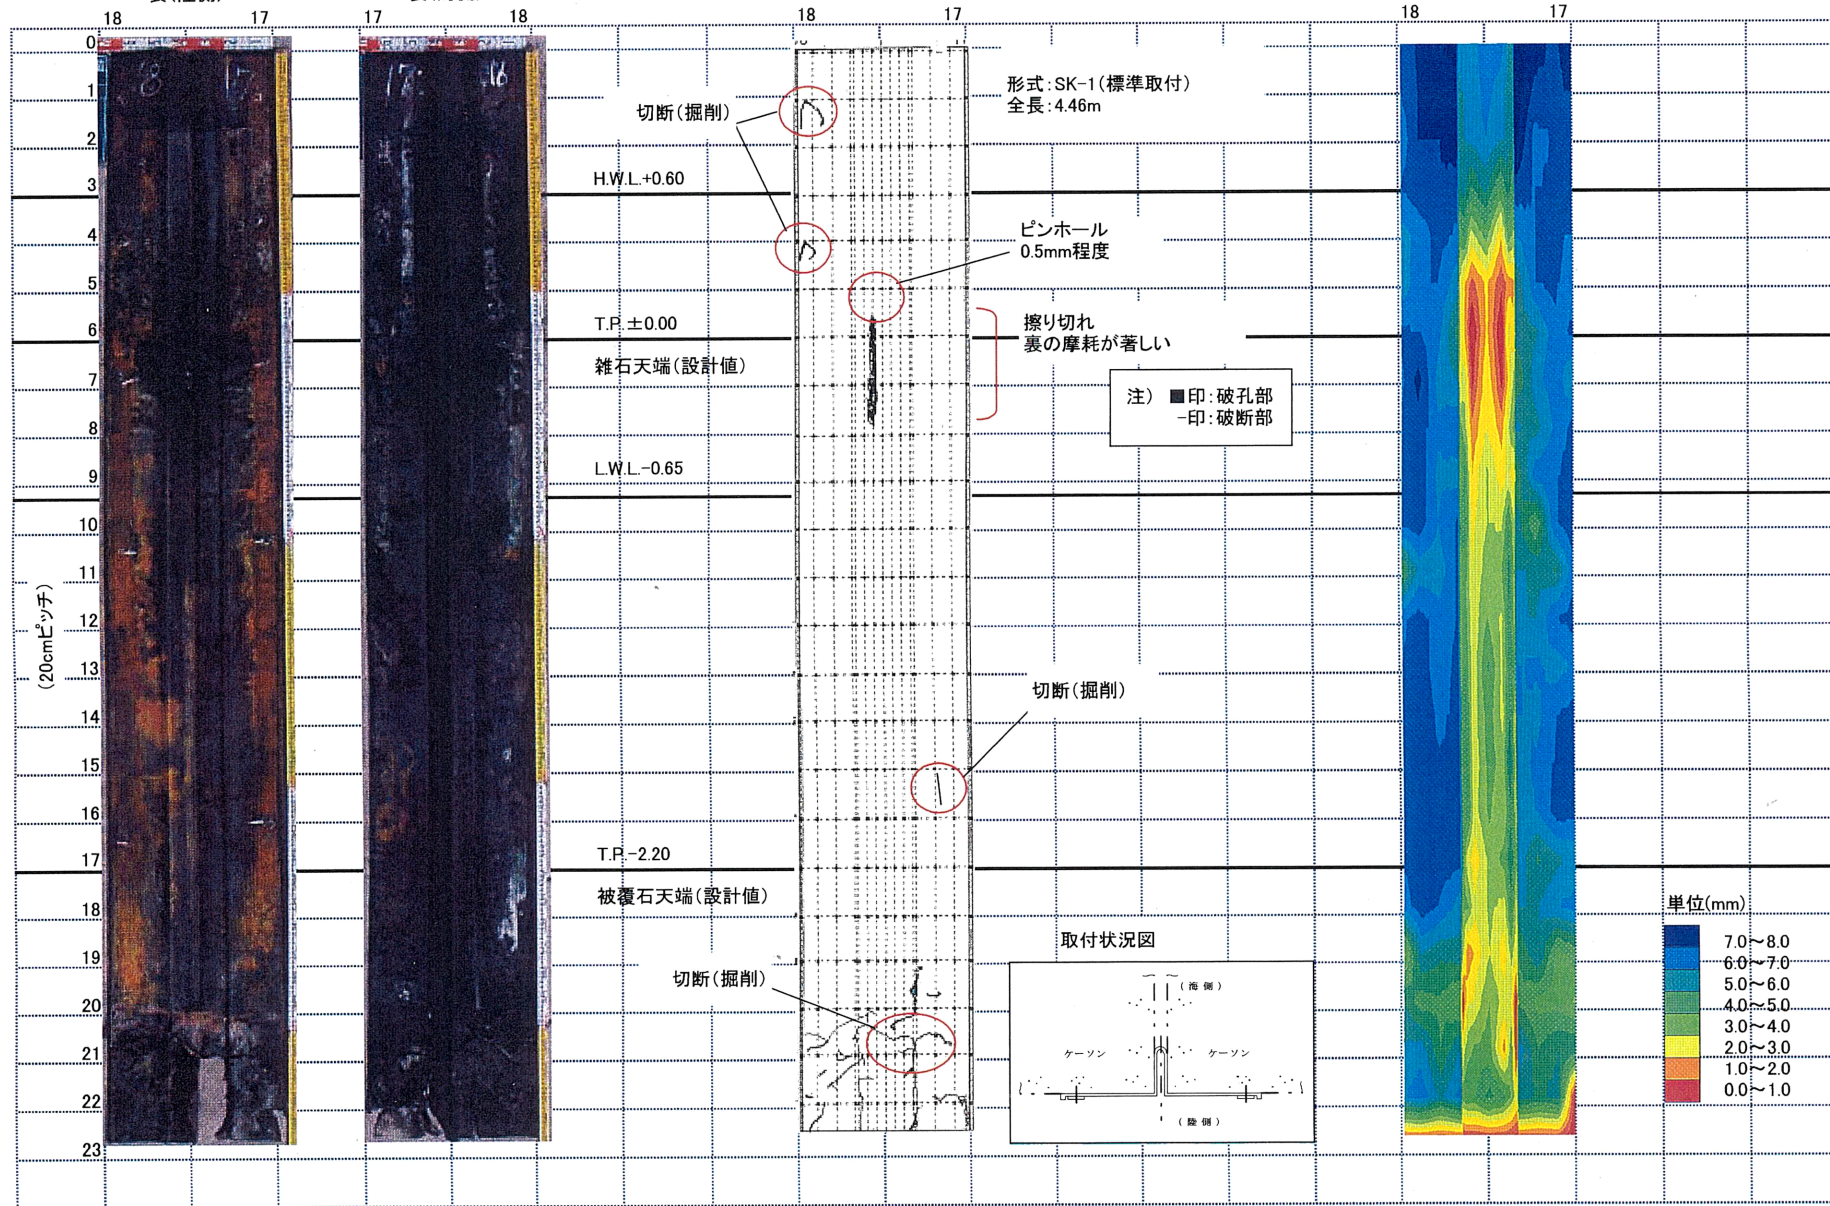

防砂板調査結果

No.18-19

<写真>

表(陸側)


裏(海側)

<スケッチ>

表(陸側)

<ゴムの肉厚測定結果>

表(陸側)

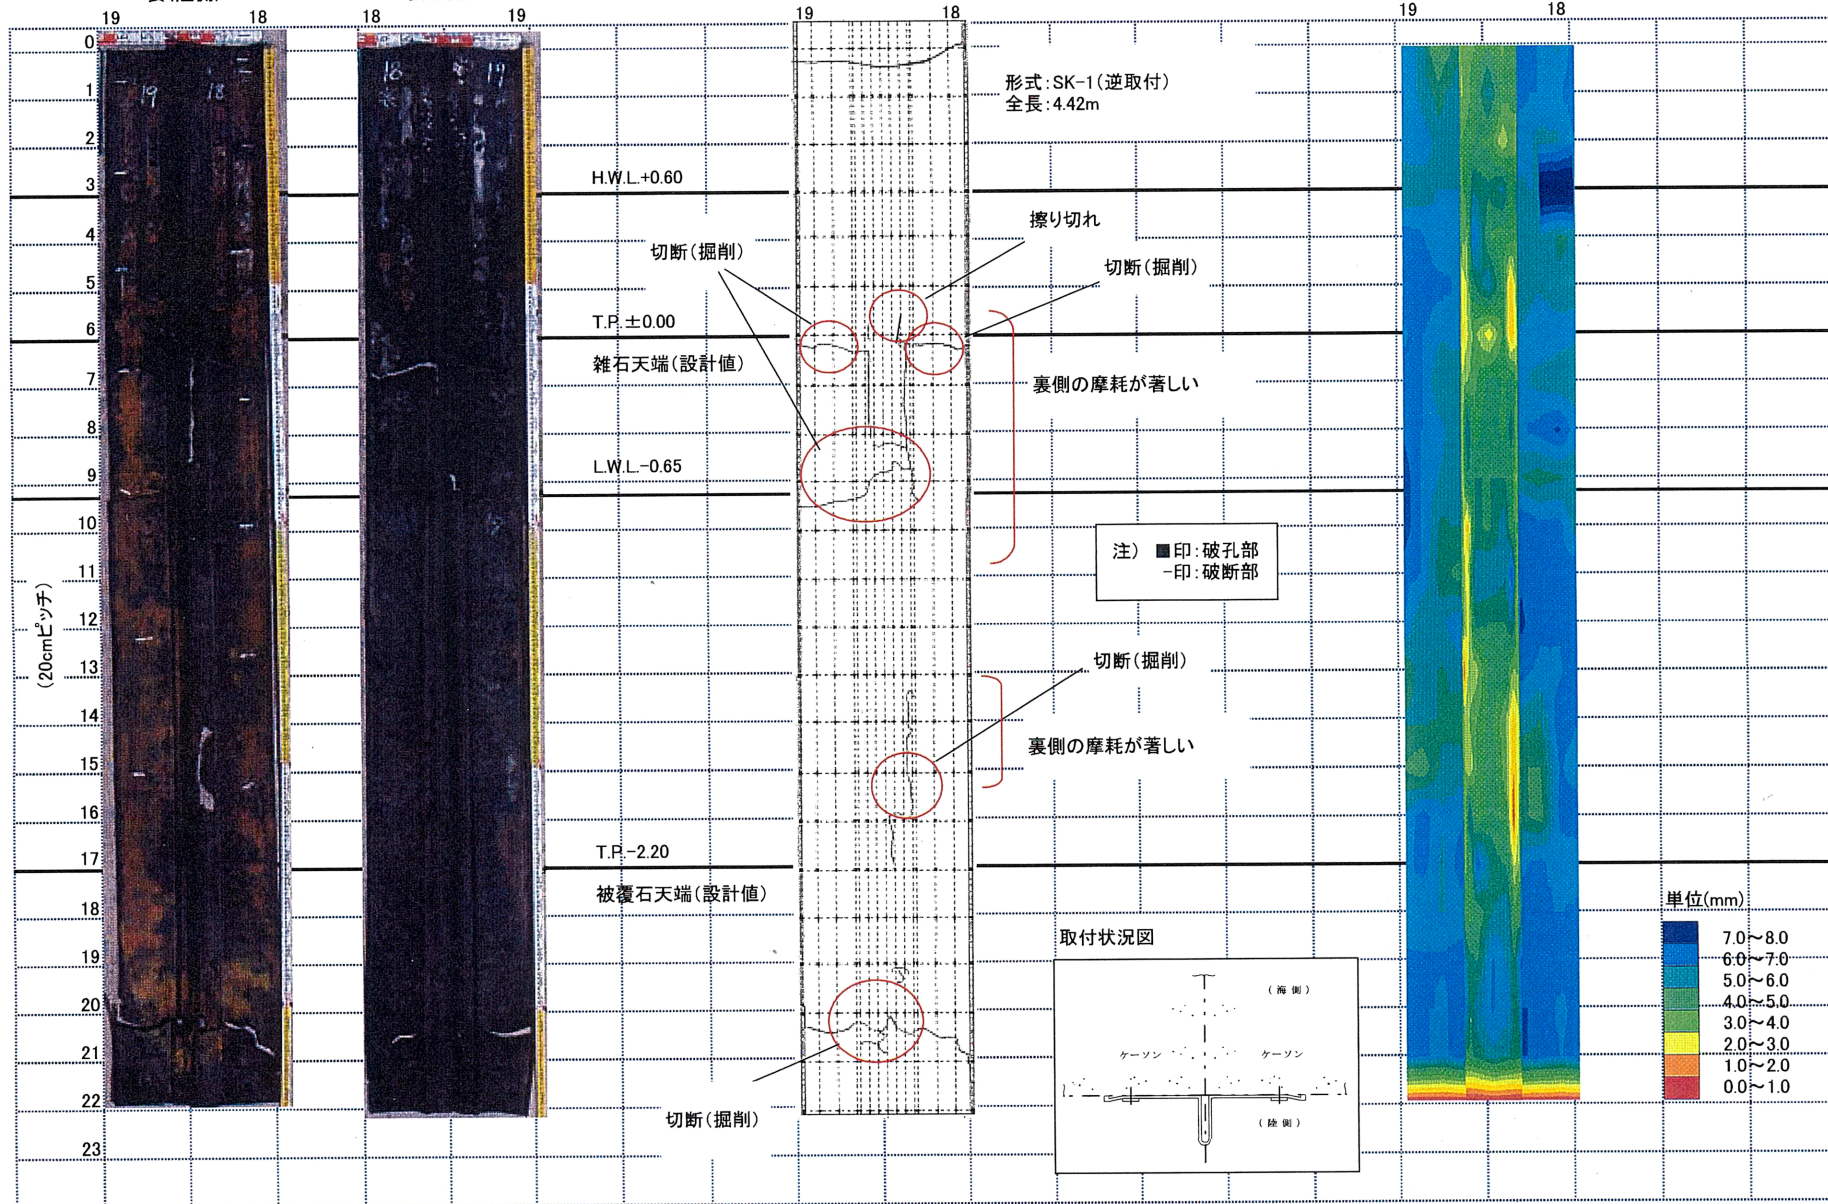

防砂板調査結果

No.19-20

<写真>

表(陸側)

裏(海側)

<スケッチ>

表(陸側)

<ゴムの肉厚測定結果>

表(陸側)

