

えびの地震により液状化したしらす地盤のサウンディング試験

基礎地盤コンサルタツ(株)

東京電機大学

山口大学

九州大学

正会員 福田伸朗

正会員 安田 進

正会員 兵動正幸

正会員 安福規之

鹿児島高専

鹿児島高専

山口大学

宮崎県地質調査協会

学生員○有村淳一

正会員 岡林 巧

正会員 村田秀一

正会員 藤本 廣

1. まえがき

昭和43年2月21日に宮崎県えびの市えびの町と鹿児島県姶良郡吉松町の一帯に発生した「えびの地震」は、しらす地盤災害が多発したことで知られている¹⁾。えびの地震と地盤災害の関連性は、各所の研究機関によりかなり詳細に調査研究されたが、地盤特性については、地震後の調査事例が少なく未解明である。本研究では、地震時及び地震後の余震で噴砂が確認されたえびの市えびの町柳水流においてスウェーデン式サウンディング、および機械ボーリング調査を行い、土層構成および原位置における貫入抵抗を測定し、その硬軟または締まり具合を明解したものである。さらに、しらす地盤における標準貫入試験結果（N値）とスウェーデン式サウンディング試験結果（N_{sw}）との関係を検討したものである。

2. 調査地点

図-1は調査地点付近の概略図を示したものである。S-1、B-1地点の液状化跡を中心に北方向にS-2、S-5、北西方向にS-3、S-4と調査を行った。

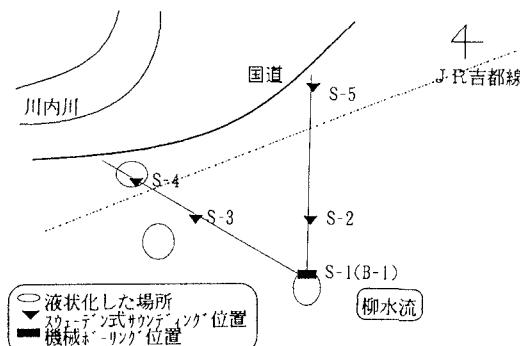


図-1 調査位置平面図

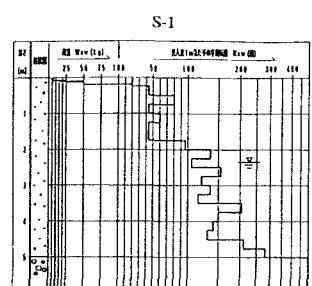
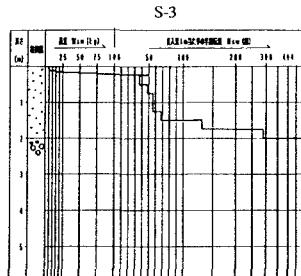
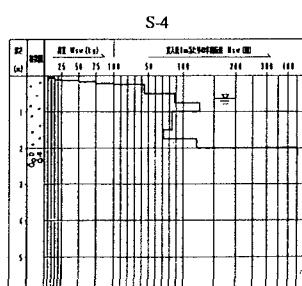
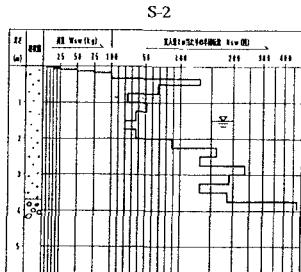
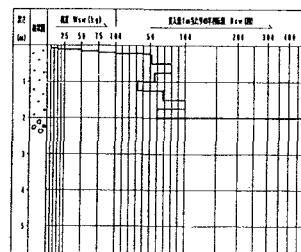


図-1 スウェーデン式サウンディング試験結果 (S-1～S-5)

深さ m	層厚 m	観察記録			標準貫入試験													
		土質記号	土質名	色調	記事			深度 m	打撃回数 貫入量 cm	10cmごとの打撃回数			N値					
					10	20	30			10	20	30	40	50	60			
0.30	0.30	砂質シルト	暗緑	耕作土で含水低い	0.35	4	1	1	2									
					0.45	30												
					0.65		2	3	3									
					0.95	30												
					1.15	4	1	2	1									
					1.45	30												
					1.65													
1.50	1.20	細砂	淡緑	1.0mまで含水低い 細砂主体で2~5mmの礫石混入	1.98	6	2	1	3	13								
					2.15	33												
					2.45	5	2	1	2									
					2.65	30												
					2.95	5	2	1	2	14								
					3.15	34												
					3.45	9	3	3	3									
					3.65	30												
					3.97	7	2	2	3	12								
					4.15	32												
					4.45	10	2	3	5									
					4.65	30												
					4.95	8	3	3	2									
					5.15	30												
2.50	2.50	シルト混じり砂	淡緑～暗灰	細砂～粗砂 2~5mmの礫石在程度に混入 する 含水や高い	5.45	22	7	8	7									
					5.50	30												
					5.50													

3. 試験結果

図-3 B-1地点における土質柱状図とN値

図-2はスウェーデン式サウンディング試験結果

(S-1~S-5)、図-3はボーリング結果による液状化地点の土質柱状図とN値を示したものである。柱状図に示すように、噴砂が見られた地点の土層構成はG.L-5m付近までは、しらすの二次堆積物となる砂層、さらに下位は砂礫層が分布する事が確認された。S-1、B-1の結果より砂層の締まりはN_{sw}、N値ともに比較的小さく、砂礫層では高いことが分かる。これにより各地点の土層構成は柱状図の如く推定する事が可能である。さらに、えびの地震時の液状化は地下水以下に堆積する砂層で発生したと推定される。

4. N値との関係

図-4に標準貫入試験結果(N値)とスウェーデン式サウンディング試験結果(N_{sw})との関係を、N値-N_{sw}相関図として示した。この結果、えびの二次しらすのN値とN_{sw}の関係は $N = 0.066 + 0.056N_{sw}$ が得られた。同図には名神高速道路における稲田の関係式²⁾も示した。

5. まとめ

(1) 地震時及び地震後の余震で噴砂が確認されたえびの市えびの町柳水流の土層構成は、しらすの二次堆積物の砂層と砂礫層より成ることが確認された。

(2) 地震により液状化を生じた地盤のN_{sw}は125である。

(3) しらす地盤におけるN値とN_{sw}の関係にはややばらつきがあるものの $N = 0.066 + 0.056N_{sw}$ である。

【参考文献】

- 1) 土質工学会シラス研究委員会：えびの地震と地盤災害、土と基礎 Vol.16、No.9 (昭和43・9)
- 2) 稲田倍穂：スウェーデン式サウンディング試験結果の使用について、土と基礎 Vol.8、No.1、pp13 ~18 (1960)

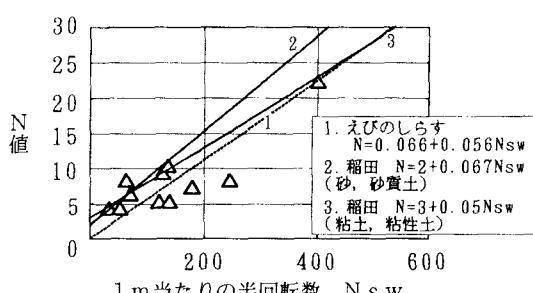


図-4 液状化地点のN値とN_{sw}の関係